

在短身车床上加工超长细轴

广东番禺有成家具制品厂 (511400) 王泽彬

我们都知道轴的直径与长度的比为 1:40 时叫细长轴, 细长轴是较难加工的, 尤其是用较高的切削速度去加工, 如要加工超长于床身的细长轴, 则难度更高。现介绍一种在短身车床上加工超长细长轴的加工方法, 有助于中小企业应用。我厂机修车间有一台 C6140A 卧式车床, 额定切削最大长度 1800mm, 但经常有一些比本车床长两倍以内的细长光杠和丝杠加工, 在正常加工细长轴的基础上, 改进一些加工工艺, 即在该车床上调头加工, 亦达到精度要求。

实例: 加工一根 $\phi 32_{-0.03}^{+0} \text{mm} \times 3500 \text{mm}$ 长的光杠, 工件材料 45 钢; 毛坯料取 $\phi 38 \text{mm}$, 长取比加工后稍长尺寸。加工方法如下:

1. 车削前的准备工作 (见图 1)

(1) 校直工件, 车两端面及钻两头中心孔。

(2) 采用四爪单动卡盘装夹工件, 每只卡爪与轴之间垫入 $\phi 4 \text{mm} \times 20 \text{mm}$ 的钢丝成线接触, 起万向调节作用。因工件比车床切削有效长度长很多, 在第一段加工时, 工件要预留长一些, 目的是使工件调头加工时有一段校直基准, 并使两次的装夹长度大致相等 (即第一段装夹长度 = 工件总长 $\div 2 + 150 \text{mm}$), 如装夹长度增加而受床身长度限制时, 尾座可伸出床身外一些。使用回转顶尖时, 要轻轻顶住中心孔, 工件转动时用左手拇指和食指稍用力就能抓停顶尖为宜, 因切削时为拉伸状, 产生热膨胀及跟刀架脚爪中线可能与轴中心线不完全同心, 致使顶尖逐渐变紧而产生弯曲变形, 所以要经常调节顶尖的松紧。如果使用弹性顶尖效果更好、方便。在主轴箱左端工件轴的伸出末端, 也用回转顶尖支承, 顶尖下做成一个足够刚性的支架, 支架下最好做成可移动的导轨, 根据工件的伸出长短而调节顶尖支架。主轴末端用 4—M10 螺栓作辅助支承, 可减少工件的离心力和振动; 如图 1a 所示。

(2) 使用两爪跟刀架和中心架, 跟刀架脚爪采用耐磨的球墨铸铁材料, 在粗加工和半精加工时脚爪都要研磨, 使其对工件有较大的接触弧面, 根据

工件不同的直径, 多配几套级数的脚爪, 并做成快装拆式, 如图 2 所示, 可减少研磨时间。

中心架的支承脚爪为青铜材料, 其脚爪面在工件轴上磨出一小段圆弧面即可。

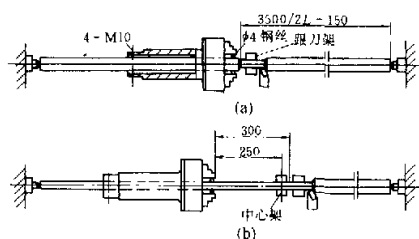


图 1

 


图 2 快装拆式跟刀架脚爪

2. 车刀的几何形状

(1) 粗车和半精车可使用同一几何形状尺寸的车刀, 亦可用同一把车刀切削, 如图 3 所示, 只是粗车刀的倒棱面较半精车刀宽些, 过渡刃较长些, 以提高切削刃的强度。出屑槽流出的切屑应顺畅, 可减少断屑时的跳动次数。

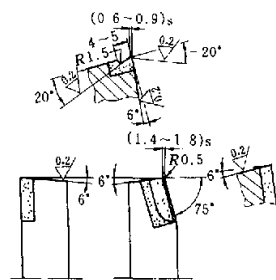


图 3 粗车、半精车刀

(2) 宽刃精车刀, 刀片材料: YT15 或 YW2 如图 4 所示。最好采用机夹可重磨弹性宽刃精车刀, 刀片材料可使用较耐磨的 YT30。

3. 采用反走刀切削

加工超长细长轴要分两段加工, 加工好第一段后, 再调头加工另一段, 每段都分粗车、半精车、



精车。

(1) 第一段粗车, 如图 1a 所示, 校正待加工段, 如用 $\phi 38\text{mm}$ 毛坯车成 $\phi 32_{-0.03}^0\text{mm}$ 的细长轴, 先用带出屑槽的尖刀在靠近卡盘处车大约 100mm 一段长, 直径车至约 $\phi 34.5\text{mm}$, 然

后摇动床鞍左右移动, 分别打磨跟刀架的两个脚爪面, 再用乳化液精磨, 直到有 80% ~ 90% 的部位与工件轴配合, 再重新分别调节两个脚爪刚好与工件轴配合, 才开始正式切削。装刀要高于中心线 0.1mm, 接刀时要看到有微少铁屑车出, 这样可避免竹节形及扭麻花等现象出现, 并用切削液充分冷却润滑, 以减少刀刃与脚爪面的磨损, 切削时如没有出现问题时, 中途不能停车, 因车刀不断有正常磨损, 所以不时要用外卡 (凭经验) 测量刚切削出来的轴径的变化。同时应适当微量进刀, 补偿车刀的磨损量, 粗车后的轴表面粗糙度值可达到 $R_a 12.5\mu\text{m}$ 。如开始切削时工件出现有竹节、麻花、振纹等现象时, 要退刀, 这时可减慢一档转速或轴中间加可摆动的木垫作辅助支承, 即可减少离心力起减振作用。要注意的是: “粗车第一刀一定要切净黑皮”。因工件轴表皮的硬度不一, 且有弯曲, 所以粗车后的轴一定有弯曲变形现象, 要视变形大小, 再次校直工件。

(2) 第一段半精车, 也用尖刀在靠近卡盘处车大约 100mm 一段长, 直径车至约 $\phi 32.10 \sim \phi 32.12\text{mm}$, 换上半精车车刀或重磨粗车刀, 换上一级数的脚爪, 重复粗车时的各项程序再进行切削, 半精车后的轴通常不会弯曲变形, 表面粗糙度值可达到 $R_a 12.5\mu\text{m}$ 。

(3) 第一段精车, 精车时通常用正走刀方向切削, 也可反走刀切削, 因进给量大而要用丝杠传动, 刀口与工件接触面约是进给量的 1.5 ~ 2 倍。同样用切削液冷却, 因采用低速精车, 便于控制工件的尺寸精度。在精车过程中可随意停车测量工件尺寸的变化, 也可在切削中作微量补偿进给, 精车后的工件表面粗糙度值可达 $R_a 3.2\mu\text{m}$ 以上。

4. 调头加工第二段

(1) 调头加工的装夹方法如图 1b 所示 用千分表校正伸出的已加工的 300mm 一小段, 用中心

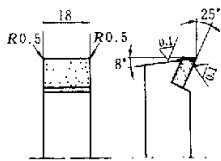


图 4 宽刃精车刀
刀片材料:
YT15 或 YW2

架的支承脚爪在离卡盘爪的 250mm 处支承着工件, 注少许切削液。

(2) 第二段粗车 用粗车刀 (根据轴的刚性而定) 分几刀稍低速车至 $\phi 34.5\text{mm}$ 、长约 60mm 一小段, 然后换上第一段粗车用的跟刀架脚爪, 这时可不需研磨脚爪, 然后按切削第一段粗车的工艺加工。

(3) 第二段半精车及精车 第二段粗车后, 整段轴都产生弯曲变形, 这时要松开中心架及跟刀架的脚爪, 同时跟刀架换上车第一段时的半精车脚爪, 用千分表较精确地重新校正那一小段, 在原位再调节中心架支承脚爪, 然后按粗车的方法切削, 所不同的是直径车至第一段半精车时的实际尺寸, 最后就是按第一段的精车方法精车第二段。


(收稿日期: 20021018)

双刀车滚筒

红塔集团配件加工中心 (云南玉溪 653107) 王永明

我们在加工 3m 多长、 $\phi 100\text{mm}$ 的无缝钢管滚筒时, 工件要求表面粗糙度值 $R_a 3.2\mu\text{m}$, 加工余量 10mm。由于滚筒长、刚性差, 并有少量弯曲, 一刀无法切除全部余量。为此, 我们采取从左向右反向车削, 并在刀架上安装两把 75° 左偏刀同时车削。如图所示, 在刀架的右边槽内安装粗车刀, 车削 7mm 余量, 左边槽内安装精车刀, 车削 3mm 余量。

车削时先用粗车刀, 根据两把刀承担的余量车出两个台阶, 台阶相隔一个刀架长度, 然后把精车刀装上, 使两把车刀的刀尖刚好接触工件外圆, 并把跟刀架安装在两把刀中间, 车削过程中应加充足的切削液。当粗车刀车出工件右端时, 将粗车刀拆除, 并把跟刀架移到精车刀后面, 继续车削。

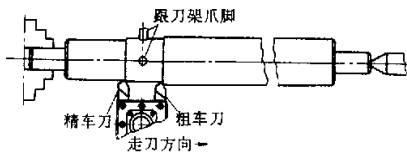

此方法除满足工件的技术要求外, 还有效率高, 振动小的特点, 凡车削较长的工件时都能使用。

(收稿日期: 20020808)