



# 游标卡尺刀口内量爪测量小孔误差的探讨

杭州钱江五金工具厂 (311100) 凌 勇

在五金行业中,许多机械零件较小,尤其在五金模具制造中小孔较多,工人们常用游标卡尺的内测量爪测量孔径和孔距等。但测量过程中,发现测得的尺寸与实际尺寸之间有着不小的误差,造成大批零件的超差,本文就此误差进行一些探讨,以期减少这些误差的发生。

## 1. 误差产生的原因

这些误差产生的原因是由于卡尺两个内量爪间隙  $e$  和爪宽  $b$  的影响,如图 1。

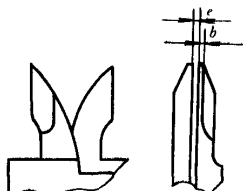


图 1

(1) 测量小孔时产生的误差  $\Delta D$  如图 2, 用刀口内量爪测量孔径  $D$  时, 两量爪之间间隙为  $e$ , 爪宽为  $b$ , 量爪棱边  $A$ 、 $B$  处与孔壁接触, 所以两量爪测量点实际离开距离为  $L$ , 我们称之为量爪偏离距  $L$ , 即

$$L = e + b_1 + b_2$$

在量爪偏离距  $L$  的影响下, 测得的孔径为  $D_1$ , 其与实际孔径  $D$  的误差  $\Delta D$  的大小可以从 (图 3) 求出,

$$\Delta D = D - D_1$$

在  $Rt \triangle ABC$  中,  $D^2 = D_1^2 + L^2$ , 把  $D_1 = D - \Delta D$  代入后得  $D^2 = (D - \Delta D)^2 + L^2$

化简:  $L^2 - 2D \cdot \Delta D + \Delta D^2 = 0$

当误差  $\Delta D$  不大时,  $\Delta D^2$  可忽略不计, 则

$$\Delta D = \frac{L^2}{2D} \quad (1)$$

从式 (1) 可以说明孔径误差  $\Delta D$  的大小取决于被测量孔径  $D$  和量爪偏离距  $L$  的大小, 量爪越厚, 量爪间隙越大, 测量误

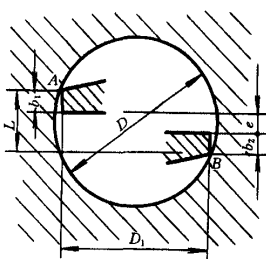


图 2

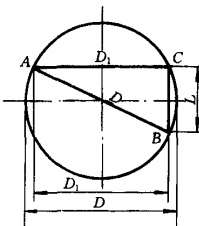


图 3

差  $\Delta D$  越大, 但当孔径变大时,  $\Delta D$  迅速变小。此公式对大孔是没有意义的。

(2) 测量两小孔距离时产生的误差  $\Delta S$  如图 4, 用刀口量爪测量两个小孔 ( $D_1$ 、 $D_2$ ) 之间的距离时, 由于爪宽 ( $b_1$ 、 $b_2$ ) 的影响, 不能测量出实际尺寸  $S$ , 只能测量出  $S_1$  值, 这两值之差即量  $\Delta S$ , 分别由误差  $\delta_1$ 、 $\delta_2$  来表示即:

$$\Delta S = S - S_1 = \delta_1 + \delta_2$$

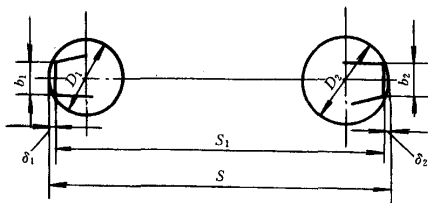


图 4

由弓高弦长公式很容易求出  $\delta_1$  和  $\delta_2$ :

$$R = \frac{b_1^2}{8\delta_1} + \frac{\delta_1}{2}$$

式中  $\delta_1$ ——弓高

$b_1$ ——弦长,  $b_1$  是爪厚

$$\text{化简: } 2R_1\delta_1 = \frac{b_1^2}{4} + \delta_1^2$$

当误差  $\delta_1$  不大时,  $\delta_1^2$  可以忽略不计, 得:

$$\delta_1 = \frac{b_1^2}{8R_1} = \frac{b_1^2}{4D_1} \quad (2)$$

$$\text{同理: } \delta_2 = \frac{b_2^2}{4D_2} \quad (3)$$

$$\text{则 } \Delta S = \delta_1 + \delta_2 = \frac{b_1^2}{4D_1} + \frac{b_2^2}{4D_2} \quad (4)$$

如果两小孔直径相同, 两量爪宽度相同, 则:

$$\Delta S = \frac{b_1^2}{4D_1} + \frac{b_2^2}{4D_2} = \frac{2b^2}{4D} = \frac{b^2}{2D} \quad (5)$$

此公式与式 (1) 相似, 这里的量爪宽  $b$  相当于前式中的量爪偏离距  $L$ , 两小孔间距的误差大小同样取决于被测孔径与量爪宽度的大小。

## 2. 减少和控制误差的方法

(1) 如果知道卡尺量爪的间隙和爪的厚度, 即知道量爪的偏离距  $L$ , 再将测得的孔径  $D$  代入

# 轴键槽对称度专用量具

湖北武汉三三零三工厂 (武昌 430200) 刘建生

带键槽的轴是常见的机械传动零件。键槽的加工难度虽然不大,但对称度的检查却较麻烦,关键是不容易测准键槽的中心位置,通常情况下主要靠工艺保证。为了解决这个问题,制作了一套轴键槽对称度专用量具。

## 1. 量具的结构

根据轴类零件的特点,量具采用 V 形块定位,以确定轴线。具体结构参见图 1。

## 2. 量具的制作要求

量具制作中,应确保各平面之间相互平行和垂直,尤其是 V 形槽半角的误差应控制在  $\pm 2'$  之内,这样才能确保对称。

量具制作中,应确保各平面之间相互平行和垂直,尤其是 V 形槽半角的误差应控制在  $\pm 2'$  之内,这样才能确保对称。1. 连接螺钉 2. 工件 另外,半圆固定板定位中心孔 3. 检测心轴 4. 半圆的精度要高,孔与检测心轴须 固定板 5. V 形块 采用精密滑动配合并做到与配合面垂直。

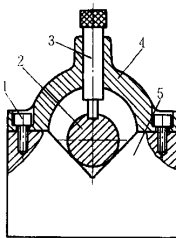


图 1

线与 V 形槽的中心线重合 (通过依次测量两检测心轴的高度差“H”),最后锁紧螺钉固定。

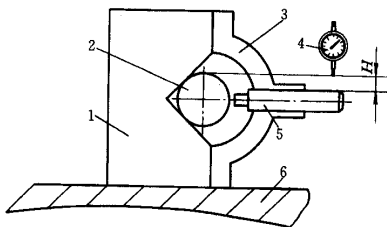


图 2

1. V 形块 2. 5. 校对心轴 3. 半圆固定板 4. 百分表 6. 平板

## 4. 量具的使用

工件按图 1 方式进行检测。检测心轴头的直径按国家通用塞规标准通端尺寸 (即键槽的宽度尺寸) 确定。当工件键槽的中心线与轴线对称时,检测心轴能顺畅地插入到键槽的底平面,不对称时则会产生阻塞,甚至根本无法插入。

本套量具检测方便,适用范围广 (针对不同的键槽宽度更换相应直径的测头心轴),能大大提高检测效率及准确性。 (收稿日期:20030616)

公式 (1),就可得到误差  $\Delta D$  进行修正。如果不知卡尺量爪间隙和爪的厚度,在车间里一般情况下,卡尺测量小孔近似修正值 (恒为正值) 如下表:

| 测量直径/mm | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 修正值/mm  | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |

(2) 控制量爪间隙式量爪的厚度 根据生产中测量精度的要求,尽量减少两量爪的间隙  $e$  和量爪的厚度  $b$ ,也可以把允许的间隙要求列入工厂计量室的平尺检定要求,用塞尺检定给予保证,一般工厂可以规定。间隙  $e = 0.05\text{mm}$ 。并在量爪修理时减少量爪的厚度  $b$ ,在量爪的外刃口倒  $0.1 \sim 0.2\text{mm}$  的圆角,把测量误差尽量减少到最低程度。

## 3. 结语

按照上述方法,该卡尺刀口内量爪的刃口圆角为  $0.1\text{mm}$ ,量爪厚度为  $0.3\text{mm}$ ,量爪间隙为

$0.05\text{mm}$ ,测量尺寸为  $20\text{mm}$ ,则: 偏离距  $L = (0.3 - 0.1) \times 2 + 0.05 = 0.45\text{mm}$ ,误差  $\Delta D = \frac{0.45^2}{2 \times 20} = 0.005\text{mm}$ 。

这个误差与卡尺总误差相比是微不足道的,所以说用卡尺测量大孔是不受影响的。但是在生产实践中测量小孔过程中,如果卡尺内量爪刃口未倒圆角,量爪厚度不变,量爪间隙为  $0.15\text{mm}$  时,如测量尺寸为  $\phi 5\text{mm}$  小孔,则偏离距  $L = 0.3 \times 2 + 0.15 = 0.75\text{mm}$ ,误差  $\Delta D = \frac{0.75^2}{2 \times 5} = 0.056\text{mm}$ 。

仅此一个因素的误差就超过了卡尺允许总误差,这对测量结果的影响是非常大的。本文希望通过上述的探讨,给用游标卡尺测量小孔的使用单位一定的参考。

(收稿日期:20030616)