

中频感应电炉熔炼铸造铝合金工艺技术

中国航天科工集团 8511 研究所 (南京 210007) 金 雷

铸造铝合金因其良好的力学性能,常被广泛地用来制造航空仪表的外壳、气缸活塞、风机叶片以及在高温下承受冲击负荷的各种复杂结构的薄壁零件。虽然铸造铝合金具用各种优良特性,但由于不同的化学成分,其对应的熔炼工艺方法也是不同的。现就 ZL101A、ZL203 和 ZL303 三种典型的铸造铝合金的熔炼工艺作一简要介绍。

一、三种铸造铝合金的化学成分

三种铸造铝合金的化学成分见下表。

合金代号	化 学 成 分 (质量分数, %)					
	Si	Cu	Mg	Mn	Ti	Al
ZL101A	6.5 ~ 7.5	—	0.25 ~ 0.45	—	0.08 ~ 0.20	余量
ZL203	—	4.0 ~ 5.0	—	—	—	余量
ZL303	0.8 ~ 1.3	—	4.5 ~ 5.5	0.1 ~ 0.4	—	余量

二、铸造铝合金熔炼工艺实施要点

铸造铝合金熔炼的操作较为繁琐,在工作中一定要细心、仔细,其工艺流程及实施要点如下:

1. ZL101A 铸造铝合金加料顺序及实施要点

ZL101A 铸造铝合金回炉料→低温加钛→纯铝锭→铝硅锭→纯镁块 (在除气前加入)。

(1) 起动中频发电机组,并将中频炉预热至 500℃ 左右。

(2) 加料如一次加不完,可分批加入,但要在前批料尚未熔化完时加入,同时要避免炉料由于熔焊而造成的“搭桥”现象。

(3) 待炉料全部熔化完后,升温至 680~700℃,将镁块用钟罩压入铝液,并作缓慢搅拌,使之全部熔化。

(4) 再次升温至 725℃,用占炉料总量 0.5%~0.6% 的六氯乙烷 (以 3:2 的比例与氟硅酸钠均匀混合,并用铝箔包好) 进行精炼除气。

(5) 精炼时,将精炼剂压入铝液中,并用钟罩

作缓慢移动,使沸腾遍及整个液面,至沸腾停止,再取出钟罩,扒去熔渣。

(6) 用冷凝法进行含气量检查,发现有气体析出时,可进行二次除气,含气量检查合格后,将温度调至 710~730℃,撇去铝液表面氧化皮,倒入占炉料总量 0.5%~1.0% 的二元变质剂进行变质处理。

(7) 变质处理 15~20min 后,进行断口结晶检查,如断口结晶致密、无气孔并呈银白色即为合格,不合格时则可进行二次变质处理。

2. ZL203 铸造铝铜合金加料顺序及实施要点

ZL203 铸造铝铜合金回炉料→纯铝锭→硅铜中间合金→铝硅合金锭。

(1) 起动中频发电机组,并将中频炉预热至 500℃ 左右。

(2) 炉料全部熔化后,升温至 720~730℃,用占炉料总重 0.5% 左右的六氯乙烷 (以 3:2 的比例与氟硅酸钠均匀混合) 进行精炼除气。

(3) 精炼方法与 ZL101A 铸造铝合金相同。

(4) 沸腾停止后,取出钟罩,然后通氮气 8~10min,再静置 3~4min,并用漏勺撇去熔渣。

(5) 静置后,进行含气量检查,如果含气量较高,应进行二次除气。

3. ZL303 铸造铝合金加料顺序及实施要点

ZL303 铸造铝镁合金回炉料→低温加镁→覆盖剂→纯铝锭→纯镁块 (在除气前加入)。

(1) 起动中频发电机组,并将中频炉预热至 500℃ 左右。

(2) 待炉料全部熔化后,升温至 680~700℃,将镁块用钟罩压入铝液,并作缓慢搅拌,使之全部熔化。

(3) 镁块全部熔化后,继续升温至 710~720℃,扒去覆盖剂,加入占炉料总重 0.7% 左右的六氯乙烷 (以 3:2 的比例与氟硅酸钠均匀混合,并用铝箔包好) 进行精炼除气。

(4) 精炼后,再均匀撒上刚捞出的覆盖剂和少量 CaF_2 ,保持 3~5min 后,用压瓢压入铝液中。



呋喃树脂自硬砂工艺性能及其控制

河北省宣化工程机械集团有限公司 (075100) 刘秀莲 任全喜

我公司从 1992 年全面采用呋喃树脂自硬砂工艺, 主要生产箱体、轮毂及阀体类灰铸铁和球墨铸铁件, 单重从几公斤到 300kg, 品种达 300 多种。在长期的工艺实践中, 我们对呋喃树脂自硬砂强度、硬化时间及发气量的各种影响因素进行了大量试验和对比分析, 总结出了一套完整的工艺参数及其控制方法。

一、呋喃树脂砂强度的影响因素及控制

1. 原材料的影响

(1) 树脂 这是决定强度的关键因素, 树脂中糠醇含量及其粘度对型砂强度有很大的影响。加入量一定时, 糠醇含量越高, 强度越高, 因此我们要求树脂中糠醇含量大于 90%。当要求强度一定时, 树脂粘度值的波动, 直接影响树脂加入量。粘度越

低, 砂粒上树脂膜的厚度就越薄, 树脂加入量也就越低。当粘度低于 $0.016\text{Pa}\cdot\text{s}$ 时, 树脂加入量为 0.65%, 型砂混制均匀, 终强度可达到 0.7MPa ; 当粘度为 $0.02\text{Pa}\cdot\text{s}$ 时, 树脂最低加入量必须为 0.8%, 才能保证型砂无混不均现象。目前, 树脂生产厂家众多, 质量差别很大 (主要是糠醇含量不同), 针对不同厂家的树脂, 我们作了以下对比试验 (见表 1)。所以每批树脂进厂后我公司都要进行工艺试验和粘度检测, 要求树脂加入量为 1% 时, 新砂抗拉强度大于 0.7MPa , 旧砂抗拉强度大于 0.6MPa , 粘度低于 $0.016\text{Pa}\cdot\text{s}$ 。

(2) 固化剂 在脱模时间合适的情况下, 固化剂加入量对于强度无明显影响。但硬化太快或太慢均对强度不利, 硬化太快时树脂膜脆化而使强度降低; 硬化太慢时, 树脂的粘结力则没有充分发挥,

(5) 把浮渣撇开, 取样进行断口检查, 若断口洁净、平整、结晶致密, 则合金熔炼合格。

三、铸造铝合金熔炼工艺需注意事项

使用中频感应电炉熔炼铸造铝合金的最大优点是升温快、热效率高, 适用于大、中批量生产。如果是小批量生产, 从熔炼成本、耗材等方面考虑, 建议使用电阻炉熔炼。需注意事项如下:

(1) 铸造铝合金回炉料的加入量不得超过炉料总量的 40%。

(2) 所有炉料及熔剂必须清理干净, 预热至 $400\sim 450^\circ\text{C}$ 下保留 2h 以上方可使用, 炉料从预热炉中取出后, 应立即加入到熔炉中, 不允许在炉外停留。

(3) 精炼用的六氟乙烷、氟硅酸钠必须保持干燥, 使用前应放在 150°C 左右的烘箱中预热, 如已受潮, 严禁使用。

(4) 变质剂按 67% NaF、33% NaCl 的比例分别称量, 并进行机械混合, 然后放到中频炉中升温熔化, 温度达到 900°C 左右时, 除去结晶水, 最后倒入锭模中, 冷却后砸碎成 $\leq 20\text{mm}$ 的块状, 并将它储存在密封容器中或放置在干燥的场所,

使用前需预热至 $400\sim 450^\circ\text{C}$ 。

(5) 覆盖剂成分按下列配比配制: $w_{\text{KCl}} = 50\%$, $w_{\text{NaCl}} = 39\%$, $w_{\text{CaF}_2} = 4.4\%$, $w_{\text{Na}_2\text{SiF}_6} = 6.6\%$ 。将上述材料分别称好并均匀混合后加入中频炉中升温熔化, 温度达 $750\sim 850^\circ\text{C}$, 沸腾后保温至停止沸腾为止, 然后倒入锭模中, 凝固后敲成 $\leq 15\text{mm}$ 的块状, 存放在通风干燥的场所备用, 使用前需预热至 $400\sim 450^\circ\text{C}$ 。

(6) ZL303 铸造铝镁合金在浇道和冒口上应同时撒上硫磺与硼酸 (1:1) 的混合物, 但不可撒得过多。

(7) ZL303 铸造铝镁合金易氧化, 最好用电阻炉熔炼。如果使用中频炉熔炼, 一般时间较长, 且在炉前温度控制上要特别留意。ZL303 铸造铝镁合金的炉前浇注温度为 $695\sim 710^\circ\text{C}$, 除气温度为 $710\sim 720^\circ\text{C}$ 。

四、结语

用中频感应电炉熔炼铸造铝合金的工艺技术是行之有效的, 经过几年来的批量生产实践也已经证明, 该方法是切实可行的。

(20020910)