

巧加铸造工艺环 提高铸件合格率

山东省章丘鼓风机厂研究所 (250200) 于翠芝 万德霞

我厂产品中的叶轮零件 (见图1), 其周圈设计有48个叶片, 而边缘厚度只有2.5mm。最初我们按其结构进行铸造, 在清理和运输过程中, 很容易损坏叶片, 并且铸造的叶片不饱满, 缺材现象严重, 铸件合格率只有65%~75%。另外, 由于叶片边缘太薄, 冷却较快, 造成硬度高, 加工时不仅刀具磨损大, 而且也易打坏叶片, 再次出现废品, 加工后成品合格率只有80%。

针对这些情况, 为满足设计要求, 我们在叶轮

圆增加了一道厚6~8mm的工艺环 (见图2), 把叶片连成一个整体, 从而降低了叶片的冷硬程度, 既改善了铸造工艺性, 又避免了叶片的损坏。加工外圆时把工艺环一起加工去掉即可, 不易损坏叶片。这个方法虽然造成铸件重量略有增加, 但却使铸件合格率达到100%, 加工后成品合格率达到95%以上, 效果非常明显, 这一措施已在我厂该系列产品上推广应用。

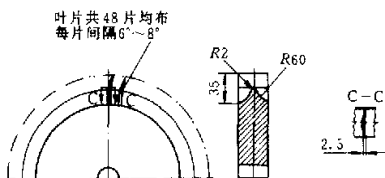


图 1

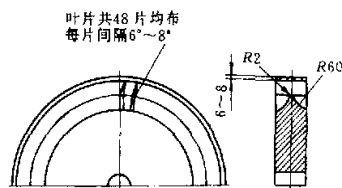


图 2

(20030530)

(续)

品 名	优 点	缺 点	适用范围
四 氯 化 碳	除气效果好	合金中镁的熔 炼损耗大	ZL101 合金 使用效果好
六 氯 乙 烷	精炼效果好, 使用方便, 不 吸潮, 易于保 存	成本较高	铸造铝合金 通用
SRWJ 系 精 炼 剂	效果较好, 使用方便, 精 炼时有害气体 较少	应存放在干 燥处, 否则应 在 200~220℃ 烘干后使用	铸造铝合金 通用

4. 常用精炼剂的成分和配制方法

铸造铝合金熔液使用六氯乙烷精炼剂进行净化时, 需加入适当的添加剂, 以延缓反应, 提高铝液的精炼效果。含有添加剂的精炼剂其成分和配制方法见表2。

表 2 常用精炼剂的成分和配制方法

成 分	配制方法
$1/2\text{C}_2\text{Cl}_6 + 1/2\text{Na}_2\text{SiF}_6$	1. 将添加剂 (氟硅酸钠和二氧化钛) 在 300~400℃下烘烤 3~4h
$3/4\text{C}_2\text{Cl}_6 + 1/4\text{Na}_2\text{SiF}_6$	2. 冷却后与六氯乙烷均匀混合
$3/5\text{C}_2\text{Cl}_6 + 2/5\text{Na}_2\text{SiF}_6$	3. 压成密度为 $1.8\text{kg}/\text{dm}^3$ 的圆饼, 每块重量以 50~100g 为宜, 放在干燥器内备用
$2/3\text{C}_2\text{Cl}_6 + 1/3\text{TiO}_2$	

四、结 语

(1) 铸造铝合金熔液的净化, 必须正确运用“防、排、溶”, 严格遵循“以防为主”的原则, 并要落实到具体的精炼操作和铸造生产中。只有精炼、熔化操作等基本功过硬, 才能真正净化铝液, 减少铝液中气体和夹杂物, 获得优质铸件。

(2) 正确选择铝液净化工艺和使用高效净化精炼剂, 能有效地除气、除渣。

(3) 氢和夹杂物通过与疏松的交互作用, 对铸件的力学性能产生极大损害, 提高铝液洁净度是生产高品质铝铸件的关键。

(20030608)