

控制轴瓦自由弹胀量的探讨

南通农业职业技术学院机电学科 (江苏 226007) 徐少华

1. 轴瓦自由弹胀量的重要性

轴瓦是内燃机中主要的运动件之一,在内燃机配件中占有重要的位置。一台内燃机在工作过程中出现故障而停机,拆机检查经常会发现轴瓦内表面合金拉毛、裂纹或合金剥落,轴瓦自由弹胀量(又称轴瓦自由弹势)已消失,即轴瓦自由开口尺寸小于座孔尺寸,以上情况一般称作“烧瓦”。烧瓦时,轴瓦自由开口尺寸已缩小,轴瓦内表面紧贴着发动机主轴,影响供油润滑,使主轴表面与轴瓦内表面发生磨擦而产生热量,若不及时停机检查就会烧坏主轴,严重时会使主轴断裂发生重大事故。这就说明轴瓦自由弹胀量大小对内燃机正常可靠运动是非常重要的。

2. 轴瓦自由弹胀量的变化

半圆轴瓦的生产过程,目前有两种工艺方法:一是冷加工工艺,采用双金属板材冲压成形;二是热加工工艺,结构复杂、负荷大的轴瓦采用无缝钢管离心浇注。而不管采用何种工艺方法进行生产,在加工过程中都存在自由弹胀量减小的现象。例如冲压成形的铜铅轴瓦在精镗内圆和电镀铅锡合金时,存在自由弹胀量缩小的情况(其他工序对轴瓦自由弹胀量影响很小,可以不考虑)。

影响轴瓦自由弹胀量的因素很多,但主要和轴瓦生产工艺有关。下面主要分析离心浇注时铜铅合金轴瓦的自由弹胀量变化情况。

(1) 铜铅合金轴瓦浇注,钢壳要预热到 800°C 以上,液态铜铅合金温度 $>1050^{\circ}\text{C}$ 。浇注时,液态铜铅合金浇入钢壳后,在钢壳外圆上冲水冷却,使铜铅合金冷却凝固。钢壳外圆先冷却收缩,铜铅合金后冷却收缩,导致钢壳产生一个向心的内应力。锯开后轴瓦开口呈缩小状态,收缩量大小不一致,一般在 $2\sim 5\text{mm}$ 。

(2) 生产实践中,钢壳外圆尺寸在浇注前后有变化,即浇注后的尺寸比浇注前小 $0.5\sim 1\text{mm}$,这种坯料制成的轴瓦,其自由弹胀量呈缩小的趋势。

(3) 轴瓦毛坯在精加工磨外圆后从芯轴上拆下

来,由于磨削应力的影响,其产生的自由弹胀量大小不一。

(4) 若无缝钢管壁厚合适,但外圆不符合工艺要求时,采用整形工艺,减小外圆或扩张外圆的坯料,浇注合金锯开后,轴瓦自由弹胀量差别很大。

3. 轴瓦自由弹胀量控制方法

离心浇注的铜铅轴瓦,由于浇注工艺的特殊性,在生产上采用回火和整圆工序消除内应力。

(1) 浇注铜铅合金后,整体坯料用中温回火来消除浇注应力。

(2) 回火后的坯料经粗车内圆后,加一道整圆工序,整圆收缩量在 $0.5\sim 0.8\text{mm}$ 。

采用上述工艺的坯料锯开后,轴瓦自由弹胀量可得到有效控制。

(3) 有些轴瓦由于结构的特殊性,加工过程中对自由弹胀量要求较高(即要求弹胀量变化很小)。为了保证产品质量,在锯开整形后,加一道低温回火,效果很好。

以上几种方法,在大功率轴瓦生产中经常采用,经过长期生产实践,证明工艺是可靠的,生产中也是切实可行的。

需要指出的是,由于轴瓦座孔尺寸规格很多,而无缝钢管外圆无法满足轴瓦生产的要求时,常采用把钢管外圆减小或钢管外圆扩大。钢管外圆过大,用模具修小,在批量生产中经常采用,小批量生产用锻件。钢管壁厚符合要求而外圆过小,用扩张外圆来满足工艺要求。但应用此法时应慎重,扩张量不宜过大,一般不超过 8mm ,否则加工生产的轴瓦,在使用过程中自由弹胀量容易消失,造成抱轴烧瓦,严重时会发生事故。

4. 结语

根据以上分析,影响轴瓦自由弹胀量的因素很多,如材料的原始状态、力学性能、坯料种类、浇注前预热温度、浇注时冷却速度和机加工时的工艺手段等,在生产中碰到的问题也是多种多样的,以上浮浅分析,为一家之言,仅供同行参考。

(20030728)