



阀体在空气锤上无飞边胎模锻

四川内江锻压机床厂 (641001) 刘哲生

1. 模锻方法的确定

阀体是石油机械上的易损件, 客户提供的锻件图如图 1 所示, 材料为 40Cr。此锻件的特点为: 头部有一个内表面不机加的盲孔, 杆部较细长, 锻件形状复杂系数为 S3 级, 属较复杂锻件, 工艺性较差。由于存在盲孔, 决定了不论采用何种设备模锻, 其分模面都必须与轴线垂直。若采用模锻锤模锻, 不仅会有飞边需要切除, 而且为了杆部脱模容易, 必须加大斜度。这既达不到客户要求, 又使材料消耗增大。于是采用能克服上述缺点的空气锤上无飞边胎模锻, 取得了较满意的结果。


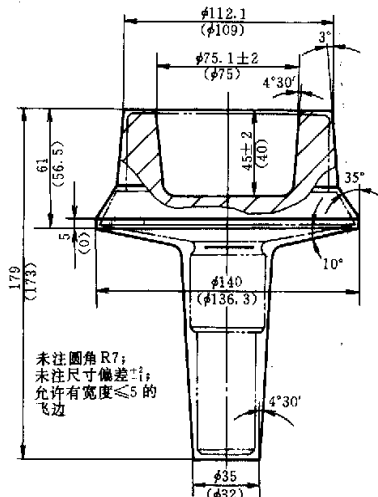


图 1 锻件图

2. 锻造工艺


(1) 坯料直径的选择与制坯方法的确定 按两火锻成计算, 锻件坯料的下料质量为 6.3kg。若仅采用通常的拔长卡圆杆部制坯, 坯料直径选为 110mm, 才有利于终锻时的头部充满, 但杆部质量折算在 $\phi 110\text{mm}$ 的坯料上长度仅 20mm 左右, 根本无法拔长。于是只能选用直径小于 110mm, 既能拔长又接近 $\phi 110\text{mm}$ 的坯料。经试锻后选定为 $\phi 80\text{mm}$, 下料长度 160mm, 重 6.3kg。为了增大头部坯料直径, 以保证终锻时锻件头部的充满, 增加一道镦粗工步。

(2) 变形过程 变形过程见图 2, 其中第一火完成拔卡杆和镦粗, 第二火完成终锻。

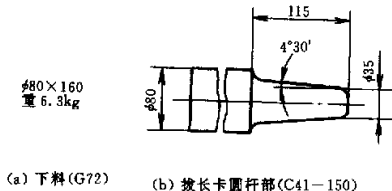

(a) 下料 (G72)

(b) 拔长卡圆杆部 (C41-150)

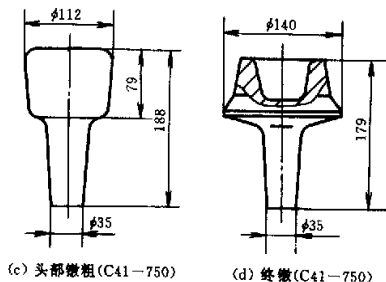

(c) 头部镦粗 (C41-750)

(d) 终锻 (C41-750)

图 2 变形过程

(3) 终锻操作所需注意事项: ①由于此锻件的余量公差比 GB12362 模锻件和 JB4250 胎模锻件的余量公差都小, 所以第二火出炉的中间坯, 必须认真清除氧化皮后, 才能入模终锻。②因盲孔斜度仅为 $4^\circ 30'$ 。为保证脱模顺利, 在上模放入中模前, 必须在中间坯的上端面撒少量煤粉。③锤击时, 一人必须将钳子夹在中模上, 并用力下压, 以防中模跳动而产生小的横向飞边。必要时, 可于第一锤重击后, 将压环 (见图 3) 套在上模上打一锤, 拿开后继续终锻。

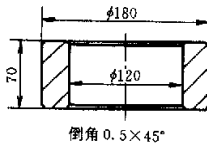


图 3 压环简图

3. 镦头模与终锻模

镦头模与终锻模简图如图 4、图 5 所示。

4. 最终效果和存在的主要问题

(1) 正常生产的锻件, 能达到图 1 的要求。其中只有少量锻件有 $\leq 5\text{mm}$ 的飞边。

(2) 由于氧化皮采用钢丝刷人工清除, 较麻烦费力。

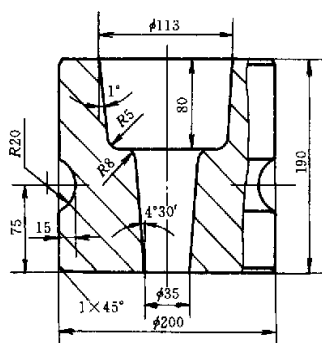


图4 镦头模简图

(3) 因只有 C41—150 和 C41—750 空气锤各一台参加工作, 故不能流水作业生产, 而只能采用小批循环作业。以 20~30 件为一批, 先逐件完成在 C41—150 上的拔卡杆和在 C41—750 上的镦粗, 镦粗上模的中间坯及时加入炉子的另一侧加热等待终镦。等此批镦完后, 再换模在同一台 C41—750 上逐件终镦, 在此批终镦未完成时, C41—150 歇工

(上接第 44 页)

齿顶部分发生倾斜, 使工件分度圆压力角增大。为了对此进行补偿, 滚轧轮分度圆压力角 α_c 应较工件分度圆压力角 α 小些。压力角的减少量, 要根据工件的材料性能、齿部参数和热处理状况等确定。根据以往经验, 对材料硬度为 150~220HB 的小模数渐开线花键齿, 当工件分度圆压力角 $\alpha = 30^\circ 30'$, 则滚轧轮分度圆压力角 $\alpha_c = 30^\circ$, 即压力角减小 $30'$ 。又如 $\alpha = 45^\circ$, $\alpha_c = 44^\circ$; $\alpha = 35^\circ$, $\alpha_c = 34^\circ 15'$; $\alpha = 30^\circ$, $\alpha_c = 29^\circ 30'$ 等。

(2) 在对滚轧轮与工件滚轧计算时, 如果计算它们的滚轧啮合角、节圆直径及节圆上的弧齿厚等参数时, 应以工件分度圆压力角 α 作计算参数。但在计算滚轧轮自身的一些参数时, 如基圆直径、公法线长度、分度圆齿厚等参数时, 则应以 α_c 作为计算参数。

(3) 为简化制造, 分度圆压力角 α_c 为 45° 左右的滚轧轮齿形, 可以用直线齿形替代渐开线齿形。

4. 滚轧轮的材料选用

(1) 超硬高速钢 W6Mo5Q4V2A1 淬火硬度为 64~67HRC。

(2) 钨高速钢 W14Cr4VMnxt 淬火硬度为 64~67HRC。

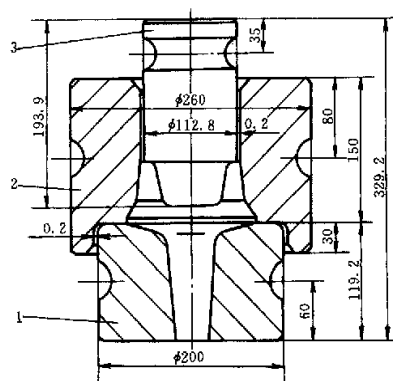


图5 终镦模简图

1. 下模 2. 中模 3. 上模

等待。再加上拔镦时 C41—150 的生产速度比 C41—750 低, 每镦两件之间存在等待时间。结果造成生产率不够理想, 班产成品锻件为 120 件左右的结果。

(20030928)

(3) 铬钼钒合金钢 Cr12MoV 淬火硬度为 58HRC。

四、润滑、冷却及垃圾清除

1. 润滑与冷却

冷滚轧加工采用润滑和冷却措施, 可降低工件表面粗糙度值, 提高滚轮的使用寿命, 减小工作压力。在加工中可采用二硫化钼、机油的混合剂。

2. 垃圾清除

应经常用钢丝刷清理轧轮槽内的铁屑。如不及时清理, 滚轧时将出现以下现象:

- (1) 工件齿顶被挤平。
- (2) 轧轮轮齿挤断, 导致轧轮报废。

五、在滚丝机上滚轧小模数渐开线花键

在滚丝机上滚轧渐开线花键, 需对滚丝机作如下调整和革新。

(1) 对照挤压力确定机床所需滚压力。若压力不够, 更换增大液压缸, 以保证足够的输出。

(2) 机床传动件各部位间隙调整消除。

(3) 拆除工件支撑板, 安装中心架 (自制), 用双顶尖装夹工件, 保证双顶尖中心线与两轧轮中心线平行。

(20030928)