




加工中心刀具长度补偿功能应用技巧

北京机械工业学院 (100085) 郑 军 韩秋实 王雪艳

随着数控机床在我国的大量应用,要求操作者能够熟悉数控机床的加工工艺,熟练掌握编程、调试、使用等方面相关知识以提高数控机床的使用效率。如果能够有效地减少新程序的调试和试切时间,将明显缩短零件(特别是单件)的加工时间。下面介绍一种加工中心刀具补偿功能应用技巧,该方法可以减少刀具长度设置在程序调试后的更改次数,同时将刀具长度设置时可能产生的误操作降为最低。此方法已经在生产实践中已得到应用。

1. 刀具长度补偿的一般设定方法

刀具长度测量可以采用对刀仪或刀具直接接触工件的方法。现以在 Sodik MC450 加工中心为例,用刀具直接接触工件的方法对刀具长度补偿作一简单介绍。在以绝对方式编程时,首先建立工件坐标系,确定工件坐标系 Z_0 点位置(在工件坐标系设置表中将 Z 坐标设置为 0)。将 T_{01} 刀具接触 Z_0 点,从显示屏上读取 Z 坐标值(假设为 H_{01} : -425.687)并写入在刀具长度补偿设置表中。同理,再把 T_{02} 刀具长度补偿值写入刀具长度补偿设置表中(假设为 H_{02} : -404.123),如图所示。如此,将需要的所有刀具长度补偿值逐一写入刀具长度补偿设置表中,即完成了刀具长度补偿设置。

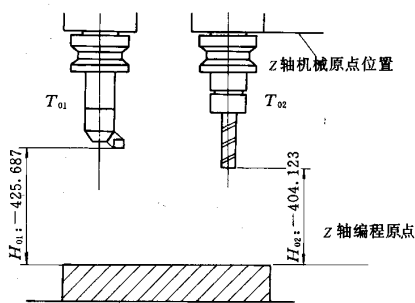

刀具长度补偿设定示意图

2. 调试程序时刀具长度补偿值重新设置方法

在加工新工件时,应对新编程序进行调试、空运行以检查其正确性。为了防止意外事故的发生,空运行检验运动轨迹时,必须将所有刀具高于工件加工表面(或工作台表面)一定高度,这就要对所有刀具的长度补偿值进行重新设置。重新设置的一

般方法是根据新的 Z 轴编程原点或引导加工表面距离的变化对原长度补偿值进行修正。如要求刀具高于工件加工表面 50mm 的距离进行空运行检验,就要将刀具长度补偿设置表中 H_{01} 、 H_{02} ...更改为(H_{01} : -375.687、 H_{02} : -354.123...)。如果使用的刀具数量较多,重新设置这些刀具长度补偿值就会比较烦琐,而且容易出现失误而导致事故。

3. 刀具长度补偿功能应用技巧

这里介绍一种简便的刀具长度补偿的重新设置方法,只需改变一次设置值即可。

按照操作顺序设置步骤如下:

第一步:将工件坐标系设置表中 Z 坐标设置为 0。

第二步: T_{01} 号刀具沿 Z 轴方向接触工件(或工作台)表面(该表面即为编程时的 Z_0 点),然后记录此时显示的 Z 轴坐标值(假设同上 -425.687),把此值加 50mm 后(假设要求刀具高于工件加工表面 50mm 的距离进行空运行检验)填入刀具长度补偿设置表中 H_{01} (H_{01} : -375.687)。

将 T_{02} ...等刀具长度补偿值按上述方法分别填入刀具长度补偿设置表中(H_{02} : -354.123...),完成全部刀具长度补偿设置工作。

第三步:执行机床的空运行,检验程序正确性。

第四步:检验程序正确后,可以试切加工(或正式加工)。将工件坐标系设置表中 Z 坐标设置改为 -50mm 即可,而其他刀具长度补偿设置值均不变。许多文章介绍的长度补偿的编程方法均可采用。

第五步:进行正式加工。

该方法在参数设置、空运行和试切加工(或正式加工)的各个过程中,只需改变工件坐标系设置表中 Z 坐标设置值,即可达到刀具长度补偿要求。所以,这种方法简便易行、并在很大程度上降低了误操作,缩短调整时间,提高效率。

这种方法对类似的编程系统可直接参照应用,对其他编程系统也有一定的参考价值。

(收稿日期:20031019)