



Pro/E 在塑料模设计中的应用

常州轻工职业技术学院 (江苏 213000) 罗广思

利用 Pro/E 能快速方便地进行模具的 3D 设计。本文以已构建好的圆盘模型为实例(见图 1), 介绍应用 Pro/E 进行塑料模具设计的基本方法和步骤(本文以 Pro/ENGINEER 2001 中文版, 设置成中英双语菜单为例)。



图 1 圆盘模型

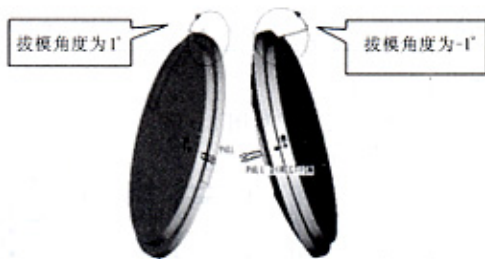


图 2 二个圆柱面的拔模方向不同

1. 导入参考模型 (Ref Model)

启动 Pro/E 系统, 进入模具设计工作界面后, 在菜单管理器中依序点选 Mold Model (模具模型) → Assemble (装配) → Ref Model (参考模型), 在查找文件对话框中选取圆盘模型, 点选【打开】。在元件放置对话框中, 选取系统默认约束, 按【确定】, 在创建参照模型对话框中, 选择【按参照合并】, 【参照模型名称】栏内输入文件名: YP_REF, 按【确定】, 完成参照模型的导入。

2. 模型检测

(1) 检测拔模角度 根据产品成型工艺要求, 圆盘两圆柱面的拔模角度为 1° , 两个方向拔模。我们可以利用 Pro/E 的模具分析功能来进行检测。

在菜单栏中, 依次点选【分析】→【模具分析】, 在模具分析对话框的【类型】栏中, 选择【拔模检测】, 选取零件为检测对象, 用系统缺省的拖拉方向, 在【角度选项】栏中点选两方向; 【拔模角度】栏内输入 1; 在【计算设置】栏中点【显示】按钮, 设置色彩数目为 10, 点选【计算】按钮, 分析结果以色阶分布图来表示拔模角度。观察色阶分布图发现, 圆盘两圆柱面均为黄色, 表示其拔模角度不符合预设拔模角度为 1° 的要求, 故必须更改原来的设计模型, 建立拔模角特征, 使其满足圆盘两圆柱面的拔模角度为 1° 的成型工艺要求。

(2) 建立拔模角特征 在菜单管理器中依次点选 Feature (特征) → Ref Model (参考模型) → Draft (拔模), 弹出建立拔模角特征菜单。建立拔模角特征时, 应注意的是, 因选择双向拔模, 故两个圆柱面的拔模角方向不同, 如图 2 所示。第一个圆柱面拔模角度应为 1° , 第二个圆柱面拔模角度应为 -1° 。

完成两圆柱面的拔模角特征建立后, 再次使用【分析】→【模具分析】检测拔模角, 我们发现色阶分布正常, 两圆柱面均符合预设拔模角度为 1° 的要求。

3. 创建工件 (Workpiece)

在菜单管理器中依次点选 Mold Model (模具模型) → Create (创建) → Workpiece (工件) → Manual (手动), 在弹出的对话框中输入工件名为: ypgj, 按【确定】, 在创建选项对话框【创建方式】栏中, 点选【定位缺省基准】, 【定位基准方式】栏中, 点选【对齐坐标系到坐标系】, 按【确定】。

用鼠标点选原始坐标系, 依次点选菜单中的 Solid (实体) → Protrusion (加材料) → Extrude (拉伸) → Solid (实体) → Done (完成) → Both Side (双侧) → Done (完成)。用鼠标点选 FRONT 作为草图绘制平面, 取 Okay (正向), 选择 TOP 为参考面, 进入 2D 绘图界面, 选择基准边绘制 $180\text{mm} \times 70\text{mm}$ 的矩形, 矩形与基准边对称。单击 Done (完成) 点选 Blind (盲孔) → Done (完成), 在信息对话框内输入拉伸长度 180, 按【确定】, 即完成工件的创建。

4. 设定收缩率

材料收缩率为 0.5%, 采用根据零件尺寸设定收缩率的方式来设置收缩率。

在菜单管理器中点选 Mold (模具) → Shrinkage (收缩) → By Dimension (按尺寸) → Set/Reset (设置/复位) → All Dims (所有尺寸)。在信息框内并输入收缩率“0.005”确定后, 点选 Done (完成), 即完成收缩率的设定。

5. 建立分模面

在菜单管理器中点选 Parting Surf (分模面) → Create (创建), 在弹出的对话框内输入分模面名称: “YP_SURF”, 点选【确定】。然后选择 Add (增加) → Shadow (着色) → Done (完成), 弹出对话框, 接受系统的默认值, 点击【预览】, 红色平面即为系统自动计算产生的分模面, 点击【确定】完成分模面建立。

6. 拆模

完成分模面建立后, 利用分模面将工件 (Workpiece) 分割成上模和下模。在菜单管理器中点选 Mold Volume (模具体积块) → Split (分割) → Tow Volumes (两个体积块) → All Wrkps (所有工件) → Done (完成)。选择分模面, 点 Done Sel (完成选取), 系统自动计算产生上下模, 在对话框中, 分别命名上模为“SHANG”, 下模为“XIA”, 点选【确定】, 即完成上模和下模的分割。



图3 渲染后的上模

在 Mold Volume 菜单中点选 Shade (渲染), 在对话框中选择“SHANG”, 系统自动对上模进行渲染, 如图3所示。在对话框中选择“XIA”, 系统自动对下模进行渲染, 如图4所示。



图4 渲染后的下模

7. 产生模具成品

菜单管理器中点选 Mold Comp (模具元件) → Extract (抽取), 在创建模具元件对话框内选中相应的上、下模文件名称, 按【确定】, 即完成模具体积块的抽取, 产生模具成品零件。这时我们也可以在模型树中看到新增加了两个单独的零件 SHANG.PRT 和 XIA.PRT, 此新增加的零件即为上、下模具成品零件。

8. 开模动作仿真及干涉检查

在模具零件创建完成后, 便可利用 Pro/E 的开模仿真, 通过对移动条件的设定, 对开模步骤做一步一步的仿真, 以检验特定的模块在开模时是否有与其他组件发生干涉的现象。在菜单管理器中依次点选 Mold Opening (模具进料孔) → Define Step (定义间距) → Define Move (定义移动), 选择下模模型, 选择 Done Sel (完成选取), 然后选择模型边缘, 此时系统显示分离模型的方向, 在信息区内输入分离距离 -120, 回车, 单击 Done (完成), 完成模型的分离。重复以上步骤, 选择不同的模件, 设定不同的移动距离和方向, 开模结果如图5所示。



图5 开模结果

选择模型树中的 YPGJ.PRT, 按鼠标右键, 此时显示出对话框, 在此对话框中选择【遮蔽】, 对工件进行隐藏。

在菜单管理器中依次点选 Mold Opening (模具开启) → Explode (分解), 连续按下 Open Next (打开下一个) 便可仿真检查开模的连续步骤, 如图6所示。点选 Done/Return (完成/返回) 模具又成闭合状。

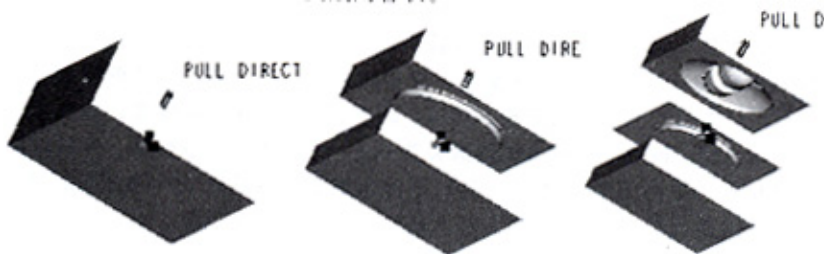


图6 开模动作仿真

从设计界面左侧的模型树中, 可看到模具设计产生的各种文件。事实上, 利用 Pro/E 的强大功能, 还可以方便、快捷地进行模具的浇注系统、冷却水道、模架等其他零件的设计。

(收稿日期: 20031218)