

013 卧式加工中心的数控改造

河南科技大学机电学院 (洛阳 471003) 李水山 张明柱

我国机械加工行业过去购买的一些数控机床,随着时间的推移,控制系统已不能满足现代工业生产的需要。一些机械因系统、电器元件老化而造成机床故障频繁发生,严重影响企业的正常生产,间接制约着企业经济。由于控制系统更新速度较快,备品备件严重缺乏,维修的难度越来越大,造成机床停机时间越来越长。设备报废是一种资源浪费,这时进行系统及电器改造不失为明智的选择。013 卧式加工中心是青海第一机床厂生产的早期产品,采用 FANUC 7M 系统,该加工中心电器柜接线零乱,系统和电器元件已老化,且伺服故障不断,加工时间远低于故障停机时间,大大影响了企业的生产,经检测设备的各项几何精度还比较稳定,很适合进行数控改造。

1. 013 加工中心结构及其对控制系统的要求

JCS-013C 卧式加工中心,其主要参数:有效工作台面 1 400mm × 900mm;工作台分度 120 × 3°; X 轴行程:1 000mm; Y 轴行程:830mm; Z 轴行程:750mm; X、Y、Z 快移速度 8m/min; 主轴功率:11kW; 主轴转速:10 ~ 2 000r/min; 刀库容量:60; 换刀方式:机械手换刀。

根据烟机零件的加工精度,其对控制系统具有以下要求:①系统需要实现三轴联动以及任意两轴联动。②系统的最小设定单位为 1μm。③机床各坐标快进速度为 10m/min,进给速度为 5m/min。④为满足选刀、换刀等动作的要求。系统应有输入 45 个点,输出 20 个点。为满足其他辅助控制要求,CNC 系统需 37 个输入点,13 个输出点。因此控制系统应有 82 个输入点,33 个输出点。⑤机床定位精度:0.01mm/1 000mm,重复定位精度:0.004mm。⑥主轴转速 1 ~ 2 000r/min,功率 15kW。

2. 013 卧式加工中心改造方案

根据上述要求和机床现有实际水平,数控系统采用 FANUC 0i-MA 型,伺服控制为 α 系列,特点体积小、性能稳定;主轴控制为串型主轴,性能好、信号光缆传输、抗电磁干扰能力强;其基本框图如图 1 所示:

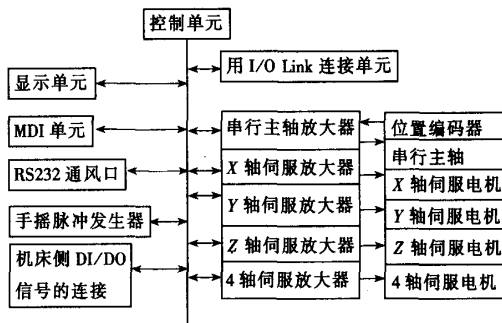


图 1 FANUC 0i 系统组成框图

(1) 基本配置

①FANUC 0i-MA 型数控系统标准型:基本控制轴:4 轴;I/O Link 轴:2 轴;零件程序存储长度:640m;内装 I/O 卡:DI/DO 为 96/64;8.4" 彩色 LCD;PMC-SA3 带手摇脉冲发生器一部。

②伺服驱动单元:FANUC 交流数字伺服单元,SVM 系列;X、Y 轴电机选用 FANUC 交流数字伺服电机 α30 型,30Nm;Z 轴电机为单元 α40 型,40Nm;B 轴为 α22 型,22Nm。

③主轴驱动单元:选用 FANUC 交流数字式主轴单元及电机,电机规格为 α15 型,功率为 15kW。

③3/4 轴卡,手摇脉冲发生器配标准机床操作面板。

④配两个 LINK 轴控制刀库旋转轴以及机械手架上下运动轴。

⑤内装 I/O 输入输出接口 4 个,共 96 点输入/64 点输出。

(2) FANUC 0i-MA 数控系统先进的 CNC 技术

①提前预测控制 提前预测控制可以预读多个加工程序段,实现切削速度最佳的加减速控制,从而有效地减小工件形状的拐角处或小半径圆弧的伺服跟踪误差,可在高速加工时获得高的加工精度。

②图形显示功能 可在 CNC 的显示器上绘出加工工件的刀具轨迹。

③机床操作面板的按键设置 键帽可任意拔下,字符可任意修改,安装灵活。



④伺服波形显示 CNC 的显示像数字示波器一样, 伺服控制的数据如位置误差, 位置指令脉冲, 转矩指令都可以用波形在 CNC 上显示。通过波形可对伺服性能进行调整, 找出伺服的故障。

⑤报警履历和操作履历 运行中的报警和实验过的操作及运行状态都自动地记录在存储器中, 大大方便了故障的诊断。

⑥存储卡存储系统的数据 CNC 的数据如参数、加工程序、刀偏量等都可存储在 PCMCIA 的存储卡中进行保存, 并可方便地恢复, 将数据重新送入 CNC 存储器。

⑦帮助功能 可帮助操作者了解 CNC 的操作、报警和故障的处理。

⑧Power Mate 的 CNC 管理器 除了 CNC 控制轴外还可以通过 I/O LINK 连接 8 个 β 系列伺服电机的控制单元。这些电机参数的设定与显示可在 CNC 的显示器上进行, 电机可用 0i 的外部控制功能由 PMC 的运动指令进行控制。

⑨使用 Flash 存储器 无须专用的 ROM 写入器或 PMC 的调试 RAM。MTB 可以方便地在 CNC 上修改 PMC 程序和宏程序。

⑩用 HSSB 连接 PC 机 通过高速串行总线 (HSSB) 可将 0i 系统与 PC 机相连。在 PC 机上可以显示 CNC 的各种数据, 也可用 PC 机设定这些数据, HSSB 用光缆实现了高速数据传输、传送, 且可靠、不受噪声干扰。

(3) 智能型数字控制伺服系统

①AC 伺服电机 α 系列 速度偏差很小, 适用于机床的进给轴驱动, 用高分辨率的绝对脉冲编码器 (65 536/转) 实现高精度进给; 有伺服 HAV (高速响应矢量) 控制, 响应快。

②AC 主轴电机 α 系列 高速大功率主轴电机, 适用于机床控制, 有主轴 HRV 控制, 响应快、速度稳定; 有高速主轴定向控制, 高速高精度刚性攻螺纹。

③伺服放大器 α 系列 使用最新的智能性控制器件 (IPM), 放大器体积小; 有能量再生控制, 节省能源; 可靠性好, 符合国际标准。

④伺服 HAV 控制 可实现高速、高精度加工, 减少了定位时间其特性如下: 伺服轴进给系统刚性好, 速度增益高, 采用了减少伺服延时提前控制, 大大提高了位置指令的跟踪特性, 减少了位置

误差。

⑤AC 伺服电机 β 系列 高的性能价格比, 适用于机床的进给和辅助轴的驱动, 可采用高可靠性、高分辨率的绝对脉冲编码器 (32 768/转), 体积小, 与机床结构相配。

⑥伺服放大器 β 系列 使用最新的功率器件、伺服放大器; I/O LINK 非常方便地扩展位置控制轴数, 可靠性高, 符合国际标准。

(4) 系统的 PMC 程序设计 0i 用 PMC-8A3, 可执行机床和外部设备的顺序控制程序。梯形图执行一步为 $0.15\mu s$, 最多可编 16 000 步。梯形图可在显示器上显示和编辑。

刀库的控制: 该加工中心采用 I/O LINK 轴伺服电机同液压阀结合起来实现刀库的旋转及定位控制。刀库运动方式有: 正转、反转、快进、慢进。由于该机床采用固定式换刀方式, 刀库的控制分为: 刀库初始化、刀库手动、刀库自动选新刀、刀库自动选旧刀四大部分; 刀库控制旋转运动信号有: 刀库编码信号、编码同步信号、刀库定位信号和刀库定位完成信号。由于编码同步信号有一定的宽度, 所以当刀库作正转或反转运动时, 不能精确定位。为了解决这些问题, 我们采用在刀库正转/反转时, 接受到刀库定位信号以后, 使刀库继续一定的速度和初始方向运动一半同步信号宽度的距离, 然后关断伺服电机, 并制动离合器吸合, 使刀库固定, 当 PMC 得到刀库定位完成信号以后, 过程结束。刀库初始化顺序过程如图 2 所示:

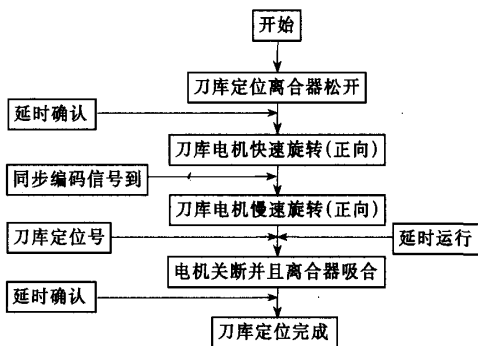


图 2

机械手换刀过程共 25 步, 机械手上有两个机械手臂, 机械手臂可进出, 机械手架可整体伸缩, 整体旋转, 以实现换刀。

选刀是 T 字母后退两位十进制数指定刀库上

卧轴矩台平面磨床的调整

东风汽车公司发动机厂 (湖北十堰 442001) 周德生

卧轴矩台平面磨床的基本型式有磨头移动式、磨头立柱移动式和工作台滑板移动式三种。最大砂轮速度一般为 $25 \sim 35\text{m/s}$, 工作台行程速度为 $2 \sim 30\text{m/min}$ 。

1. 工作台往复行程的调整

工作台的运动由液压传动。在启动液压前首先要观察液压箱内的油是否足够(油面达到油标), 并关闭速度调整阀, 然后启动液压按钮, 逐渐开启速度调节阀, 使工作台在快速运动至两端终点, 以排除系统内的空气。然后将调速阀逐步关小, 达到移动速度为 5m/min 或更低, 要求运动平稳, 低速不爬行。在调整中除要注意排除系统中的空气外, 还要注意调整机床的润滑系统, 保证导轨润滑正常。

(1) 工作台的行程速度 工作台的行程速度即工件速度, 是根据加工性质选择的, 一般粗磨和易烧伤的工件选快速, 精磨选慢速。怎么能一眼就判断工作台速度是多少呢? 这就需要练, 最简单的方法是将工作台行程长度调到 1m , 观察走完一个行程要几秒钟, 如果是 2s , 则 $v_{\text{工}} = 30\text{m/min}$, 3s ($v_{\text{工}} = 20\text{m/min}$)、 4s ($v_{\text{工}} = 15\text{m/min}$), 如此类推, 次数多了, 自然就熟练了。以后遇到什么零件, 首先要知道该用多大速度, 就能很快地调到这个速度, 这就是基本功。同时, 在实践中还可不断总结提高, 这就是科学与经验的结合。

(2) 工作台的行程长度 磨削过程中工作台的行程长度是按磨削表面或工件的长度调整的, 在磨削的往返行程中, 砂轮对磨削表面(或工件)两端

应有足够的超程, 尤其是精密磨削时。

工作行程应该这样调整: 当工作台运动开停阀手柄 d 处在垂线位置时, 砂轮应停在工作台的中间位置, 将零件对称于砂轮放置在工作台面上, 慢慢移工作台, 在砂轮超越磨削面两端一定距离时固定行程限位挡块, 使其反向, 保证超程为 $40 \sim 80\text{mm}$, 见图 1。

(3) 行程换向调整 工作台运动碰到挡铁, 便要能及时平稳迅速地换向, 这由换向手柄拨动换向阀来控制。因此, 机修在安装换向手柄或调节换向阀时, 必须使手柄处在垂线位置时工作台处在中间位置, 以使在极左极右所成的换向倾角相等, 然后检查限位挡铁能否在换向手柄的凸角上通过(应有约 2mm 的间隙), 见图 1。

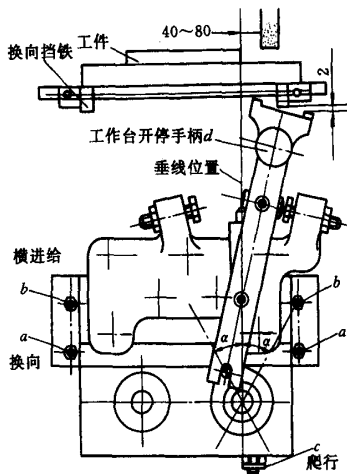


图1 M7130型工作台行程的调整

所选刀具。一般先选刀, 然后再换刀。选刀过程可于其他机床运动过程同步执行, 选刀后将自动触发一个顺序动作将刀具移动到等待换刀位置上, 以便节省 M06 换刀时间。

换刀顺序用 M06 代码启动, 执行换刀过程。另外为了使该机床便于操作, 在 PMC 程序中又加入了两个顺序过程: M71 过程, 将在处于等待换刀位置上的刀具返回它所在刀套的过程; M74 单

独将主轴上的旧刀具卸下并且返回刀库中所处刀套的过程。M71 完成后还自动将主轴上的刀具号码清零。

改造后的设备各项技术指标都达到或超过原来的预期目标, 机床的功能比过去更加丰富, 操作更方便, 提高了加工效率, 减少了停机时间, 使一台面临报废的设备又焕发了青春。

(收稿日期: 20040220)