

发电机轴承座油封结构的改进

黑化集团公司压力容器厂 (黑龙江齐齐哈尔 161041) 于清文

我公司动力分厂的汽轮机在运行过程中,其发电机轴承座油封(以下简称油封)时常有漏油现象,原因为油封处密封与轴颈间隙增大所致。油封正常工作时与轴颈间隙为 0.1~0.2mm,在长期运转中,由于润滑油中存在杂质及工作环境粉尘浓度偏高,导致密封处沟槽部位逐渐磨损,影响密封效果,严重时影响发电机的润滑,因此需要更换。

此油封结构为对开式,如图 1,材质为铸铝,以往备件为采购,价格较高,后来用户与公司容器分厂商讨,在不影响使用性能的情况下,对结构作了一定的改动,便于容器分厂加工。现将结构改进及加工方法阐述如下:

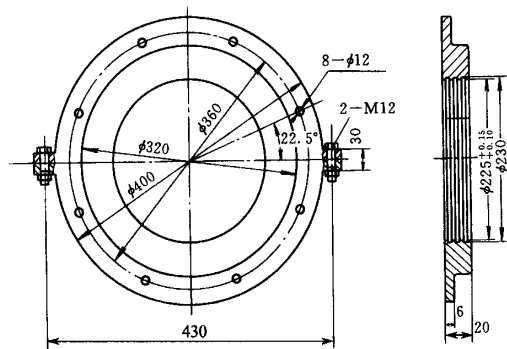


图 1 油封结构

1. 结构改进

此油封材质为铸铝,是考虑到保护轴颈,由于容器分厂无铸造车间,材料选用与铸铝性能相近的铝板代替。对于由螺栓把合的对开式油封,整体加工起来较为困难且浪费材料,因此考虑采用修复方案,保留其部分结构,只加工易损部位,这样检修

时只需更换其易损部位即可。分解后结构如图 2,由壳体和密封体组成,二者装配并把合后即原油封相同。将原油封密封处沟槽车掉并加工出与密封体装配尺寸为壳体;密封体由铝板加工而成,密封沟槽处符合原油封尺寸且能与壳体装配合适。壳体加工完成后,按改进后的结构形式及尺寸加工一批密封体,检修时,壳体可重复使用,只需更换密封体。

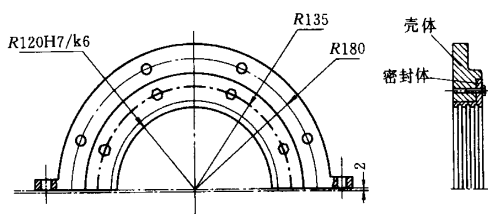


图 2 同封分解后结构

2. 加工工艺

此加工工艺关键在于密封体的加工,此类件一般的加工方法为,先按整圆下料,切削外圆里及各部尺寸符合图样要求,然后加工成两瓣,但由于切口的存在,合在一起后外圆及里孔均不为整圆,一般按一半圆及另一小半圆方式切开,半圆部分为成品,另一小半圆为废品,该加工方法浪费了一半料。由于密封体材质为较软的铝,直接装夹加工强度不够,需制作夹具,且改进后的结构要求修复后密封壳体与壳体装配。本方案在加工壳体时加垫,垫厚与分开密封体的切口宽度相等,撤去垫后即能保证壳体与切开后的密封体配合。直接采用加工后的壳体作为夹具,既能保证装配尺寸,又利于加工和省料。冷

(收稿日期:20040317)

附表清单中虽然没有鸡心夹头,但作为机床的随机附件应当被采用。

(2) 用前后顶尖和鸡心夹头装夹的方法夹紧力有限,故只能用于精车,加工梯形螺纹量由于切削阻力较大,故应先安排粗车。

(3) 中心孔 B2.5/8 的粗糙度值较小,仅用中心钻钻孔很难保证,故应进行研磨。

(4) 基准 B 的锥面宜车出,比用铰钻钻出的质量要高。

(5) 其余各方面虽然没有形位公差要求,但对尺寸精度要求较高的各面也应将粗、精车分开。用前后顶尖和鸡心夹头装夹的方法精加工这些面,可以保证各面的同轴度,这无疑对提高加工精度是有帮助的。冷

(收稿日期:20040317)