

用板牙车削细长螺纹

常州机床附件厂 (江苏 213012) 王雪南 贺小文

车削是一项既简单又复杂的工作。细长轴的车削对车工来说,始终是一个难题。我厂承接加工的超细长轴(见图1),就是一个典型的例子。我们尝试了车螺纹、手工套螺纹等几种方法,效果均不理想。对于车削,存在的问题主要是刚性不足,车出的螺纹牙型不一,易出现头上松、中间紧的现象,而且,表面粗糙度也达不到要求。对于用板牙手工套螺纹,存在的主要问题有:不易装夹,易偏离轴线,而且不易纠正,不易保证质量,效率低。经探讨摸索,综合上述因素,采用板牙通过机械工装,在车床上实现超细长轴螺纹的车削加工,完全能达到设计要求。现将此方法作一介绍。

 


图 1

1. 加工原理

板牙是用来切削外螺纹的刀具,板牙切削螺纹主要靠前面齿高不等的切削部分,后面部分起着校正导向作用,板牙之所以能切制出螺纹,主要靠工件旋转与板牙进给之间的螺距关系切制出螺纹。

2. 加工方法

(1) 前导向 因工件刚性较差,加工过程中易出现让刀现象,致使加工出的螺纹中心偏离轴心线,为解决这一问题,在板牙之前安装一个适当的导向装置。该方法切削平稳,排屑方便,刀具使用寿命长,效果好。缺点是:由于导向部分的存在,导向部分不能切制出螺纹。

(2) 后导向 该方法原理与前导向一致,区别在于导向装置安装在板牙的后面。该方法冷却效果好,切削较平稳,能切制出全部螺纹。缺点是排屑不方便,易拉毛工件,刀具使用寿命短。

3. 结构简介(前导向装置)

按照板牙内径等于工件外径的原则,选择板牙并把板牙、导向套、刀柄与工件有机地连为一体(见图2)。为使加工能顺利地进行,在板牙之前的导向套上开一斜孔,利于切削液进入(后导向装置略)。

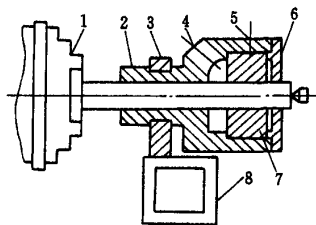


图 2

1. 卡盘 2. 导向套 3. 刀柄 4. 冷却液
5. 定位销 6. 法兰盖 7. 板牙 8. 刀架

4. 工装设计

(1) 刀柄采用 45 钢锻件加工制成,不同型号的机床可以加工成不同规格的刀柄,刀柄安装后,其内孔的中心应与工件回转中心等高,端面应与内孔垂直。

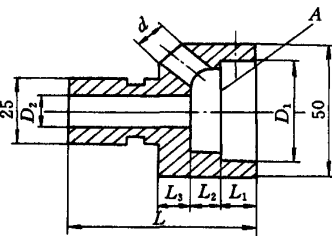


图 3

(2) 导向套(见图3) 导向套材料可以用 45 钢调质处理制成; L_1 略大于板牙厚度; $L_2 = 5 \sim 8\text{mm}$; $L_3 = 5 \sim 8\text{mm}$; L = 工件直径的 4~5 倍; D_1 为板牙外径; D_2 为工件直径(8 级精度配合); D_1 、 D_2 要求同心,并与 A 面垂直; $d = 8 \sim 10\text{mm}$ 。

(3) 刀柄安装及调整 为保证板牙车削细长轴的顺利进行,还必须注意两点:其一,尾座与主轴的中心线必须与床身导轨平行,两平面内的平行度均小于 0.03mm;其二,刀柄内孔中心线应与上述中心线重合。

5. 切削用量与切削效果

(1) 切削用量 $n = 160\text{r/min}$, $f = 0.15\text{mm/r}$ 。

(2) 切削效果 表面粗糙度值 $R_a = 3.2\mu\text{m}$, 切削平稳无振动,弯曲度小于 0.4mm,而且板牙使用寿命长,每只板牙可车削 6~7 根,完全达到设计要求。如果用后导向车削,则切削效果稍差,主要是由于排屑困难而造成的,板牙的寿命低,每只板牙仅能车削 3~4 根工件。

(收稿日期:20040806)