


直流伺服电动机晶体管交流器 60WKS 故障排除

湖南天雁机械有限责任公司 (421005) 周小伟

我厂等离子喷涂设备的喷枪行走和工件装夹、传送及旋转等辅助动作是数字控制的,所用数控系统为 FAGOR。喷枪位置控制为半闭环控制系统,即位置检测是装在驱动电动机轴上的编码器实现的。喷枪驱动电动机为直流无刷电动机(有些资料上也叫同步电动机),电动机的驱动电源为交一直—交恒定直流电压的转速电流双环 PWM 晶体管变频电源,型号为 60WKS。位置控制由 FAGOR 80 完成,速度及电流控制由 60WKS 完成。设备方仅提供了极简略的原理框图、外部接线图及一张 4 号大的标明速度和转子位置接口的局部图,基本如下图所示。印刷板为双面板,贴装元件较多,大板上又装小板,上面再装与大板一样大的散热板,检查维修极不便。

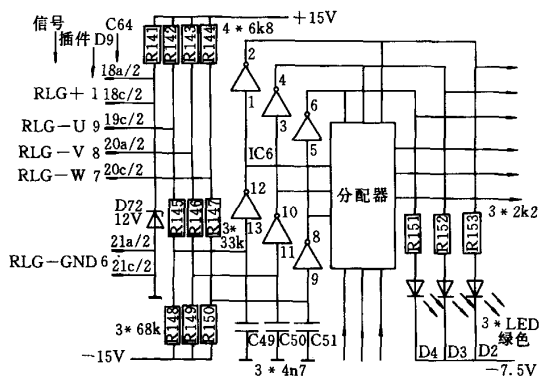

开始, FAGOR 80 偶尔出现“跟踪误差大”的报警并停车,但重新启动后往往又工作正常,几次都未能深入检查。最后终于频繁出现此现象。跟踪误差大与数控装置、驱动电源、电动机、负载及检测均有关,任一部分故障都有可能。仔细观察发现,有故障时行走声音略有异常,喷枪抖动。于是,首先把电动机与负载的连接(同步带传动)分开,单独试电动机,结果发现跟踪误差大,电动机声响异常,这样,可以认为故障基本不在负载部分;其次,手盘电动机,证实无机械卡阻,亦无明显松动现象;三是把位置环断开,用稳压电源给 60WKS 加速度给定,结果还是一样。这证明故障

极可能出在电动机转子位置检测、电动机的速度检测及 60WKS。仔细观察转子位置检测指示灯(图中的 D2、D3、D4)发现一灯比另两个稍暗淡一点,再查电动机定子电压,发现三相电压不平衡。此时,基本上可认定转子位置检测或 60WKS 对转子位置信号的处理或换相有故障,导致电动机在一周的转动中速度不一致,六个晶体管导通的角度不一致。最后,拆除电动机定子线,仔细盘电动机的转子,观察 D2、D3、D4 的亮灭规律是否正确,同时观察 RLG—U、RLG—V、RLG—W 的电位是否与 D2、D3、D4 的亮灭一致,结果就发现一管在该亮的时候有时不亮有时亮,与 RLG—U、RLG—V、RLG—W 的电位不一致。至此,可以基本认定故障就出在图示电路,检查了有关电阻、电容,未发现明显问题后,更换 IC6 (40106) 后恢复正常。

上面是第一次排除此类故障。几个月后,再次出现此类故障。由于有了第一次的经验,这次我们一开始就查 RLG—U、RLG—V、RLG—W 的电位是否与 D2、D3、D4 的亮灭一致,结果发现不一致。这次又更换了一片 40106。又一年以后,第三次出现这种故障,这一次就不太顺利,虽然故障范围仍在图中,但查电阻、电容未发现问题,更换 40106 后故障依旧。再查 40106 的输入输出对应关系也正常。问题出在 RLG—U 至 40106 的 13 脚之间且为隐性故障。反复测量相关电阻及电容的值终于发现 R145 阻值略大,更换以后恢复正常。问题应是电阻使用日久(此板从外观上看应是十几年前出厂的)后阻值变大且不稳定引起的故障。几个月后就证实了这一猜测,就是又发生同样的故障,检查发现 R146 变值至 38kΩ。更换后 60WKS 正常工作。

虽然本文说的是 60WKS 的故障排除,但其思路及方法对于同类装置(如江苏曙光光学电子仪器厂生产的 6SC 系列交流进给驱动装置,而且,随着电力半导体技术的发展,此种装置的应用会越来越广)的同类故障的排除是有一定参考意义的。



(收稿日期: 20040421)