

对在三轴数控铣上加工空间倒锥曲面的探讨

太原大众机械厂工模分厂 (山西 030024) 杨国栋

1. 问题的出现

今年三月,我单位承揽了一批检具任务,其形状如图1所示,均为三维曲面。检具的工作面如图2所示为A、B两面,其难加工面也就是环形的空间倒锥曲面。在计算机上将数模旋转成加工较为理想的状态后,沿环形面检测,其角度值在 $4.1^\circ \sim 12.2^\circ$ 之间逐渐变化。



图 1

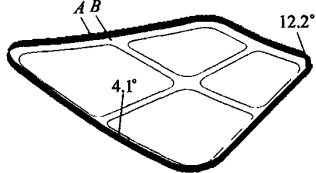


图 2

其加工难度就在于沿空间曲线不断变化角度的环形面。因此,单纯用一般的加工或编程方法在三轴数控铣上加工是非常困难的,这已属于五轴解决的课题了。

根据多年的加工经验及所掌握的编程知识来分析,通过在刀具的使用上加以改进,在编程时加工刀路的选择,参数的设定以及生成NC程序后修改道路的退刀路线(避免退刀时撞刀)就可以解决了。

2. 工件的装夹

在计算机上将数模转动到最佳加工位置,在工件底部作一平面,设定几个支点并测出几个支点的高度,做几个支撑块儿将工件固定在工艺板上,如图3所示。



图 3

3. 刀具的选择

由图2可以看出,由于加工面是倒锥面,用普通的立铣刀加工不到位,只能考虑用T形R刀或是T形燕尾刀来加工。其形状如图4、图5所示。

4. 数模分析

目前国内使用的数控铣编程软件一般都是三轴联动加工软件。如何让三轴编程软件来解决这个五轴加工问题呢?在这里只讨论图6所示由剖面线所显示的由其他程序加工时残留的区域的加工问题。

由图6可以看出,直接去选择倒锥曲面A面编程加工是不可能的。在这里将图2中可用正常编程方法加工的部分简化掉,再用Master CAM 9.0软件的Creator

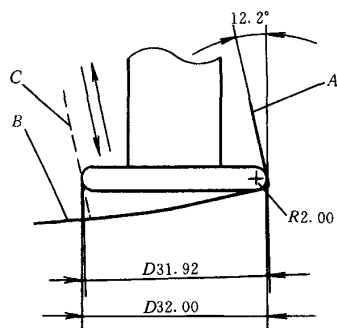


图 4

> Surface > Offset 曲面补正功能,以加工面A面为基面补正一个假象曲面C面。我们以C面为加工面,以底曲面B面为侦测面,如图7所示,这样,一个需五轴加工的问题就变成三

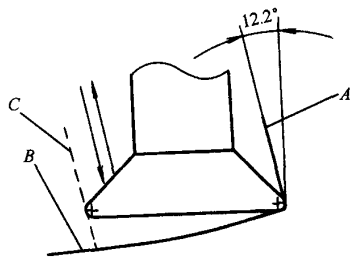


图 5

轴加工的问题了。假象曲面C面与基本曲面A面的偏移距离可根据刀据直径考虑。一般不小于所选用T形刀直径。每次的加工量可在Toolpaths > Operations的刀具选项卡

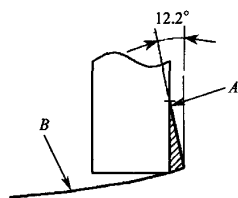


图 6


中,由改变刀具直径来调整加工量。在这里需要强调一点,就是在补正C面后,需将假想面C面的上端延伸至高出A面的上端Z值少许(Z值大于

一种二次曲线的编程方法

河南英威东风机械制造有限公司 (南阳 474674) 匡海滨

数控车加工中只能用直线插补和圆弧插补。对于可用方程表达的非圆曲线,常用的处理方法是使用直线段或者圆弧段去近似地逼近它,即把非圆曲线分成若干段,然后用数学公式计算出每一段的终点坐标值,输入程序,加工出工件。工件的精度要求越高,就要把曲线分得越细,程序也就越长,这样计算量十分大且容易出错。笔者曾加工过一种光学仪器零件,它的轮廓线为一抛物线,表达式为 $y = 4\sqrt{x}$, 简图如下。

我们用数控系统的宏功能来编程和加工。车床配的是法那科 0T 系统,这样可以边干边运算,不但程序短,而且不易出错。

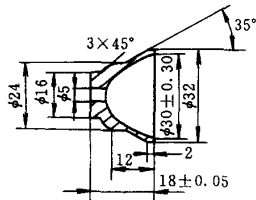

首先,我们用 #100、#101 两个变量分别表示 z 和 x 的坐标值。其次,我们利用函数表达式 $y = 4\sqrt{x}$ 来确定两者之间的关系,即 #101 = 4 *

刀角半径 R 值)即可,如图 4 所示,以保证 A 面在切削时完全将残留处切除且不在切入时撞刀。在实际加工时,刀具的切点值是随曲面的角度变化而变化的,如图 4 中的 $D31.92\text{mm}$ 尺寸。

5. 程序的制作过程

在 Master CAM 主菜单中选 Toolpaths > Surface > Finish > Flowline, 在 Select drive > Surfaces 菜单后,在绘图区中选择假想加工面 C 面,然后选择 Done, 出现 Tool paramaters 刀具选项卡,我们新建一个 T 形角部为 $R2\text{mm}$ 的刀具。在曲面参数 Surface parameters 选项卡中选择 Chek Surface/Solid 项的 Select... 键,再选 Add 项,在绘图区中选 B 面为侦测面,再在 Finish flowline parameters 选项卡中填入相关数据后 OK,在菜单区中调整 Cut dir 为上下方向,并设置 Step dir, Start dir 后再选择 Done,计算机开始运算道路。

6. 编辑 NC 文件

计算机是按假想曲面计算刀路的,进刀自上而

SQRT (#100), 编程如下。

(工件的零点设在抛物线的顶点)

```
N10 G50 S2000; (设定最高转速)
N20 M8 G40; (切削液出)
N30 G96 S250 T0101 M3; (用恒速切削, 正转)
N40 X30 Z16;
N50 #100 = 14.0625; (抛物线顶点距工件右端面的 Z 向距离)
N60 #101 = 8 * SQRT (#100); (直径指定)
N70 IF [#100 LT 0.390625] GO TO 110; (如果 Z 值小于抛物线
与 φ5mm 内孔交点的 z 坐标值,那么就转向 N120 句)
N80 G1 X#101 Z#100 F0.12; (切削起点)
N90 #100 = #100 - 0.03; (每次切削量)
N100 GO TO 70;
N110 G0 Z20 M9 G40;
N120 G28 U0 W0;
N130 M30;
```

以上程序简短、明了,计算简单,经切削验证效果显著。其他的二次曲线也可以用同样的思路和方法进行加工。冷

(收稿日期: 20040524)

下不会过切,而退刀垂直向上提刀时,是从倒锥面底部开始的,这样就会对加工面 A 面造成撞刀过切。我们将 NCI 文件后处理成为 NC 文件后,只需在 NC 文件最后的 Z 向退刀程序段前,加入(将 X 、 Y 值向工件中心方向)移动一个距离值的程序段,即可解决退刀时撞刀过切的问题。

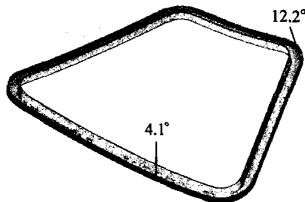


图 7

以上只是一个探讨,在加工过程中还会出现一些问题,采用类似的方式也能解决,这里就不一一详述。冷

(收稿日期: 20040707)