

# 数控车床车削方轴用户宏程序的编制


宜宾职业技术学院 (四川 644003) 袁永富

数控系统的用户宏功能为用户提高数控机床性能的一种特殊功能,像四方轴或带四方头的轴类零件,利用系统的用户宏功能,可实现车削代替铣削加工,从而提高了加工效率和位置精度。下面介绍车削方轴的原理及在 FANUC-0TE 控制系统下编制的车削方轴的用户宏程序。

## 1. 车削的原理

如图所示方轴外接圆的直径为  $D = 2R$ , 点  $P(x, y)$  为直线  $AB$  上任意一点,  $PO = \rho$ ,  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ , 直线  $AB$  的直角坐标方程为:

$$Y = R - X$$

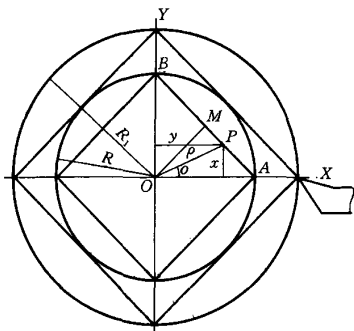

则  $AB$  的极坐标方程为:

$$\rho = R / (\sin \theta + \cos \theta)$$

欲使数控车床车出的零件为方形,刀尖的运动轨迹为直线  $AB$ , 则从  $A$  点到  $B$  点的切削过程中,各点的切削深度应为

$$a_p = R - \rho = (1 - 1 / (\sin \theta + \cos \theta)) R$$

$A$  ( $\theta = 0^\circ$ ) 点的切削深度为  $a_{pA} = 0$ ;  $M$  点 ( $\theta = 45^\circ$ ) 的切削深度为  $a_{pM} = (1 - 1 / (\sin \theta + \cos \theta)) R \approx 0.293 R$ ;  $P$  点的切削深度为:  $a_{pP} = (1 - 1 / (\sin \theta + \cos \theta)) R$ 。

设加工时工件的转速为  $n$  (r/min), 则从  $A$  ( $R, 0$ ) 点加工至  $M$  ( $0.707 R, 0$ ) 点的时间为  $1/8 n$  (min), 工件从  $0^\circ$  转至  $45^\circ$ ,  $X$  方向 (径向) 进给  $0.293 R$  (mm), 进给速度为  $f_1 \approx 0.293 R \times 8 n = 2.344 n R$  (mm/min)。同理, 从  $M$  点加工至

$B$  ( $0, R$ ) 时, 工件从  $45^\circ$  转至  $90^\circ$ , 刀具径向进给  $0.293 R$  (mm) (后退)。可见, 在整个加工过程中, 刀具作周期性的往复运动 (工件每转过  $90^\circ$ , 刀具往复一次)。

又设加工时轴向 ( $Z$  轴方向) 的进给速度为  $f$  (mm/min), 工件的长度为  $L$ , 则当工件转过  $\theta$  角时, 刀具应轴向进给  $\theta f / 360 n$ 。工件每转过  $90^\circ$  时, 轴向应进给  $f / 4 n$  (mm)。如工件每转过  $90^\circ$  为一次循环, 则只要循环  $4 n L / f$  次, 即可加工出工件全长 (编程时可直接控制全长, 保证精度)。

综上所述, 车削方轴时刀具相对于工件的运动轨迹应为下面三个运动的合成: 刀具与工件的相对旋转运动 (即主运动); 刀具沿工件径向的往复进给运动; 刀具沿轴向的进给运动。三个方向的运动必须保持确定的关系: 即在  $0 \sim 90^\circ$  内, 工件转至  $\theta$  角时, 刀具应轴向进给  $\theta f / 360 n$  (mm), 径向进给至  $R / (\sin \theta + \cos \theta)$  (mm), 径向进给速度应为  $f_1 = 2.344 n R$  (mm/min)。

## 2. 车削的用户宏程序

设以工件右端面中心为工件坐标系原点。宏程序中使用以下保持型变量:

#502: 方轴外接圆直径  $D$  (mm)

#503:  $0^\circ \sim 90^\circ$  插入加工点数

#504: 方轴的长度  $L$  (mm)

#505: 加工时工件的转速  $n$  (r/min)

#506:  $Z$  方向的进给速度  $f$  (mm/min)

#507: 每次加工的进刀量系数 (如 #507 = 0.1, 表示径向按直径进刀 0.1  $D$ )

宏程序操作运算中使用的主要变量:

#100:  $P$  点的  $Z$  坐标值

#101:  $P$  点的  $X$  坐标值

#102:  $|z|$

#103:  $L - z1$

#104:  $0^\circ \sim 90^\circ$  插入加工点计数器

#105: 两相邻加工点间  $\theta$  的差值  $\theta_1$  ( $^\circ$ )

#106:  $P$  点的  $\theta$  值

#114: 两相邻加工点间的轴向距离  $z_1$

# 115: 加工次数计数值

# 119: 进刀后将加工出的方轴的外接圆的直径

# 121:  $X$  方向的进给速度  $f_1$

用用户宏程序编制的车削子程序如下 (直径编程):

程序名为 O210

N200 G65 H01 P# 115 Q1 加工次数计数初值 = 1

N210 G65 H05 P# 105 Q90 R# 503 两相邻加工点间  $\theta$  的差值  $\theta_1$  (度) # 105 =  $90 / \# 503$

N220 G65 H04 P# 110 Q4 R# 505 # 110 =  $4n$

N230 G65 H04 P# 113 Q# 110 R# 504 # 113 =  $4nL$

N240 G65 H05 P# 111 Q# 506 R# 110 # 111 =  $f/4n$  (每转过  $90^\circ$  的轴向进给量)

N250 G65 H05 P# 114 Q# 111 R# 503  $z1 = f / (4n * 0^\circ \sim 90^\circ$  插入加工点数)

N260 G65 H04 P# 112 Q1.172 R# 505 # 112 =  $1.172n$

N270 G65 H04 P# 121 Q# 112 R# 502  $f1 = \# 121 = 1.172nD = 2.344nR$  (径向进给速度)

N280 G65 H01 P# 100 Q0  $z = 0$

N290 G65 H04 P# 117 Q# 115 R# 507 # 117 =  $\# 115 * \# 507$

N300 G65 H03 P# 118 Q1.414 R# 117 # 118 =  $1.414 - \# 115 * \# 507$

N310 G65 H02 P# 120 Q# 507 R1 # 120 =  $1 + \# 507$

N320 G65 H85 P350 Q# 118 R# 120 # 118 > = # 120 转 N350

N330 G65 H01 P# 119 Q# 502 # 119 = # 502

N340 G65 H84 P360 Q# 118 R# 120 # 118 < 1 + # 507 转 N360

N350 G65 H04 P# 119 Q# 118 Q# 502 # 119 =  $(1.414 - \# 115 * \# 507) D$

N360 G01 X# 119 F300 进刀至直径值 # 119 处, 准备加工

N370 G65 H01 P# 106 Q0  $\theta = 0$

N380 G65 H01 P# 104 Q1  $0^\circ \sim 90^\circ$  插入加工点计数器初值 = 1

N390 G65 H04 P# 106 Q# 105 R# 104  $\theta = 91 * 0^\circ \sim 90^\circ$  插入加工点计数器值

N400 G65 H31 P# 107 Q1 R# 106 # 107 =  $\sin\theta$

N410 G65 H32 P# 108 Q1 R# 106 # 108 =  $\cos\theta$

N420 G65 H02 P# 109 Q# 107 R# 108 # 109 =  $\sin\theta + \cos\theta$

N430 G65 H05 P# 101 Q# 502 R# 109  $X = D / (\sin\theta + \cos\theta)$

N440 G65 H22 P# 102 Q# 100 # 102 =  $|z|$

N450 G65 H03 P# 103 Q# 504 R# 114 # 103 =  $L - z1$

N460 G65 H85 P490 Q# 102 R# 103  $|z| > = L - z1$  转 N490

N470 G65 H03 P# 100 Q# 100 R# 114  $z = z - z1$

N480 H80 P500 转 N500

N490 H01 P# 100 Q- # 504  $z = -L$

N500 G90 G01 X# 101 Z# 100 F# 121 车削至  $(x, z)$ , 进给

速度  $1.172nD$

N510 G65 H22 P# 124 Q# 100 # 124 =  $|z|$  (以免  $|z| = L$  时再加工一次)

N520 G65 H85 P560 Q# 124 R# 504  $|z| > = L$  加工完全长, 转 N560

N530 G65 H02 P# 104 Q# 104 R1  $0^\circ \sim 90^\circ$  插入点计数器值 # 104 = # 104 + 1

N540 G65 H86 P390 Q# 104 R# 503 一个  $0^\circ \sim 90^\circ$  加工循环未完, 返回 N390

N550 G65 H84 P370 Q# 102 R# 504  $|z| < L$  未加工完全长, 返回 N370

N560 G65 H04 P# 123 Q1.414 R# 502 # 123 =  $1.414D$

N570 G00 X# 123 Z0 返回 ( $1.414D$ , 0), 准备下一次加工

N580 G65 H02 P# 115 Q# 115 R1 加工次数计数值 + 1

N590 G65 H83 P280 Q# 119 R# 502 未加工至直径  $D$ , 返回至 N280

N600 M99 返回主程序

调用上述子程序的主程序如下:

N10 G90 G50 X ( $1.414D + 150$ ) Z200 S200 M03

N20 G00 X1.414D Z0

N30 M98 P210

N40 G00 X ( $1.414D + 150$ ) Z200

N50 M30

变量 # 502 ~ # 507 可在程序中赋值, 也可由 MDI 方式设定。

### 3. 几点说明

(1) 工件的其余表面的加工编入主程序中。加工方轴前, 先把毛坯外圆加工至方轴外接圆直径  $D$ , 并加工好端面。加工时从方轴端面外接圆的外切四方形的外接圆 (如图所示:  $R_1 = \sqrt{2}R$ ) 处开始, 分若干次完成加工。

(2) 变量 # 507 为确定加工次数的参数, # 507 值越小, 加工次数越多。如 # 507 = 0.414, 则一次加工完成; # 507 = 0.2, 则每次径向进刀  $0.2R$ , 需加工 3 次; 如 # 507 = 0.1, 则需加工 5 次。由于在  $0 \sim 90^\circ$  的切削过程中径向的进给速度很快 ( $f_1 = 2.344nR$ , 如转速  $n = 200r/min$ ,  $R = 20mm$  时, 进给速度为  $9.376m/min$ ), 为切削轻快和避免扎刀, 加工的次数可适当增多。

(3) # 503 为加工时在  $0^\circ \sim 90^\circ$  间插入加工点数。它的值越大, 表面质量越好。

(4) 如上所述, 加工时工件的转速  $n$  不可太高 (否则径向进给速度过快)。

(收稿日期: 20040512)