



使用 AutoCAD2002 的技巧探讨

攀钢机制公司发展部 (四川攀枝花 617063) 黄 强

就机械设计绘图而言, AutoCAD2002 较 AutoCAD 以往版本增加的主要优点有:

(1) 有极轴功能。设置此功能可以很方便地使用各个象限的 2°、3°、5°等常用角度及其倍数角度进行绘图和旋转, 因此在绘图过程中, 正交功能可以不用开启。

(2) 有设计中心。AutoCAD2002 制作了一些如电气符号、家居设备等设计中心图样(详见 AutoCAD2002 \ SAMPLE \ DesignCenter), 可以直接插入其中的块以方便地画出电气安装图、家居布置图等。

(3) 多界面显示。可以方便地在多个界面间切换操作。

(4) 打印设置更科学方便。

(5) 属性特征的出现可以更方便地对各种属性进行查询和修改。

(6) 能捕捉虚交点以便于定位等。

(7) 较 AutoCAD2000 中文版更为稳定, 不会出现突然崩溃的现象。

因此, AutoCAD2002 获得了不少的称赞, 得到了更广泛的应用。

我们在使用 AutoCAD2002 进行机械设计过程中总结出一些使用技巧, 制作了一些比较实用的样板和图块, 使用后大大地提高了工作效率。

1. 制作常用模板

为使日常操作有一个便于使用, 并且文字、标注、线型等符合国家标准的模板, 我们需要在进入 AutoCAD2002 提供的任意模板下的新文件下进行以下操作:

(1) 建立所需的全部图层和相关线型, 这将决定图样绘制质量和输出质量。方法是: 在图标栏上任意位置点击右键, 弹出的菜单栏中选取并打开〈对象特征〉, 再点击〈图层〉图标进入对话框, 就可建立所需的全部图层和相关颜色和线型(本文不详述其过程。详细操作请见相关书籍)。

(2) 修改或重新定义字体, 这将决定整幅图的文字和数字格式。修改方法是: 在主菜单的〈格式〉栏中点击〈文字样式〉, 出现的对话框中〈字

体名〉选取仿宋体即可。如需要其他字体(比如宋体), 可在同一界面点击〈新建〉, 在框内把名称改为宋体, 再将〈字体名〉选取宋体即可。

(3) 修改或重新定义标注样式, 这将决定整幅图的标注格式。修改方法是: 在主菜单的〈格式〉栏中点击〈标注样式〉, 出现的对话框中〈Styles〉将其默认的标注样式 ISO - 25 选上, 点击右侧的〈New〉, 输入所需的标注名称(以直径标注为例), 点击〈Continue〉, 出现的〈Lines and Arrows〉、〈Text〉等六列对话框中可依国标和个人习惯依次进行修改, 由于直径标注是在数字前加希腊字母 ϕ , 故需单独在第四列〈Primary Units〉中的 Prefix 栏中添加上 ϕ 。另外还可定义如零件序号标注、带公差标注等方式, 以方便各种常用不同类型标注的操作。

(4) 定义常用选项。在主菜单的〈工具〉栏中点击〈选项〉, 出现的〈文件〉、〈显示〉等九列对话框中可依国标和个人习惯依次进行修改。如在第三列〈打开与保存〉中可修改自动保存间隔时间, 第四列〈打印〉中添加自定义的打印式样表为缺省打印式样表等。

(5) 自定义常用图标。点击在图标栏上任意位置点击右键, 弹出的菜单栏中选取〈自定义〉, 在出现的工具栏对话框中点击〈自定义〉图标进入下一自定义工具栏对话框, 便可任意拖动所需图标进入主图标栏, 也可将不用的图标去掉, 使整个主图标栏整洁实用。另外还可定义 AutoCAD2002 所没有的工具和图标, 如加入计算器等。

(6) 以上操作完成后, 点击〈保存〉图标, 将出现的保存类型存为 AutoCAD 图形样板文件(*.dwt), 名称自定, 以后每次启动 AutoCAD2002 后点击所存的样板文件即可。

2. 制作和使用所需的图块

在做机械设计时, 许多图形元素是经常需要使用的, 如: 图幅框、加工符号、标准件等。如果每次绘图时都要画上述元素, 就会花费大量时间和精力, 影响工作效率。因此, 将常用元素制作成块, 存储起来以备调用是每个工程技术人员所必须学会



基于规则的 PDM 系统权限管理与实现

山东省临朐县技工学校 (山东 262600) 尹玉川

上海理工大学 (上海 200093) 刘明 孙玉国

产品数据的一致性和安全性是产品数据管理 (PDM) 系统必须提供的功能, 是实现数据可控集成的重要保证。

Teamcenter Engineering (iMAN8.1) 是美国 EDS 公司的 PDM 产品。它以 Oracle 数据库为基础, 在数据访问权限控制方面, 既可做到面向用户和角色管理, 又可围绕产品对象进行设置。这是通过基于规则权限设置 (Rule Based Access Manager) 来实现的。基于规则, 简单的说就是, 根据产品数据的不同状态, 结合用户角色, 对产品数据采取不同的访问权限设置。

1. iMAN 系统中的数据状态

如图 1 所示, 在 iMAN 系统中, 产品数据分为 3 种状态: 工作状态 (Working), 进入审批流程 (In-Process) 和归档 (Released)。

产品数据的不同阶段采用不同的访问权限是比较合理的。比如说, 在 Released 阶段, 产品数据一般不允许更改; 在 In-Process 阶段, 数据更改权限应严格控制; 在 Working 阶段, 设计者对数据可拥有充分

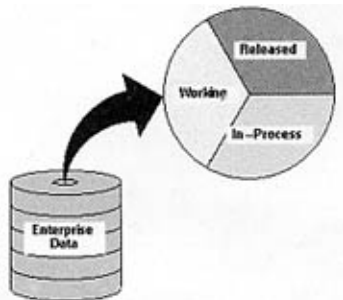


图 1 iMAN 系统中产品数据的三种状态

的技巧。以绘制和使用 A1 图框为例, 操作过程如下:

(1) 在第一步所建立的模板下新建文件, 使用〈绘图〉和〈修改〉工具栏内的工具绘出所需的 A1 图框 (包括标题栏)。

(2) 点击〈绘图〉工具栏中的〈创建块〉图标, 在出现的块定义对话框中的名称栏填入 A1 图框, 在基点栏中点击〈选取点〉图标后任选一常用插入点, 在对象栏中点击〈选择对象〉图标后选取 A1 全部图形, 在预览图标栏中选取后者, 在插入单位栏中选取毫米, 点击确定即完成 A1 图框块的制作。

(3) 将包含该图框的文件存盘, 取名为图框集, 以后可打开该文件添加任何需要的图框。而且文件内的图形即使删除块也不会消失。

(4) 使用 A1 图框。使用第一步所建立的模板新建文件, 使用〈绘图〉和〈修改〉工具栏内的工具绘出所需的图形, 然后点击工具栏中的〈AutoCAD 设计中心〉图标, 在图形左侧出现的窗体内点击〈Load〉, 搜寻到名为图框集文件, 双击该文件后窗体内显示 7 个图标, 双击〈Blocks〉后即会出现包括 A1 图框在内的所有块的图标, 双击〈A1 图框〉后即会出现名为〈插入〉的对话框, 填入合适的比例和角度后在图形上选择一合适插入点

即可。

3. 制作打印式样表

需编辑一个符合国标的打印式样表, 才能将计算机内的矢量图的颜色、线型、线宽等按照规范转化为实实在在的图样的对应项目, 否则打印出来的图样无法使用。我们在实践中使用以颜色为基准的 Acad.ctb 打印式样表 (详见 AutoCAD2002 \ Plot Styles \ Acad.ctb), 双击该图标, 然后在弹出的对话框中对〈Table View〉列的线宽等项目按图层颜色进行修改, 修改完毕后存盘即可。

4. 其他使用技巧

(1) 单独地修改文字、箭头、比例等项目, 使用对象特征管理极为方便。

(2) 使用 BetterWMF 等软件, 可将图形拷贝出来, 作为图片粘贴到 MS-Word 文档上使用。

(3) 由于使用英文版太费事。我们可将简体中文版中的帮助 (即 Help) 文件夹、支持 (即 Support) 文件夹中的菜单文件 (*.mnc 等)、样板 (即 Template) 文件夹中的模板文件等项目拷贝到英文版的相应目录下, 这样使用英文版 ACAD2002 时可看到中文菜单和帮助。

(收稿日期: 20040417)