

炉前三角试块法测试铸铁化学成分

天长缸盖有限公司技术部 (安徽 239300) 陈文标

铸件的材质直接决定其使用性能,化学成分是影响材质的主要因素,而炉前化学成分的准确判断,可以确定孕育剂的加入量并检查孕育效果,避免浇注后铸件性能不合格而出现废品。

一、灰铸铁件的成分

灰铸铁的化学成分主要是碳、硅、锰、磷、硫五大元素,它们含量的多少是决定铸件力学性能和铸造性能的主要因素。

碳:是铸铁中生成石墨的基础。铸铁中含碳量越多,析出石墨量越多,铸铁性能降低。

硅:是促进石墨生成的元素。硅量增加则促使析出石墨增多,降低铸铁力学性能。

锰:阻碍石墨析出。在 $w_{Mn} = 0.5\% \sim 1\%$ 范围内,增加锰量,有利于强度、硬度的提高。

磷:能增加铁液的流动性和铸件耐磨性,但含量高时,增加了铸铁的脆性,以控制 $w_P < 1\%$ 为宜。

硫:降低铁液流动性,增加铸件热裂倾向,是铸件中的有害元素,其含量应越低越好。

二、三角试块控制

1. 三角试块法的原理

由于三角试块截面呈三角形(见图1),厚薄不等,因此冷却速度不一样。尖端薄,冷却快,铁液结晶时易得到白口组织;底部厚,冷却慢,容易呈灰口;在两者之间存在麻口组织。一个三角试块可以反映一种化学成分在不同壁厚的组织情况,如果改变化学成分,则三角试块的断面组织情况会随

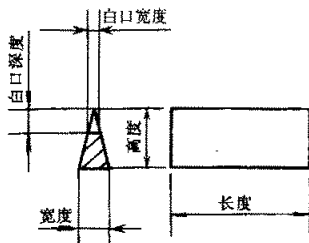


图 1

之改变。当冷却速度、铁液过热温度、浇注温度均不变时,凡是促进石墨化的元素如碳、硅增多,三角试块的白口宽度会变小。相反,阻碍石墨化元素如锰、硫增多,三角试块的白口宽度会加大。白口宽度的变化,实际上反映了铁液化学成分的变化,尤其是对石墨化能力比较强的碳、硅的变化反映比较灵敏,所以可以用它来粗略地检查铁液的碳、硅含量。

2. 制备三角试块

(1) 最好使用干型浇注。因为湿型浇注试块,激冷作用强,白口宽度偏大。

(2) 掌握合适的淬火速度。当水强烈沸腾时,说明入水速度太快。若有微小沸腾并有吱吱声,则表明入水速度合适。

(3) 取样勺必须深入铁液包内作适当搅拌,一则可以预热取样勺,二则可使成分均匀。

(4) 每次取出的铁液量应大致相同,以免由于浇注温度波动而影响白口宽度。

根据不同铸件壁厚,应选择不同尺寸的三角试块(见表1)。

表 1 三角试块尺寸 (mm)

编号	高度	宽度	长度	应用范围
1	25	12.5	120	一般壁厚的灰铸铁
2	40	20	120	中等壁厚的灰铸铁
3	50	25	150	厚壁件
4	100	50	180	厚壁件

一般在相同条件下,一定牌号的铁液对应着一范围的白口宽度。

3. 三角试块的判断方法

(1) 测三角试块的白口宽度 由于不易准确测量白口深度,所以都以测量白口的宽度为准。

根据三角试块的白口宽度,可以判断出铁液的碳、硅总量的高低,它们的关系如图2所示。

(2) 看三角试块的断口颜色 三角试块断口层的颜色有黑、灰之分。碳高时,断口灰口层颜色发黑,结晶粗;碳低时,试块灰口层颜色浅,中心结晶细。

(下转第71页)

100g 的孕育剂加入勺, 根据试样断口和炉前分析结果, 确定孕育剂加入量。当试样断口边角出现白口现象明显过大的情况时, 应停炉先倒出 10% ~ 15% 铁液, 然后加入经预热的新生铁块升温熔化。由于新生铁块所含的初生石墨能起到晶核作用, 可有效地消除白口现象。硅铁中含有微量 Al、Ca 时, 可以提高共晶团数的生成能力, 硅铁中应严格控制 $w_{Al} \leq 1.5\%$ 。孕育剂必须经过筛选, 为了减少降温, 排除孕育剂中的潮气, 使用前必须烘烤。为了获得最佳孕育效果, 处理后的铁液要尽快浇注完毕, 每包铁液一般不超过 3min, 否则孕育效果将会衰退。为了防止产生气孔, 在每包铁液的孕育剂中加入适量 $NaHCO_3$ 。但要注意当铁液温度不高时, 不宜采用二次孕育 (尤其是第二次将孕育剂加在铁液表面的工艺), 孕育后搅拌一定要充分。另外, 由于在铸件内硅量偏析没有一定规律, 所以云斑产生部位也没有规律。

(6) 要严格控制金属模模温 适当的模温可以防止涂料皲料, 改善铸件冷却条件。

(7) 选择开始喷水时间和喷水流量 开始喷水时间为从浇注完毕到铁液即将失去流动性的时间间隔, 以保证气缸套内层组织的细化; 选择合适的喷水流量, 以保证有足够的细化层厚度。应根据气缸套的浇注温度和铁液量确定开始喷水时间, 而喷水流量应根据气缸套壁厚和模温确定。

(8) 选择合适离心浇铸机转速 应在不致产生铸件成分偏析和加剧双向凝固的前提下, 将离心浇铸机转速适当提高, 以加快铁液中渣和气泡在离心浇注过程中的逸出速度。

3. 结语

(1) 云斑区石墨呈不规则密集分布, 云斑中石墨数量较正常部位明显增多。

(2) 残余孕育剂的偏聚是产生船用气缸套云斑缺陷的主要原因。

(3) 防止船用气缸套产生云斑缺陷的方法: 保证铁液的化学成分及孕育处理的铁液温度符合工艺要求; 严格控制孕育剂加入量和粒度; 确定合理的熔炼工艺和浇注工艺。热 (20030910)

(上接第 69 页)

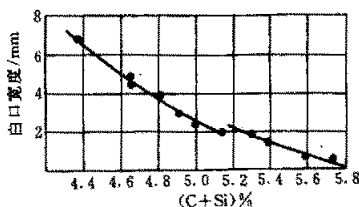


图 2 白口宽度与 (C+Si)% 的关系

(3) 看三角试块断面组织粗细、致密均匀程度 从三角试块断面里外组织上的差别, 不但能看出铁液碳、硅含量的高低, 而且可以判断铁液对壁厚敏感性的关系 (见表 2)。

表 2 三角试块断面组织与断面敏感性的关系

断口特征	断面敏感性	图示
里外均匀, 晶粒细小	碳当量不太高, 孕育良好, 壁厚敏感性小	
里外不均、内部晶粒粗大	碳当量高, 壁厚敏感性大	

4. 三角试块的白口宽度与铸铁牌号的关系

表 3 是我们根据多年的生产实践总结出来的白

口宽度与普通灰铸铁各牌号间的关系, 可供参考。使用时, 必须同时注意白口宽度与断口特征才能正确估计铸铁的力学性能。

表 3 铸铁牌号与白口宽度的关系

铸铁牌号	HT200	HT250	HT300	HT350
孕育后白口宽度/mm	2~6	3~7	6~10	8~15

5. 炉前调整化学成分

用观察三角试块白口宽度的方法来调整化学成分, 简单迅速, 整个过程大约 3min 左右就可得出结果。如果经三角试块检查, 白口宽度过大, 说明碳、硅含量太低, 可向铁液中补加促进石墨化的 FeSi75 合金进行孕育, 减少白口宽度; 如白口宽度过小, 说明碳、硅含量太高, 铸件的强度及硬度可能不够, 补救的办法是当铁液温度高时, 可在铁液包中加入适量的锰铁孕育, 增加白口宽度。不过, 以加入锡 ($w_{Sn} < 0.1\%$)、铋 ($w_{Bi} < 0.60\%$) 等效果最明显。如果温度不高, 则降级使用。

三、结语

目前, 炉前测试化学成分的方法有多种, 但三角试块法在铸铁厂仍普遍被使用, 因为该方法简便迅速, 并有一定的准确性。热 (20030816)