

TX247A 内下冲座变形的热矫正

青岛信莱粉末冶金有限公司 (山东 266000) 赵秋良

我公司最近从宁波汇众粉末机械制造有限公司购进一台 FY50 型粉末成形压机, 为尽快使其发挥效能, 其模架上有一内下冲座部件需我公司设计制造。但该部件在制造后产生了严重的变形, 无法使用, 后经技术处理, 我们采用热矫正方法解决了变形, 达到了图样及使用要求, 取得了圆满成功。

1. 内下冲座加工工艺简介

内下冲座是该模架中一支撑固定内下冲的关键部件, 在压制过程中它承受内下冲的全部压力。其材质为 T10 碳素工具钢, 外形尺寸 $\phi 78\text{mm} \times 325\text{mm}$, 壁厚 15mm。零件简图如图 1 所示。

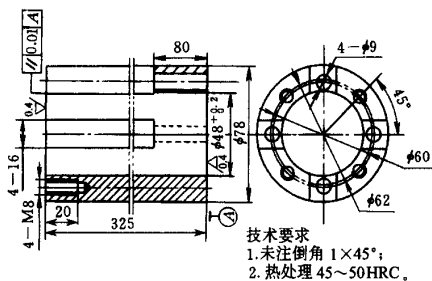


图 1

对零件进行分析后, 我们制定了如下加工工艺:

- (1) 下毛坯料: $\phi 80\text{mm} \times 330\text{mm}$ 。
- (2) 退火处理, 降低工件硬度, 以便于切削加工。
- (3) 车加工, 保证尺寸 $\phi 78\text{mm}$ 、 325mm 、 $\phi 48^{+0.2}_{-0}\text{mm}$ 。
- (4) 钳加工, 左端面划十字线, 加工 $\phi 9\text{mm}$ 孔深 (85mm), 以及 4-M8。
- (5) 热处理保证硬度达 45~50HRC。
- (6) 平磨两端面, 保证平行度 0.01mm。
- (7) 线切割 4 个 16mm 的宽槽。

2. 内下冲座变形与原因分析

(1) 该零件在线切割加工 4 个 16mm 槽后产生严重变形, 其切割后的剩余部位有明显收缩现象, 变形量达到 10mm, $\phi 78\text{mm}$ 、 $\phi 48^{+0.2}_{-0}\text{mm}$ 左端尺

寸分别变为 $\phi 68\text{mm}$ 、 $\phi 38\text{mm}$ (见图 2)。

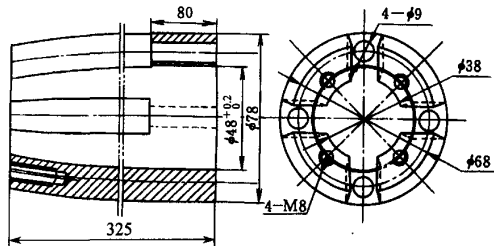


图 2

(2) 原因分析 ①此零件热处理后内应力较大, 残留奥氏体较多, 经线切割加工后内应力大量释放是产生变形的主要原因。②加工工艺不合理, 是造成工件变形的重要原因, 16mm 槽的线切割加工应放在热处理之前进行, 淬火时为防止变形收缩, 应在工件内孔加一工艺心棒, 淬火后应进行两次回火, 彻底消除淬火应力。③此件结构设计存在缺陷, 也是一个变形的原因。槽左端不应到头, 要留出一定长度的实体, 加工后不至于破开, 以防止工件变形。因槽是用来串放内六角螺栓与通过扳手用的, 留出的实体上可以钻出 4 个 $\phi 11\text{mm}$ 的孔来代替 4 个 16mm 槽。

3. 矫正措施

为了避免此件的报废, 我们根据工件的反变形量, 进行了热矫正。具体措施是: 首先制作一锥度工艺心棒与一工艺端盖, 依我们以往的实践经验定出工艺心棒和端盖的尺寸 (见图 3)。

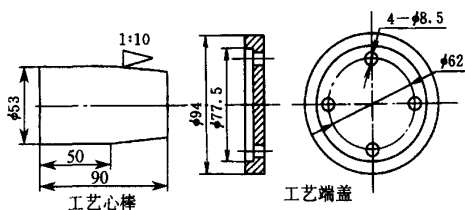


图 3

由于工件变形严重, 为使工艺心棒完全进入 $\phi 48^{+0.2}_{-0}\text{mm}$ 内孔, 我们先用乙炔火焰均匀加热水件, 注意不要使工件退火, 用铜棒把工艺心棒打入



炉丝与料筐短接引起的控温失常

郑州郑工集团有限公司 (河南 450051) 安新 余绍强

我单位 RJ1—75—6 型钟罩式回火炉, 主要承担着支轴承和铝件的回火和淬火工序。在正常的运转过程中, 该设备曾突然出现仪表控温失常, 即在设定值无规则摆动, 同时控制主电源的接触器“哒哒……”不停地跳动, 使整个设备不能正常工作。

控温仪表用的是 EWY—103 型电子电位差计记录仪, 由于使用年限较长, 灵敏度较低, 所以开始我们怀疑它出了毛病。但通过调整灵敏度, 更换放大器, 以及查看热电偶, 并通过放大器悬空、热

$\phi 48^{+0.2}_{-0}$ mm 内孔, 直至 $\phi 53$ mm 尺寸端面与工件左端面平齐为止, 然后放入箱式电炉进行中温回火处理。工艺见图 4。

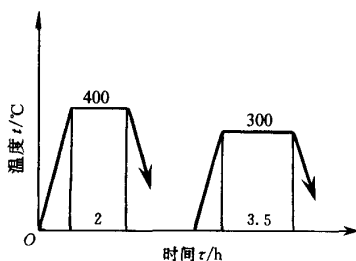


图 4

第一次工件出炉后, 我们把心棒从工件中拿掉, 放入油中进行冷却 3~5 min, 空冷后测量其变形尺寸, $\phi 78$ mm、 $\phi 48^{+0.2}_{-0}$ mm X 方向时为 $\phi 79$ mm、 $\phi 49$ mm, Y 方向时为 $\phi 79.5$ mm、 $\phi 49.5$ mm, 这时再用工艺端盖套在工件的左端, 并用 4 个 M8 螺栓拧紧后放入箱式电炉进行二次回火。采用此种方法矫正后, 经检查工件各部尺寸完全达到了图样及使用要求。

4. 效果应用


经过热矫正后的内下冲座, 其组织为粒状索氏体, 晶粒更为细化、均匀, 经测定硬度为 47HRC, 现已使用数月, 无任何变形现象。实践证明, 使用此种方法对于解决内下冲座变形问题是行之有效的。**热**

(20040428)

电偶接地等抗干扰措施, 仍未能见效。当我们将设定值提高, 在炉子加热升温时发现, 当炉丝供电时, 其仪表指示值比未供电时在同一时刻指示值高 20℃左右, 偶尔摸到设备外壳时, 还有触电的感觉。我们怀疑电源有接地现象, 于是对供电电源进行检查, 并打开炉子仔细检查, 果然发现由于一小段电阻丝从搁砖里突出来, 与料架短接。当我们将电阻丝正确安装到后, 一切问题解决。

为什么加热元件与地短路能够引起仪表控温失常呢?

原来, 这是一次典型的由于被测供电电源对二仪表造成的严重的纵向干扰。当电阻丝接地时, 炉体对地便存在一定的电势差, 而测温用热电偶保护管和炉体是一个等势体, 从而使热电偶工作端和地之间出现几伏甚至几十伏电位差, 这个电位差通过输入变压器一、二级绕组间的分布电容 C 引入到电压放大级的输入端, 炉子供电时则有, 不供电则无, 从而对仪表造成严重干扰。其电路简图如下图所示。

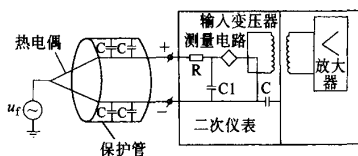

由于实际炉温反映出的指示值比故障过程中的指示值低 20℃, 所以, 当指示指针与给定值重合而断开供电电源后, 指针恢复到实际值, 实际指示值小于测定值又使炉子供电产生干扰。这样, 指针左右摆动, 同时造成继电器和接触器吸合、断开, 不停跳动。其摆动幅度与干扰大小有关。由于此次故障干扰较大, 抗干扰措施不起太大的作用, 不仅无法正确控制炉温, 甚至还会烧毁中间继电器及交流接触器, 严重时造成工件烧毁报废, 同时有可能发生人身安全事故。**热**

(20040420)