

CO₂/MAG 焊接技术在压力管道上应用的工艺特点

唐山松下产业机器有限公司 (河北 063020) 赵学文 王玉松 谷守成

摘要: 本文综述了CO₂/MAG焊接方法在压力管道焊接上应用的工艺特点, 推荐几种典型的焊接组合工艺方法, 列举了CO₂/MAG焊、TIG/CO₂气保焊等在压力管道上焊接的应用实例。

一、压力管道焊接工艺的现状

目前国内压力管道现场安装焊接工艺方法仍然以焊条电弧焊为主, 重要焊缝采用钨极氩弧焊打底/焊条电弧焊填充的盖面焊工艺; 西气东输工程中大部分采用纤维素焊条打底/药芯自保护焊丝填充盖面焊工艺。CO₂气体保护焊接方法在压力管道焊接上应用还不十分普遍, 分析其原因主要存在以下认识误区。

(1) CO₂焊接过程中有飞溅, 焊接接头质量比焊条电弧焊要低; CO₂气体保护焊防风能力差, 不适合压力管道现场安装焊接。

(2) 电弧气氛中具有较强的氧化性, 焊缝金属的含氧量较高, 焊接接头的冲击韧度值低。

(3) 管道CO₂全位置焊接, 焊工操作难度大, 焊缝成形差, 焊缝容易产生咬边及未熔合等焊接缺陷。

随着CO₂焊接电源先进控制技术的提高, 高品质焊接材料的发展及新型焊接工艺的应用, 上述CO₂焊接缺点(飞溅大、成形差、韧度低)均能得到有效的解决。

二、管道CO₂焊接工艺的改进和提高

CO₂气体保护焊具有明弧、无渣、节能, 生产率高、成本低、变形小、抗锈能力强, 焊缝含氢量低、抗裂性好、可进行全位置焊接和容易实现自动化等特点, 因此这种焊接方法应用很广泛, 并且普及率逐年上升。CO₂焊接工艺方法具有的优质、高效、低成本综合优点是其他焊接方法所不能比拟的。据有关资料介绍: 在某行业CO₂焊接熔敷金属量占焊接总熔敷量由8%提高到15%, 可获得经

济效益5.65亿元。


(1) CO₂焊接接头塑韧性不稳定。主要原因是过去的CO₂焊丝标准沿袭了原苏联的旧标准, 焊丝含Mn量偏高($w_{Mn} = 1.8\% \sim 2.1\%$), Mn/Si比值高, 焊缝强度高, 塑韧性偏低。随着焊丝质量的改进, 引用欧美焊丝标准(如ER50—6、唐山神钢MG—51T), Mn/Si比值适当($w_{Mn} = 1.4\% \sim 1.85\%$, $w_{Si} = 0.8\% \sim 1.15\%$), CO₂焊缝的塑韧性值均略高于碱性低氢焊条的塑韧性值指标, 完全可以替代碱性低氢焊条的焊接接头。

(2) 当焊接作业环境的风力 $\geq 2m/s$ 时, 为加强气体保护, 防止气流紊乱, 造成气孔和焊缝成形不良, 焊接区域做些局部遮挡, 完全能够满足焊接质量要求(海边造船及管道安装CO₂焊接作业十分普遍)。

(3) 20世纪80年代中期浙江省安装公司就已经将CO₂焊接工艺应用于压力管道的焊接施工中, 取得非常好的质量效果 and 经济效益。

(4) 从1993年开始CO₂焊接操作技能就列入全国焊工比赛的项目, 随后增加了管道垂直固定、水平固定、45°固定的考核项目, 推动了焊工CO₂焊接压力管道操作技能的提高。

(5) 控制焊缝外观成形也依靠焊工熟练的操作技能, 管道全位置焊接的三种运枪手法如下图所示。

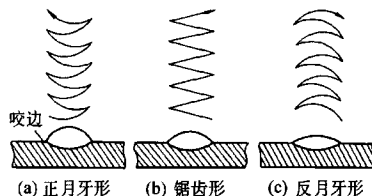

三种运枪轨迹图及焊缝成形截面图

推荐采用反月牙形运枪手法,焊丝在焊缝两侧略作停留,中间快速过渡,焊缝余高低,成形美观,无咬边等缺陷。

三、CO₂ 焊接工艺在压力管道上焊接的应用

压力管道单面焊接双面成形工艺有以下几种典型组合方式,可依据自己的工艺条件,制定焊接工艺评定任务书,经模拟试件焊接,理化试验,评定合格后,制订焊接工艺规程(WPS)指导焊接施工。

1. 工艺方案一(实芯焊丝+混合气体保护焊)

(1) 实芯焊丝 ER50—6、ER50—3,焊丝直径为 1.0mm。

(2) 保护气体 $\varphi_{Ar}80\% + \varphi_{CO_2}20\%$ (MAG),流量: 15~20L/min。

(3) 当焊缝要求高韧度值时,选用 ER50—3 含 Mn、Si 量偏低的焊丝;焊缝要求较高强度时,选用 ER50—6 含 Mn、Si 偏高的焊丝;经焊接工艺评定后确定。

(4) 电焊机:唐山松下 350EA1 或 350 KR2 CO₂/MAG 焊机。

(5) 对接坡口: 50°~55°,对口间隙: 2~2.5mm,钝边: 1.5~2mm。

(6) 全位置立向上焊,焊缝接头处打磨呈缓坡形,便于接头无缺陷。

(7) 焊接电流 110~120A,电弧电压 18~19V,焊速 $v=20\sim30\text{cm/min}$ 。

打底焊采用锯齿形运枪手法,其余焊层采用反月牙形运枪手法(如图 c 所示)。

(8) 此工艺适合 $\phi 219\text{mm} \times 5\text{mm}$ 以上的管道多层多道焊。

2. 工艺方案二(钨极氩弧焊打底+CO₂/MAG 气体保护焊填充盖面焊)

(1) 钨极氩弧焊(TIG 焊)打底 $\phi 2.4\text{mm}$ 焊丝, $I=80\sim100\text{A}$ 。

(2) 对接坡口: 55°~60°,对口间隙: 2.5~3.0mm,钝边: 1.0~1.5mm。

(3) 焊机 YD—400AT2HGG(接触引弧的简易 TIG 焊/焊条电弧焊两用直流弧焊机);YC—315TX1HGE 直流脉冲钨极氩弧焊机。

(4) 保护气体流量: 纯氩 7~8L/min。

(5) 填充盖面焊用 CO₂(或 MAG) 焊接工艺;

实芯焊丝 ER50—6, $\phi 1.0\text{mm}$ 。

(6) CO₂ 焊机及焊接参数同上。

(7) 此工艺适合 $\phi 159\text{mm} \times 4\text{mm}$ 以上的管道多层多道焊。

3. 工艺方案三(陶瓷衬垫+药芯焊丝 CO₂ 焊接工艺)

(1) 药芯焊丝: 国产 YJ502—1(神钢 DW—100) 焊丝直径为 1.2mm。

(2) 保护气体: CO₂, 流量: 15~20L/min。

(3) 对接坡口: 40°~45°,对口间隙: 6~8mm,钝边: 无。

(4) 焊缝背面贴紧陶瓷衬垫,全位置立向上焊。

(5) 焊接电流 160~200A,电弧电压 24~26V,焊速 $v=20\sim30\text{cm/min}$ 。

(6) 锯齿形或反月牙形运枪手法(如图 b、c 所示)。

(7) 此工艺适合 $\phi 600\text{mm} \times 8\text{mm}$ 以上的管道多层多道焊。

4. 工艺方案四(纤维素焊条打底+实芯焊丝 CO₂ 焊接工艺)

(1) 打底焊: 纤维素焊条 E6010 $\phi 4\text{mm}$, $I=60\sim80\text{A}$,立向下焊。

(2) 对接坡口: 60°,对口间隙: 2.5~3.0mm,钝边: 1.0~1.5mm。

(3) 焊缝接头处打磨呈缓坡形,便于接头。打底焊表面打磨后无焊渣。

(4) 电焊机: 唐山松下 YD—400AT2HGF 直流弧焊机(专设纤维素焊条输出端口)。

(5) 填充盖面焊用 CO₂(或 MAG) 焊接工艺,CO₂ 焊机及工艺参数同上。

(6) 此工艺适合 $\phi 273\text{mm} \times 5\text{mm}$ 以上的管道多层多道焊。

四、结语

(1) 正确的选择焊接材料和运枪方法,并采取防风等工艺措施,CO₂/MAG 气体保护焊能够满足压力管道预制及现场安装焊接的质量要求。

(2) CO₂/MAG 焊工艺是优质、高效、低成本的焊接方法,结合施工条件,优选典型焊接工艺组合方案,经焊接工艺评定确认后,应用于压力管道焊接施工,会给企业带来很好的经济效益。

(20040816)