

氮气在激光切割中的应用

经纬纺织机械有限公司榆次分公司 (山西 030601) 陈连军

CO₂ 激光束通过喷嘴照射在材料表面,材料吸收能量后达到熔化状态,辅助气体将液态材质吹走。熔化区域随切割方向逐步移动产生连续的切缝,这就是激光切割。我公司 1994 年在激光复合机 APELIO 357 II 上开始应用氧气切割。2001 年引进激光切割机 BTL3000 的同时也带来新的加工工艺——氮气切割。采用氮气切割方法,不但提高了切割质量,而且扩大了加工范围。

一、氮气切割的特点

氮气切割的主要优势在于切割质量高,加工范围广,但也存在成本高的缺点。下面通过和氧气切割的比较来详细说明上述特点。

1. 设备简介

BTL3000 激光切割机由瑞士百超公司出品,基本输出功率 3000W,可提供丰富的切割参数,它的高功率使得氮气切割成为可能。氧气切割则不需要高功率也能实现。

2. 切割质量

根据使用的辅助气体,激光切割可分为氧气、氮气两种切割方式。在氧气切割中氧气参与燃烧,熔化位置温度接近沸点。高温导致反应剧烈,无法保证断面光滑;另外加上氧化反应、增大的热影响区,使切割质量相对较差,容易出现切缝宽、断面斜纹、表面粗糙度差及焊渣等质量缺陷。氮气切割中材料完全依靠激光能量熔化,氮气吹出切缝并避免不合适的化学反应。熔点区域温度相对较低,加上氮气的冷却、保护作用,反应平稳、均匀,切割质量高。断面细腻光滑,表面粗糙度低,而且无氧化层。

3. 切割成本

高纯氮的价格是高纯氧的 3 倍。氧气切割气压要求 $(1 \sim 4) \times 10^5 \text{ Pa}$,氮气则需要 $(10 \sim 14) \times 10^5 \text{ Pa}$ 。例如,切割 2mm 厚的不锈钢板,氧气需要

压力 $4 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、耗气量 $2.3 \text{ m}^3/\text{h}$,氮气则对应为 $14 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $15.2 \text{ m}^3/\text{h}$ 。而且氮气切割时要求高功率,相应增加了能耗。氮气切割的综合成本是氧气切割的 15 倍以上。

4. 加工范围

氧气辅助燃烧增加热量,提高了切割厚度。优势在于低成本,主要应用于碳钢。氮气不辅助燃烧,熔化区域温度较低,适合加工铝、黄铜等低熔点材料。氮气保护切缝不被氧化,还可用于不锈钢的无氧化切割,加工范围见表 1。

表 1 激光切割加工范围

材料	辅助气体	最大切割厚度/mm
碳钢	O ₂	16 ~ 20
不锈钢	O ₂	6 ~ 10
不锈钢	N ₂	8 ~ 12
硬铝	N ₂	4 ~ 8
软铝	N ₂	2 ~ 6
黄铜	N ₂	3 ~ 4

二、氮气切割要素

氮气切割因自身的特点,切割条件和氧气切割有着明显的差异。经过两年多的实际应用,我们通过实践逐步掌握了氮气切割的要素。

1. 气体参数

气压和喷嘴决定了切断面的表面粗糙度、毛刺。适当增加气压有利于排渣,但过大会增加表面粗糙度值。氮气切割对于气体参数有如下要求:

(1) 气压 氮气不参与燃烧,用于吹掉相对较低的液态材质,需要 $(10 \sim 14) \times 10^5 \text{ Pa}$ 的高气压。而氧气切割的压力一般不超过 $4 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

(2) 喷嘴 氮气使用高压,要求较大的喷嘴直径以保证出气量。例如切割 2mm 厚的不锈钢,氧气使用喷嘴 HK10 ($\phi 10 \text{ mm}$),氮气则要求 HK15 ($\phi 15 \text{ mm}$)。

(3) 纯度 氮气纯度对切割质量有很大影响(见表2), 所含氧气影响切割质量。而水分则会对激光器造成危害, 因此气体级别至少应保证在4.5级。

2. 切割参数

切割参数、加工程序相互独立, 方便了参数的调整。丰富的参数可控制切割过程的各个方面, 是决定切割质量的关键所在。氮气切割和氧气切割因加工方式上的差异, 对下列切割参数有着不同的要求。

表2 氮气纯度和切割质量的关系

气体级别	气体纯度 (%)	氧气含量 $\times 10^{-6}$	水含量 $\times 10^{-6}$	切割断面质量
2.8	≥ 99.8	≤ 500	≤ 20	无氧化, 表面微黄
3.5	≥ 99.95	≤ 100	≤ 10	无氧化, 没有光泽
4.5	≥ 99.995	≤ 10	≤ 5	无氧化, 断面光亮
5.0	≥ 99.999	≤ 3	≤ 5	完全无氧化, 断面有光泽

(1) 速度 氮气切割仅仅依靠激光熔化材料, 需要时间较长, 切割速度较氧气切割慢。

(2) 功率 氮气切割要求高功率保证持续的材料熔化。一律在100%左右。

(3) 焦点位置 氮气切割完全依靠激光能量, 焦点下移能够增强光束能量, 要求焦点接近板材的底端。氧气切割则要求焦点在板材表面。

(4) 穿孔气压到切割气压的转换时间 氮气切割时穿孔气压为 $2 \times 10^5 \text{ Pa}$, 和切割气压有很大差距。气压陡然上升容易导致激光断弧。提供几十毫秒的缓冲时间使气压平稳过渡, 保证切割质量。氧气切割时穿孔气压和切割气压差距很小, 不需要提供这个转换时间。

(5) 加速因子 切割改变方向时的加速度。氮气切割时因能量需求增加, 所以一般低于 1 m/s^2 , 而且随厚度的增加而急剧降低。氧气切割时为一般 1 m/s^2 左右, 而且不随厚度剧烈变化, 而是小幅下降。

三、氮气切割的应用

氮气切割在实际生产中解决了许多加工难题, 并且将加工范围扩大到了铝、黄铜等氧气切割很难加工的领域。下面介绍一下它在各种材料、领域中的应用。

1. 碳钢

碳钢使用氧气切割。表面温度因为碳辅助熔化、氧气助燃而非非常高。当切割尖锐角、直径小于料厚的孔时, 狭小的区域内集中了过多的热量, 使切割质量无法保证。氮气不辅助燃烧, 加之具有的冷却作用, 适合解决这类加工难题, 能够提高产品质量。

2. 不锈钢

从成本考虑, 切割边氧化不影响使用的不锈钢零件采用氧气切割。但不锈钢中合金元素Ni等的含量较大, 熔化物粘度大, 流动性差, 氧气切割时较低的气压容易导致粘渣等质量缺陷。焊接不锈钢时氧化层严重影响焊接质量, 特别是氩弧焊。氮气切割提供的优质无氧化断面, 满足了不锈钢焊接对切割断面的高要求。

3. 铝、黄铜

铝、黄铜对激光有着高反射率、低吸收率, 要求高功率来熔化材料。而且要配备反射吸收装置, 使水平线性波不反射回透镜, 来保护激光器的安全。要求氮气切割。

铝的熔点较低, 3mm厚以下的可用氧气切割, 但质量很差, 断面粗糙而且毛刺坚硬。使用氮气切割断面平滑, 4mm厚以下能够获得没有毛刺的效果。铝粘性大加上良好的热传导性, 熔化物可能来不及吹走就已经冷却了, 所以容易出现毛刺。通过调整焦点, 升高气压, 降低速度来降低表面粗糙度值, 以保证毛刺可轻易清除。

4. 刻蚀

刻蚀是一种特殊切割, 能量只有基本功率的5%。它仅对材料表面发生作用, 主要用来刻蚀标记。氧气刻蚀温度高, 有时表面出现焊渣。集中刻蚀还会因热量集中而损伤零件表面。氮气刻蚀光亮且不损伤表面, 可用来刻蚀要求较高的说明文字。

四、结语

氧气切割厚度大、成本低, 主要应用于碳钢。氮气的冷却、保护作用提高了切割质量, 并且在不锈钢、铝、黄铜的切割中取得良好效果, 解决了许多加工难题。

另外, 不辅助燃烧的特点还能用来加工木材、有机玻璃等特殊材料, 有着广阔的应用前景。

(20040826)