

用宏程序在数控车床上实现自动对刀计算功能

山西平阳机械厂精密机械制造分厂 (侯马 043002) 王 璟

我厂最早引进的数控车床是 CK6130 数控车床, 它采用的是 FANUC 系统, 这种系统使用的宏指令是原始的、比较抽象的, 但是它是所有 FANUC 系统通用的高级语言。所谓宏指令是指把一组变量预先储存在一组地址中, 当需要时就用特殊的调用指令调用该变量的地址同时赋值即可, 那么由宏指令组成的程序就叫做宏程序。宏指令可进行加、减、乘、除、开方、绝对值及三角函数等运算。在一般情况下, FANUC 系统使用的是 G 代码, 如 G0、G1、G2、G3、G71、G72 等, 但它们是

不能实现计算和逻辑判断的, 因此在加工复杂零件及需要计算和调用系统内部参数时, 必须使用宏程序。目前我分厂只有一台带自动对刀仪。所谓“自动”就是自动计算刀具长度、直径尺寸, 然后自动将数据进入到刀具补偿表中, 才能进行零件加工。经过认真研究、分析其工作原理, 笔者采用宏指令编辑了一套宏程序, 并使用一自制样棒, 装到夹盘上做为定位基准, 让刀具置于此基准处并运行此程序, 便可实现自动对刀仪的功效。

数控车床及数控车铣床的刀位一般在 8 个以上, 有的达到了 24 个, 在没有自动对刀仪的情况下, 采用手动逐个试切对刀、测量, 然后再依次人工计算各刀具的长短和直径尺寸, 把数值用手工输入到刀具补偿表中, 是加工零件之前必须要做的一件工作, 但这种方法效率低, 而且手工计算容易出错, 所以它的准确性差、费时费力, 直接影响到产品的质量与生产的效率。为了弥补这一缺陷, 我使用自制对刀仪, 通过运行程序让它利用数控系统自行计算各刀具长度及直径尺寸, 然后通过宏指令把它输到刀具补偿表中, 实现了自动对刀仪的高效准确的功能。

具体操作如下: 将样棒 (如附图) 夹于液压夹爪上, 样棒尺寸自定并将其编入到宏程序中, 宏程序如下:

G65 H01 P#500 Q#4120 (变量 #500 是机床 T 代码

如 0100)

G65 H05 P#511 Q#500

R100 (变量 #511 变为 01)

G65 H02 P#511 Q#511

R#2000 (变量 #511 变为 2001 即补偿表中的 1 号位 X 值, 通常机床变量 #2000 用 #2700 跟据机床而定)

G65 H01 P#9511 Q#511 (把变量 #511 的值 2001 置换出来)

G65 H01 P#512 Q#9511 (把变量 #512 变为 2001)

G65 H02 P#512 Q#5021 R#530 (变量 #530 是用手工在机床表中预先输入的样棒的直径数, 如 60, 系统变量 #5021 是机床坐标 X 值, 那么 #512 的数值便是计算出要用的 X 补偿值)

G65 H01 P#9511 Q#512 (这段的作用是将计算好的 X 补偿值自动输入到 1 号机床补偿表中)

M00

G65 H05 P#513 Q#500 R100 (变量 #531 变为 01)

G65 H02 P#513 Q#513 R#2100 (变量 #513 变为 2101 即补偿表中的 1 号位 Z 值, 通常机床变量 #2100 用 #2800 根据不同的机床而定)

G65 H01 P#9513 Q#513 (把变量 #513 的值 2101 置换出来)

G65 H01 P#514 Q#9513 (把变量 #514 变为 2101)


G65 H02 P#514 Q#5023 R#531 (变量 #531 是用手工在机床表中预先输入的样棒的 Z 向值, 如 0 可跟据需要而定, 这个数是工件尺寸减去样棒长度尺寸, 系统变量 #5023 是机床坐标 Z 值, 那么 #514 的数值便是计算出要用的 Z 补偿值)

G65 H01 P#9513 Q#514 (这段的作用是将计算好的 Z 补偿值自动输入到 1 号机床补偿表中)

M30 (补偿表中的 R 值和 T 号须要另外输入, 因为无定数)

变量 #4120 是 FANUC 系统内部变量当刀具在 1 号位时它是 0100, 当刀具在 5 号位时它是 0500。

使各刀具换位调整到切削位置后依次置于 A 面和 B

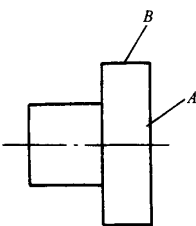

刀具长度补偿的应用

齐齐哈尔北方机器有限责任公司 (黑龙江 161005) 张喜群 冯彩霞 白庆端

对于数控铣床, 刀具的长度补偿是由指令 G43 和 G44 实现, G43 为刀具长度正补偿 (或是离开工件) 的补偿, G44 为刀具长度负补偿 (或是趋向工件) 的补偿。数控机床正是有了刀具长度补偿这一功能, 才可以大大简化编程时的计算, 编程时可以假定刀具长度为零, 这样可以设偏置值 (补偿值) 等于刀具的实际长度, 在更换新刀具或已经修磨过多次的旧刀具时, 只需要修改偏置值, 而不需要修改程序就可以加工, 十分方便。

在绝对方式数控编程时, 补偿后刀具实际运动的方向和距离, 往往会与指令值的大小和方向不一致。在编程与机床调试时, 一定要清醒地注意到刀具长度补偿与工件坐标系的变化关系, 以免机床发生事故。为了避免编程时出现差错, 我们必须了解刀具长度补偿的运动关系。在同一程序段内如果既有运动指令又有刀具长度补偿指令, 机床首先执行的是刀具长度补偿指令, 然后再执行运动指令。

如程序段: N20 G01 G43 Z-60 H01 F200

机床首先执行的是 G43 指令, 把工件坐标系 YZ 向 Z 方向上移动一个刀具长度补偿值, 如 H01 刀具补偿值为 -50, 即平移一个 H01 中所寄存的代数值。这相当于重新建立一个新的坐标系 YZ' , 在执行 G01 G43 Z-60 H01 F200 时, 刀具实际是在新建的坐标系中进行运动, 运动了一个 Z 轴方向 -60mm 距离。

下面我们再用一个刀具负向补偿例子说明, 使用刀具长度补偿所引起的坐标系的变化, 以及刀具运动的方向 (图 1、图 2)。

面的交线处, 运行宏程序即可完成对刀工作, 试切后根据实测数值再做微量调整即可批量生产。实践证明利用这种方法不但大大节省了对刀时间, 更重要的是使产品的加工质量得到了根本保证。冷

(收稿日期: 20040810)

程序如下:

N01 G92 X0 Y50.0 Z100.0

N02 G90 G00 Z10.0

N03 G00 G43 Z40 H01 (H01 刀补值 -50) (建立了新的坐标系, 由原来 YZ 改变成为 YZ' , 编程的坐标值都要以新的坐标系计算。)

N04 G01 Z10.0 F200

N05 G00 Z60.0

N06 G49 Y50.0 Z150.0 (刀具回到原来初始位置)

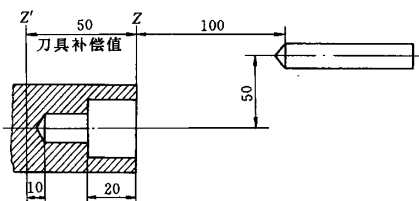


图 1

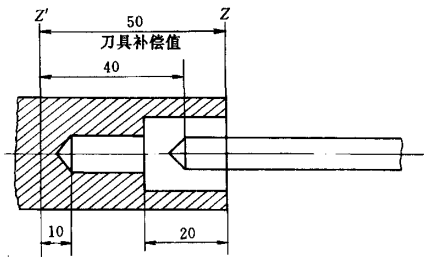


图 2

在编程过程中, 一定要了解刀具长度补偿与工件坐标系的变化关系, 以免产生工件的报废和机床安全事故。特别注意的是, 一定要对刀具长度的正向补偿和负向补偿原理解透彻, 运用自如, 这样才能避免出现错误。在每个程序结束后, 要立刻用 G49 将刀具的长度补偿取消, 防止在下个程序执行时造成质量和安全事故。冷

(收稿日期: 20040810)