

螺旋推进器的车削加工

河南省开封市技师学院 (475000) 孙 强

螺旋推进器在包装机械中与料筒配合担负着灌装送料、包装计量的作用,其加工质量的高低直接影响计量的准确度和送料的稳定性。

螺旋推进器在车削加工中突出的问题有：车刀的几何形状受限制，工件很容易产生弯曲变形，工件尺寸、位置精度及表面粗糙度难以控制，进刀次数多、劳动强度大。笔者根据多年来的工作经验，从以下几个方面入手解决了这些难题，大大提高了加工质量和加工效率。

1. 刀具的几何形状选择与装夹

根据螺旋推进器(见图1)螺距大、牙型深、车削过程中螺旋升角变化大、材料难加工(1Cr18Ni9Ti)的特点,可以采取下面的方法加以解决。

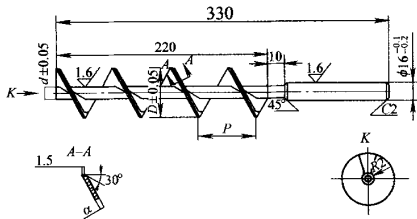


图 1

(1)、车刀几何形状的选择 螺旋推进器的牙型近似于矩形螺纹, 车刀可参考矩形螺纹车刀的几何形状和角度刃磨, 考虑到车刀强度及切削系统刚性和车削过程中左右借刀的方便, 车刀采用高速钢材料 (W18Cr4V), 车头刃磨时左右切削刃分别不对称 (如图 2), 即向床头一端借刀时则选用图 2a 形状的车刀, 车刀向尾座一端借刀

 


图 2 车削螺旋推进器的刀头形状

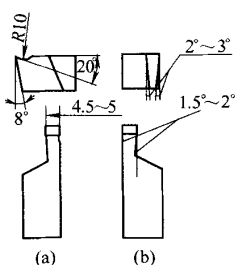


图2 车削螺旋
推进器的刀头形状

时选用图 2b 形状的车刀, 这样既解决了车刀的强度问题, 又方便了车削时的排屑, 同时提高了车刀的寿命和

锋利程度。

(2) 车刀特殊的装夹方法 由于螺旋推进器车削时螺旋升角变化较大(以 $\phi 50\text{mm}$ 规格为例,从 $14^{\circ}18' \sim 44^{\circ}25'$),而车刀刃磨的实际后角满足不了这样的要求,要解决这一突出问题,可将车刀装夹在可以旋转角度的刀排中(如图3,刀排材料为40Cr正火、调质处理),这样可方便地调整出所需要的工作后角,从而方便了车刀的刃磨,节省了刀具材料,使突出的问题迎刃而解(调整时,要兼顾到螺旋升角的变化,精车螺纹侧面时尤为重要)。


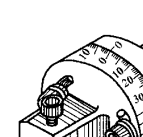


图3 可调整角度的旋转刀排

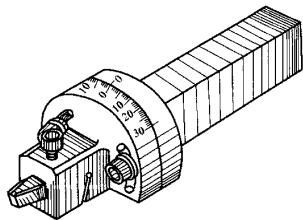

2. 工件的定位与跟刀架的改进

(1) 工件的定位 螺旋推进器螺纹的直径变化大, 车削时进、退刀次数多, 螺纹小径最小的只有 $\phi 10\text{mm}$, 所以考虑工件加工时进刀的方便, 工件两端各钻出一中心孔, 中心孔圆锥大端直径不能过大或过小, 过大车刀会与后顶尖碰撞, 不方便进刀; 过小工件用后顶尖定位不牢靠。一般要求在 $\phi 3.5 \sim \phi 4\text{mm}$ (如图 4)。

(2) 跟刀架的改进 由于工件螺旋部分的螺旋槽较宽，车削时工件的强度较低，采用普通跟刀架跟刀时，支撑爪的使用受工件螺距的限制，CA6140 跟刀架支撑爪只适合于加工螺距不大于 25mm 的螺旋推进器，对于螺距大于 25mm 的螺旋推进器，用普通跟刀架跟刀，会出现支撑爪与工件脱离的现象，这对防止工件弯曲变形是极其不利的，很容易产生“扎刀”和“让刀”现象。为解决这一问

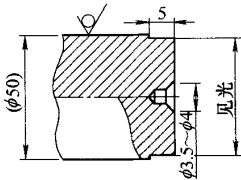


图4 两端中心孔的要求

题,可将跟刀架改进,把支撑爪的前端更换为自制的直径稍大于螺距、宽度为 22mm 的宽平支撑爪(如图 5,材料为球墨铸铁),并使其与工件大径始终保持良好的接触,配合小滑板调整车刀的轴向位置进行车削,较好地体现出了宽平支撑爪的作用,提高了工件的加工强度,特别是对于螺距较大、螺纹部分相对较长的螺旋推进器跟刀稳定性的改善效果特别明显。另外,为消除工件装夹误差,使得工件与支撑爪有良好的接触,跟刀前可将工件的大径重新车一刀,避免工件越车越弯的弊端。

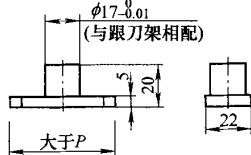


图 5 跟刀架宽支撑爪

3. 控制工件小径尺寸与表面粗糙度的措施

螺旋推进器螺纹小径尺寸和表面粗糙度要求较高,为此可以从三方面加以控制。

(1) 精车螺纹小径前,需校直小滑板 精车螺纹小径时,由于选用的是刀宽小于螺纹牙槽宽度的矩形螺纹车刀,利用小滑板左右“排刀”并配合中滑板刻度使刀具进至同一进刀位置来消除“排刀”痕迹的,为此,对小滑板导轨的平直性及小滑板与工件轴线的平行度要求相当严格,可用标准试件、百分表来校直小滑板移动方向与工件轴线的平行度(见图 6),要求手摇小滑板误差不超过 0.02mm/100mm。

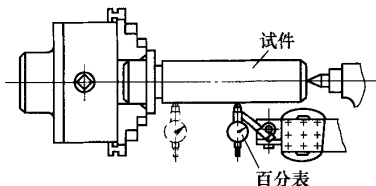


图 6 小滑板的校直方法

(2) 改变车刀主切削刃状态进行反复“排刀” 精车螺纹小径时,由于刀排旋转后,刀具的主切削刃与工件轴线不在同一水平面内,主切削刃上各点的前、后角发生了改变,这对精车小径时有弊无利。为防止“排刀”后螺纹小径出现锥形,影响小径尺寸和表面粗糙度值,可在装刀时校直车刀主切削刃,还可将主切削刃装成水平状态,以改善主切削刃的工作和排屑状况,然后,采用较小的背吃刀量进行多次“排刀”,若“排刀”后仍有细小的刀痕,可采用抛光的方法加以消除(特别提示:对由于床鞍间隙大,手轮转动造成床鞍移动不均

匀影响表面粗糙度的现象,可将手轮卸下排除),牙槽侧面 R2mm 的圆弧可用成形刀分多次直进车至小径,但不可“重刀”,否则会留下“重刀痕迹”,影响侧面表面粗糙度,由于车刀刃磨圆弧后切削力会大大增加,一般牙侧面单边余量不大于 3mm。

(3) 加注切削液,降低切削热和表面粗糙度值,防止工件变形 车削螺旋推进器的螺纹部分时采用的是一夹一顶的装夹方法,由于材料为不锈钢,其强度高,导热率低(约为普通钢的 1/3 ~ 1/2),塑性大、韧性高,切削变形大,切屑容易堵塞,相应产生的切削热较多;而由切屑带走的热量很少;加工时容易产生冷硬现象,加剧了车刀的磨损,工件的表面粗糙度不易控制。鉴于这些问题的出现,建议粗车时使用乳化液,精车时用硫化油添加四氯化碳,煤油添加油酸或植物油并充分地浇注,这样可大大降低切削热,减小表面粗糙度值和工件的弯曲变形。

4. 制定合理的加工工艺解决变形保证位置精度

(1) 加工工艺

① 车总长,钻两端中心孔 A2.5mm(锥面不能过大或过小)。

② 一夹一顶粗车各外圆和限位台阶,留精车余量。

③ 用同样的装夹方法,夹限位台阶,半精车螺纹大径。

④ 用跟刀架跟刀,粗车螺旋槽至柄部尺寸。

⑤ 车退刀槽 $10 \times d_1 \pm 0.05\text{mm}$, 45°倒角。

⑥ 精车螺旋槽至小径 $d_1 \pm 0.05\text{mm}$, 牙侧各留余量 3mm。

⑦ 用 R2mm 的成形刀,分别精车螺纹牙侧面至小径 $d_1 \pm 0.05\text{mm}$, 控制牙厚尺寸 a 。

⑧ 利用三角形螺纹车刀倒角 30°,并控制牙顶尺寸小于 1.5mm(螺纹大径还有精车余量)。

⑨ 工件用两顶尖装夹,精车螺纹大径至 $D \pm 0.05\text{mm}$ 。

⑩ 调头,用同样的方法精车柄部直径尺寸 $\phi 16 \pm 0.10 \text{ mm}$, 倒角 C2。

⑪ 抛光,保证表面粗糙度值 $R_a = 1.6\mu\text{m}$ (主轴空挡)。

(2) 预防工件弯曲变形,保证大径与外圆间位置精度的方法

① 针对螺距大、牙型深、走刀快、退刀槽窄、车削

