

VP2012 加工中心维修案例

山东华源莱动内燃机有限公司装备分公司 (莱阳 265200) 张立华

我们在实际维修中,遇到这样一个故障,一台 VP2012 加工中心正在正常加工模具时,突然故障停机, CRT 显示如下报警:

“1001 液压压力不足”

“1032 刀套不在水平状态”

“506 X、Y、Z 正向硬超程”

“507 X、Y、Z 负向硬超程”

“1010 紧急停止”

该机床采用 FANUC 16 系统,根据故障提示,通过 PMC 状态页面查看相应输入信号状态,结果发现所有的输入点均显示为零。既然是同时报警,要么是一条主故障引发了其他故障,要么就是公共部分出了问题,如电源模块和 I/O 模块。该机床共有四路 24V 直流电源,测量 RD1、RD2 (实际电路图标注符号,非国标,以下类同) 整流电源,一个为 20V,另一个为 30V,而这两路整流电源用的是同一个交流电源,都用 1000NF、100V 的电容滤波,当时以为是电容漏电,将该电容更换,仍然如此。后按照电气图样检查负载电路,发现负载不平衡,负载大的电压降落大,负载小的电压降落小,只需调整负载,就可以缩小这两个电源的电压差。

还有两路 24V 电源由 FANUC 16 电源模块提供,测量其电压为 24V 左右,比较稳定。查看机床电气图,发现一半以上的输入信号是经过其上的 TBI 接线端子板的

衡它。为此,如图 3、图 4 所示,我们将一只单向双联液压缸 B 固定在方滑枕后下方的滑板箱上,活塞杆连接方滑枕后端下方,且液压缸 B 与液压缸 A 缸直径、活塞杆直径大小一样,两液压缸高压油腔串接,因此,无论油压如何变化,两只液压缸都产生大小相等方向相反的力来维持滑枕的平衡。这里液压缸 A、液压缸 B 安装位置很有讲究,如图 3、图 4 所示,液压缸 A、液压缸 B 的对称中心线应处在同一纵向截面 C 上,此截面就是方滑枕上下四根滚动导轨的对称中心面,且液压缸 B 的对

35~40 端子得到电源的,而实际配电箱中的配电板上的 TBI 的 36、37 端子没有接线,也就是说图物不相符。另外,在机床故障停机后,测量这些端子无电压,系统电源模块的保险无熔断指示(如果该保险熔断,则在该保险窗口会看到一白色指示)。通过人工揪线查看这些线的去向,发现它们转到了电气柜底部的转换插接板上,该板上有 14 组转接插接头:其中有 4 组转到 I/O CARD 上,有 6 组转接到机床各独立部件的转接线盒里,1 组至机床操作面板,1 组至电气柜中的继电器板上。在这个查线的过程中又带出十几根与此有关的线。由于该机床有一部分线并不是按照机床电气图进行树状接线,而是就近连线,造成实际接线与机床电气图不是一一对应,接线随意重复,因而给查线带来了相当大的麻烦。因为树状接线,只要在干树枝处切断,则所有的干枝线路就被排除在外,故障的查找也就变得容易,这也是数控机床电气设计强调模块化的理由之一。到此为止,我们静下心来分析故障原因:既然此 24V 电压与这么多线有关而且又有一些线不知从什么地方串过来,应该是哪个干枝线路有问题,但这种查法,牵扯的线头太多,不好理梳,所以,我们决定倒过来从 24V 电源的源头查起,查系统电源模块至 CRT/MDI 的正 24V 正常,至外部信号端的 24V 电源无,拔下 F4 保险并用万用表测量,不通;这说明起初查看该保险时,其已熔断,但

称中心线延长线应通过方滑枕下方的理论支承点,因为只有这样液压缸 B 产生的拉力 F_4 对理论支承点的力臂才为 0,拉力 F_4 才不会给方滑枕带来额外的力矩。而且拉力 F_3 、 F_4 也能够互相抵消,方滑枕的平衡才不会被破坏。至此方滑枕的端部低头问题得到全面解决。

实践证明,这一方法完全解决了主轴头部下垂问题。该机床于已顺利通过国家“十五科技攻关”机床项目专家组的验收,并荣获“中国机械工业科技进步奖三等奖”。冷

(收稿日期:20071022)

该保险的熔断指示又不正常了,因而造成误判。换上一个新保险,机床又可以正常工作了,可过了十几分钟,机床又出现该故障,检查 F4 熔断器已断,至此可以确认为数控系统外围出现故障。

为了便于查找故障,我们换上保险后,不放开急停按钮开机(即伺服不上电),该机床过了一个小时也没出现故障报警,于是,我们放开急停按钮,F4 熔断器马上跳了,从这个现象来看,与伺服电路有关,于是就测量该部分电路,没发现异常。将电流表串入该直流电路中,测得机床正常工作时的电流为 0.6A,远低于 F4 保险 5A 的额定电流,过了十几分钟,表的电流示值刚开始变化,F4 已熔断了,这说明有某个点对地或短路。这里应该强调,尽量不要用自制的保险,而应该用 FANUC 原装的保险,因为自制的保险反应慢,会危及系统的电源模块,造成故障扩大。

从该加工中心工作十几分钟后就故障报警的现象看,很像是电子元件被击穿,照此思路检查与此相关的终端电子元件电容、电阻和二极管等,也没有查出异常点。查到这一步,也就只能采用逐级拆除了,找出外围电路的短路点:

第一步:撤下排屑、冷却部分电路,故障依旧。

第二步:撤下刀库、液压部分电路。

第三步:撤下油冷机、手轮和脚踏开关。


第四步:撤下 I/O 卡的连接插头 C71、C73、C76、C77。

第五步:撤下 I/O 卡的连接插头 C72、C75。

通过以上五步,故障依然存在,而 I/O 卡的 C70 插头由于有急停信号,无法撤除(如果撤除则机床伺服无法启动,也就谈不上故障诊断了)。现在看来该插头所接电路可能存在问题。该插头主要与以下电路有关:润滑电路、冷却电路、门联电路、液压电路和油冷机电路等。静态测量这些电路,看不出异常,而且这些电路都与 I/O B1 板相连。于是将该板的 P1 插头拔掉,再上电试车,出现液压等电路不启动(这是因为拔下 P1 缺信号而致),但 F4 熔断器正常,至此可以确定故障与此板及与其相连的电路有关,因而缩小了故障的查找范围。

I/O B1 板外接脚踏开关、冷却启动、油冷却器启动、液压启动、刀库电动机正反转、排屑电动机正反转、润滑泵启动以及对应的 Y 输出信号(来自 I/O CARD),而电动机启动电路都是 220V 强电电路,与该

24V 电源无关,附图所示润滑电路:

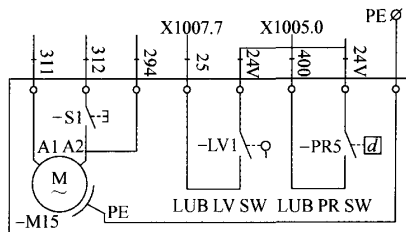

我们觉得此板可能有问题,拆下来对该板进行目测检查,然后用万用表进行测量,发现该板线路及器件很正常。将此板放回原处,仅插上 P1 插头但不外接上述电路,再试,F4 没有熔断,说明板本身没有故障,但该板上存在重复接线,数控系统输出的 Y 信号通过该板的接线端子排进入该板,又通过 P1 插头接入,而且外部连线转至底部的 TM11 转接插头。既然孤零零的一块线路板没问题,那么就分组接线试。我们将线分成四组,接上一组,开机试一试,如果正常,再接上第二组,直至故障出现。我们在接上第四组线时,F4 熔断;该组线上有脚踏开关和润滑电动机启动。脚踏开关 FTS1 用此 24V 电源,但将此线撤下后,故障依旧。至此就只剩下接通润滑泵电动机的 294 号线了,该线是通过 I/O B1 板上的一个小继电器触点获得 220V 电源,和 24V 电源无关。对润滑泵电路进行测量,发现液位开关和压力开关不对地,也没有短路,电动机线和 24V 电源线之间绝缘良好。为什么一输出 220V 电压给润滑泵电动机就故障报警呢?于是我们把润滑泵电动机的线拆下,再试,故障不出现了。这说明确实与此润滑泵电动机的启动有关。

为什么从电路分析说不通、实际测量正常,而实际运行就故障停机了呢?主要是润滑泵电动机不启动,润滑压力开关也不对地;润滑泵电动机一转,由于润滑油的压力和泵的振动,造成压力开关 PR5(见附图)碰壳对地,即润滑压力开关 PR5 的内部出现了故障,此故障为一动态故障。由于润滑泵是间歇工作制,停 15min,转 19s 左右,不易引起我们的注意;又由于压力开关和润滑泵为一体,即该开关内置在润滑泵中,而且又是台湾产品,不易购买;于是我们便在润滑泵的出油口处安装一三通管接头,一路和机床润滑网络的主铜管相连,另一路外接一压力开关。这样,该加工中心便又能正常工作了。

(收稿日期:20070908)