

弯板机上辊轴断裂的焊接修复

茂名市第二技工学校 (广东 525011) 莫志豪 丁 健 廖禄海

【摘要】 分析了合金结构钢 40Cr 焊接工艺要点, 对材料的焊接性及拟定的焊接工艺进行了分析, 并介绍了现场焊接工艺过程。

一、概述

弯板机是弯曲金属板料和弯卷圆筒及锥筒的设备, 是压力容器制造业中关键设备之一, 在常温状态下, 弯板机可将金属板弯曲成圆柱形、圆锥形或其他形状。18mm×2000mm 弯板机是 20 世纪 70 年代由机械厂自行设计制造的。上辊轴断裂使弯卷换热器壳体加工制作工程直接受到影响。为保证工期, 节约资金, 我们对其进行焊接修复。由于其材料为中碳调质钢 50SiMn, 断裂处截面大, 直径为 80mm, 焊接施工难度大。为保证质量, 研究制定了可行的焊接工艺。

二、材料的焊接分析

中碳调质钢 50SiMn 的含碳量高 ($w_C = 0.46\% \sim 0.54\%$), 合金元素多 ($w_{Si} = 0.8\% \sim 1.10\%$ 、 $w_{Mn} = 0.8\% \sim 1.10\%$), 钢的淬硬倾向大, 有较高的空淬性, 尤其是高碳粗大马氏体, 导致严重脆化, 增大了焊接接头冷裂倾向。另外, 由于碳和合金元素含量高, 焊缝凝固结晶时温度区间大, 偏析倾向也较大, 焊接时具有较大的热裂纹敏感性, 所以焊接时容易出现冷裂、热裂、热影响区的脆化和软化以及再热裂纹等问题, 致使焊接性较差。根据这一特点, 对于焊接材料的选择, 要使化学成分与母材相同或相近, 既要满足接头的强度和使用条件, 又要避免裂纹产生。

为保证修复成功, 防止裂纹产生, 还必须采取焊前预热, 合理控制层间温度, 以降低接头冷却速度, 并且接头焊好后要进行热处理, 以消除焊接残余应力, 改善接头的组织和性能。

三、焊前准备

1. 焊接方法的选择

由于上辊轴断面处于变截面处, 断面处是轴承

位, 直径为 80mm, 大端处是辊轴, 直径为 320mm, 断裂处离辊轴端 15mm, 辊轴断截面如图 1 所示。我们采用焊条电弧焊修复。

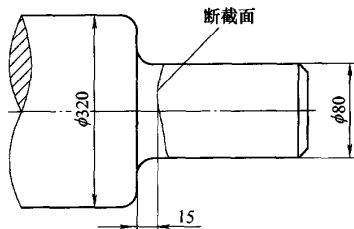


图 1 辊轴断截面示意图

2. 焊接材料的选择

由于中碳调质钢 50SiMn 含碳量高, 淬硬倾向较大, 尤其在焊接直径较大的断轴时, 在焊接热循环作用下近焊缝区的淬硬倾向更大, 这种脆性状态加上较大的收缩应力, 就会导致近焊缝区冷裂。此外, 因为母材的含碳量较高, 施焊第一层时, 有大量的母材熔入, 使焊缝金属具有较高的含碳量。因此, 我们必须采用高韧性超低碳型焊条 J607RH 预堆过渡层, 再用 J107Cr (或 J857Cr) 焊条填充金属。

3. 坡口加工

由于辊轴直径大且长, 单边焊缝高 30mm, 所以我们决定采用 U 形坡口焊接, 焊缝尺寸如图 2a 所示, U 形坡口角度为 $25^\circ \pm 5^\circ$, 并保留 5mm 的钝边。加工后用超声波检验, 决不允许有残留裂纹。

断裂小段由于尺寸变短不能再用, 所以决定重新加工轴承段, 如图 2b 尺寸, 材料采用锻 50SiMnMoB, 采用车床加工成形, U 形坡口角度为 $25^\circ \pm 5^\circ$, 并保留 5mm 的钝边。

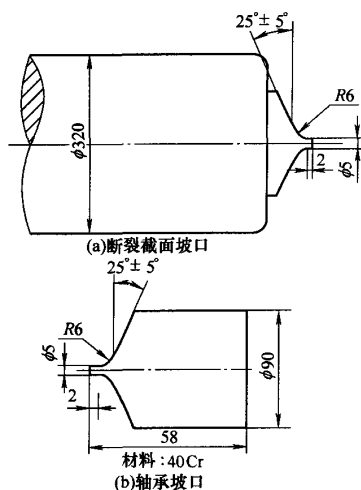


图2 坡口形式

四、焊接工艺过程

1. 预热

采用氧-乙炔火焰将坡口及附近区域均预热到 250 ~ 300℃, 要求焊接的地方均要预热, 包括大断面处的堆焊及组对施焊。

2. 焊接

(1) 要求有经验且技术熟练的焊工担任焊接工作, 焊工必须持有劳动部门颁发的“锅炉压力容器焊工合格证”, 操作项目应在持证范围之内, 并在有效期限之内, 且严禁焊接时在辊轴上引弧。

施焊前, 先把辊轴平放在简易转胎上, 用手提砂轮对坡口及周边 10 ~ 15mm 范围内要彻底打磨清理干净, 去除油污、锈蚀、结垢及氧化皮等杂物, 直至呈现金属光泽。然后按焊接参数表要求用 J607RH 焊条预堆焊过渡层, 即凡与母材接触面均要打底焊两道 (焊条严格按烘干温度烘干, 待用的焊条应放在保温筒内, 必须随用随取)。施焊时, 坡口处钝边务必焊透, 且要求过渡层达到坡口高度的 1/3 处时, 再改用 J107Cr (或 J857Cr) 焊条填充。

(2) 辊轴的焊接裂纹倾向大, 大熔敷量更容易造成焊接应力, 产生裂纹, 为减缓应力, 避免裂纹产生, 尽量采用小参数施焊。打底焊后应立即进行后道的焊接, 焊条电弧焊以小摆幅月牙形方式进行, 焊条摆动到坡口两侧时应稍稍加以停留, 熔化坡口边缘 1 ~ 2mm 以防咬边。在收弧时对弧坑稍增填熔滴, 在更换焊条时, 将起焊部位药皮敲掉 10mm 左右, 直至施焊完成, 焊接工艺见图 3。焊接参数如下表所示。

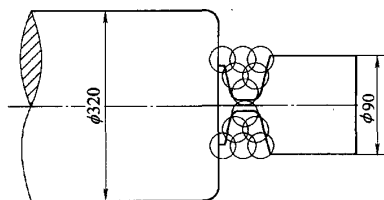


图3 焊接工艺示意图

焊接参数

焊接位置	焊接电流/A	电弧电压/V	焊条直径/mm	焊接速度/m·min ⁻¹	焊接电源
第一层	110 ~ 120	26 ~ 28	3.2	8 ~ 12	SMAW
以后各层	170 ~ 180	30 ~ 34	4.0	12 ~ 15	SMAW

(3) 施焊过程中保持层间温度为 200 ~ 250℃, 刚焊完的每段焊缝都要采用锤击处理, 消除焊接残余应力, 打碎正在生长的柱状晶粒, 使焊缝组织致密均匀。

3. 焊后热处理

焊后立即消除应力, 即不让焊件冷却就回火处理。由于辊轴较长, 所以需专用加热炉。为缩短周期、节约费用, 我们采用车间就地消除应力处理, 用加热带进行加热回火保温。回火保温温度 (630 ± 5)℃, 保温 2.5h, 每小时升温 50 ~ 70℃, 每上升 70℃ 延长保温时间 3h。热处理时, 防止轴发生变形, 将接头两侧垫好。

4. 焊后机加工

由于辊轴直径大且长, 所以我们决定采用卧式镗床加工。热处理后对焊缝进行 100% X 射线检测, II 级片合格率达到 100%。然后将辊轴放在卧式镗床上按图 4 要求加工, 加工时要保证轴承与辊轴的同轴度要求。同时要求对轴进行高频淬火, 淬火温度为 850 ~ 870℃ (油淬), 淬后硬度达到 HB300 ~ 350。

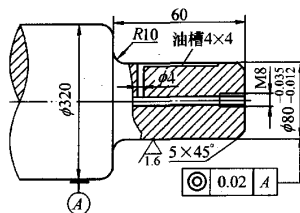


图4 辊轴尺寸

五、结语

辊轴修复后, 经过两年多的使用, 一切正常, 表明焊接修复成功。另外, 对合金结构钢的焊接一定要注意以下几点:

(下转第 55 页)

道侧包墙, 矫正分对侧墙刚性梁的矫正, 以及对水冷壁引出管和饱和蒸气连接管的矫正。

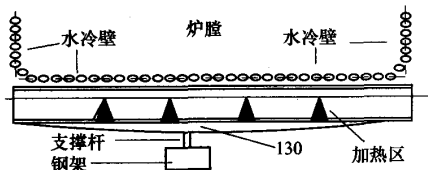


图 43 炉膛爆炸后刚性梁矫正

(1) 对侧墙刚性梁的矫正 由于间隙最大的部位是侧水冷壁和水平烟道侧包墙, 该处为水平刚性梁和垂直刚性梁结合的部位, 整个侧墙向外开裂 500mm, 加上水冷壁引出管和饱和蒸气连接管的变形, 积存了很大的应力, 矫正采用附加外力的方法: 即在钢架立柱间横梁工字钢, 工字钢与准备加热矫正的刚性梁平行, 在工字钢和刚性梁之间用千斤顶和支撑杆施加外力。

对刚性梁采用三角形加热的形式, 三角形的高度等于刚性梁的 $3/5$, 宽度等于刚性梁工字钢小面的 1.5 倍, 加热点选择在支撑杆附近。加热从三角形尖部开始, 逐步向后移动直至工字钢小面, 上下同步进行, 加热温度 900°C , 红透。在加热区开始冷却时, 逐步压紧千斤顶保持一定的压力。矫正情况如图 44 所示。

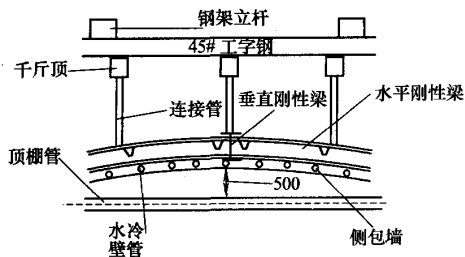


图 44 炉膛爆炸后刚性梁的矫正

(2) 对水冷壁引出管和饱和蒸气连接管的矫正 在刚性梁的矫正取得 $2/3$ 的成效后, 对水冷壁引出管、饱和蒸气连接管进行矫正, 矫正采用瓜瓣形, 如图 45 所示。

加热区的长度等于 $1/2$ 管子直径, 宽度等于 0.8 直径, 加热温度 850°C , 管壁红透。加热区烤在距弯头起弯点 100mm 处, 所有与水冷壁、包墙上集箱连接的水冷壁引出管、饱和蒸气连接管逐根加热。矫正结束后原来开裂的 500mm 间隙, 剩余 40mm , 对剩余的间隙用钢板封堵。

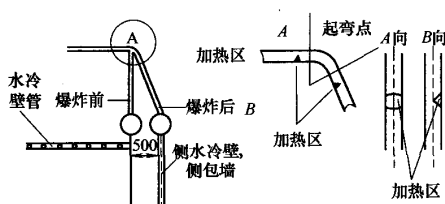


图 45 炉膛爆炸后侧水冷壁、侧包墙的矫正

3. 锅炉检修对灰浆池钢架的矫正

某电厂燃用煤种灰分高, 水冲洗不及时, 造成页片间存积大量灰分, 重量增加, 使 2×45 工字钢变形下沉 80mm , 灰浆池无法工作, 采用火焰矫正的方法处理, 如图 46 所示。

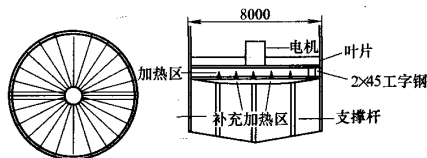


图 46 灰浆池钢架矫正

具体处理步骤: ① 将积存的灰分尽可能清理干净。②在 2×45 工字钢和灰浆池底板间用支撑杆支撑 (紧密接触)。③在支撑点上选择加热点, 两根工字钢的加热区在同一切线上。④两根工字钢的加热区为一组, 同时加热。⑤第一层加热冷却后加长支撑杆高度。⑥移动支撑杆在原来加热区中间增加补充加热区。

在所有加热区的完成并冷却后, 在工字钢下面焊接 $\delta = 10\text{mm}$ 钢板补强, 钢板宽度略小于两工字钢小面的边缘。焊接完成后 2×45 工字钢向上拱 $5 \sim 6\text{mm}$ 。

(全文完) (20070730)

(上接第 51 页)

(1) 冷裂纹对焊接应力及焊缝含氢量的敏感性大, 因此要彻底清除应力集中点, 并选用高韧性、超低氢型焊条预堆过渡层。

(2) 焊接件很大, 散热快, 因此要控制好层间温度, 当层间温度 $< 200^{\circ}\text{C}$ 时, 要停止焊接, 重新加热后再进行施焊。

(3) 由于轴较长, 焊后要进行热处理。热处理时, 将接头两侧垫好防止轴发生变形。

(4) 接头焊好后应进行机加工, 机加工时要保证轴间的同轴度要求。