

图 4

(5) 使用“圆周阵列”命令,在窗口左边的“属性管理器”中,选择“要阵列的特征”为图4中“扫描切除”所形成的螺旋槽面,选择在 360° 上阵列,阵列数为4,选取“等间距”复选框,“阵列轴”选取工件圆柱体的轴线,执行命令后,其模拟加工结果如图5所示。

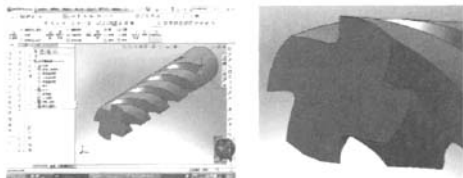


图 5

(6) 如果所加工工件的“槽铣刀”的截形图变为图6所示,这里取 $h = 10\text{mm}$, $\theta = 65^\circ$, $r = 3\text{mm}$, $a = 8\text{mm}$, $c = 12\text{mm}$, $R = 10\text{mm}$,设定所加工刀具(工件)槽型的法向前角为 0° ,工件的直径、长度、螺旋角与上

面相同,刀具齿数变为5,按(1)~(5)相同的步骤,得到的模拟加工结果如图7所示。通过对所得到的模拟加工结果的分析,设计者可以根据其需要,对所加工工件的“槽铣刀”的截形进行合理地改进设计。笔者按照这一方法,根据不同用户的需要,改进设计的螺旋槽铣刀新产品在实践中得到验证,效果很好。

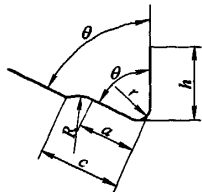


图 6

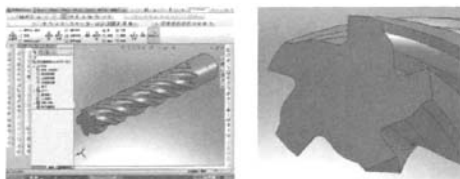


图 7

3. 结语

使用 SolidWorks 模拟加工形成刀具螺旋槽,能够使设计者从三维立体角度直观地分析所设计螺旋槽刀具的强度、排屑空间、齿数、槽型参数及结构的合理性,达到优化设计,极大地提高了刀具设计的效率。**MW**

(收稿日期:20100415)

AutoCAD 图转换成 PDF 格式的技巧

郑州国机机械设备有限公司 (河南 450008) 程世杰

首先在电脑上安装 PDF 虚拟打印机,如果电脑上安装了 Adobe Acrobat Professional 系列软件,可不必再安装 PDF 虚拟打印机,因该软件自带了“Adobe PDF”虚拟打印机。安装完成后,点击“开始”——“打印机和传真”快捷菜单,弹出一个对话框,从上面可查询到虚拟打印机的名称,将其设置为默认打印机。

(1) 在 AutoCAD 软件中打开设计好的图样,点击“打印”按钮,弹出“打印”对话框。

(2) 点选“打印设备”选项,在“打印机配置”区域的“名称”一栏中,选择已经安装好的 PDF 虚拟打印机。

(3) 点选“打印设置”选项,按顺序依次设置好:“图纸尺寸”,“图形方向”。注意在“打印区域”一栏中,选择“窗口”打印,并选中绘图区域中的图样框;在“打印比例”区域中选择“按图纸空间缩放”,在“打印偏移”区域,勾选“居中打印”。

(4) 选取“完全预览”可以看到图形已经布满图样空间。单击右键,选中“打印”选项,此时系统弹出对话框,提示输入要保存的文件名称,扩展名已经变更为 .PDF。选择要保存的路径,输入名称,点击“保存”按钮,即完成了由 AutoCAD 图样向 PDF 文件格式的全部转换。**MW**

(收稿日期:20100425)