

钢件高进给铣削

中航工业沈飞工艺研究所 (辽宁沈阳 110850) 潘国华

评价一把粗加工刀具的加工效率, 最重要的因素就是它的金属去除率, 而提高金属去除率的最直接的方法就是提高零件的加工进给量。通常来讲, 在钢件加工中, 我们把每齿进给量 $f_z > 0.5 \text{ mm/z}$ 暂定义为高进给加工。

1. 高进给铣削的原理

制约刀具进给速度的关键, 是在切削过程中总会产生一个垂直于刀具轴线的径向力, 进给速度越快, 产生的径向力就越大, 直至刀具破损或折断, 如图 1 所示。

要实现高进给加工, 目前的主要方法是改变传统铣削加工中刀具主偏角为 0° 的

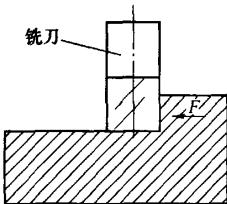


图 1

设计, 通过改变切削加工中的主偏角, 使加工中产生的主切削力, 经过刀具和刀柄系统的传递, 直接作用于主轴。从而在高进给切削时, 保证刀具的稳定性, 一般情况下主偏角设计为 10° 左右, 如图 2 所示。

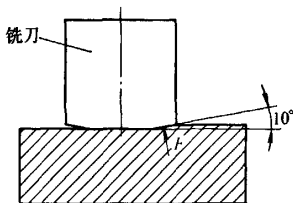


图 2

基于此种技术为依托, 在加工不同材质和硬度的钢件时每齿进给量可达 $f_z = 0.5 \sim 3 \text{ mm/z}$, 金属去除率 $Q_{\max} \geq 650 \text{ cm}^3/\text{min}$ 。

2. 高进给刀具的主要结构

高进给加工主要应用于粗加工, 主要应用刀片。目前主要的刀具 (刀片) 结构形式有以下几种:

(1) 图 3 所示是把普通的方形刀片, 换个角度安装。改变加工时的主偏角。

(2) 图 4 所示刀具就是把图 3 中刀片的直边变成弧边, 使切削分力更趋合理。

(3) 图 5 所示为弧边三刃刀片, 增加了刀片的支撑面, 稳定性更强, 兼做插铣刀时 a_e 较大。

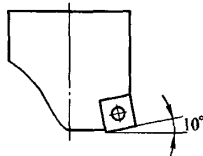


图 3

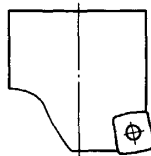


图 4

(4) 图 6 则为经过改进的弧边三刃刀片, 增加了刀尖圆弧的强度, 同时提高了刀具在超过 $a_{p\max}$ 时的适应性。坡铣角较大。

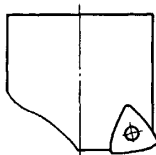


图 5

另外, 由于高进给加工的特点, 会在加工中产生作用于主轴方向的轴向分力, 因此刀片夹紧螺钉要承受较大的剪切力。如在刀片背面制成一个圆柱配合面, 如图 7 所示。则可在切削过程中承受绝大部分作用在夹紧螺钉上的切削力, 从而使刀片夹紧更牢靠。

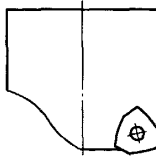


图 6

3. 影响高进给加工的因素

(1) 高进给加工使用机床必须具有较好的主轴刚性。

(2) 在转角加工时, 应采用圆弧策略, 如受型腔尺寸的限制无法实现圆弧策略, 应降低进给量 50%, 否则易产生转角过切。



图 7

(3) 对毛坯的要求较高。目前的高进给刀具一般 $a_{p\max} \leq 3 \text{ mm}$, 如毛坯尺寸不均匀, 在高速进给状态下, 易产生碰撞。不过随着机床测量头的不断普及, 毛坯简易数模 (点云数据) 可在短时间内获得, 从而为高进给加工的广泛应用提供契机。MW

(收稿日期: 20100705)