

# 车床导轨磨损修复技巧

世林 (漯河) 冶金设备设计研究院 (河南 462000) 喻 水 江永振 田瀑云

车床在使用的过程中, 导轨的磨损属自然磨损, 不可抗拒, 当磨损到一定程度, 溜板箱会下沉, 溜板箱丝杠、光杠和操纵杆的孔 (以下简称三孔) 也会随之而下沉, 三孔与进给箱托架三孔不同心, 同时溜板箱齿轮轴与齿条啮合间隙增大, 精度不能满足生产需要, 甚至造成机床无法正常使用。

当机床出现以上现象时必须进行修理, 在修理过程中, 床身导轨和床鞍导轨需进行刨削、磨削或修刮, 同时床鞍下导轨必须用粘接材料进行补偿, 以确保溜板箱上三孔与进给箱三孔的同心度。

## 1. 床身导轨加工修理

床身导轨加工修理的质量直接影响到机床修复后的精度, 因此, 在导轨加工过程中应注意以下事项:

(1) 床身下面杂物和毛刺的清理, 要求必须无杂物和毛刺等, 以保证安装时床身的水平精度。

(2) 加工修理时, 一般以床身内侧为基准, 因其在一般情况下磨损轻微或无磨损, 可以保证装夹时与刨削、磨削进刀的平行度。

(3) 由于床身导轨的安装一般要求沿导轨长度方向允许中间高出两头  $0.03 \sim 0.05 \text{ mm}$ , 因此在加工时依据

次, 在检查测试方法上可将前面介绍的几种方法综合运用, 维修中可能要拆下位置反馈元件, 当恢复时很可能要影响原机床对应坐标的基准点位置, 一般情况下不会引起其他问题, 但如果该坐标为旋转轴 (如  $R$  轴) 时就要特别注意。因此, 在拆卸时应做好标记, 通过前面的分析和故障处理, 通常情况下如果位置环境完好时, 全闭环机床的精度不会有大的变化, 而如果伺服驱动单元完好的话, 由位置环境不良所引起的速度不稳或振动, 一般也不会引起伺服单元报警 (如过流、失速)。

MW (收稿日期: 20101225)

床身的回弹, 常使床身中部压紧螺栓的拧紧力大于两头压紧螺栓的拧紧力度, 或两头垫上  $0.04 \text{ mm}$  左右的纸张, 以减少导轨中部的加工量, 达到理想的要求。

(4) 合理选择刀具、吃刀量及进给速度, 防止加工时的变形。

(5) 保证刨削与磨削一次装夹完成, 防止二次定位、重复找正导致的误差。

(6) 记录刨削与磨削总量, 为粘接材料厚度的选择提供可靠的依据。

(7) 导轨表面处理, 硬度达  $48 \sim 53 \text{ HRC}$ , 提高导轨的耐磨性。

## 2. 床鞍下导轨的修复

(1) 粘接材料的选择 随着科学技术的发展, 新型耐磨材料不断出现和推广, 尼龙、聚四氟乙烯软带  $F-4$ 、聚甲醛金属与塑料的复合材料及胶木 ( $-DU$ ) 等已被广泛应用于机床导轨的补偿修复,  $F-4$  聚四氟乙烯软带与之相比具有多种特性: ①高耐磨。耐磨性是铸铁的 10 倍, 有足够的刚性、抗压强度和抗拉强度, 还具有对硬质杂物的嵌合性, 使导轨精度保持良好, 可延长导轨的使用寿命。②低摩擦。摩擦因数甚低 ( $0.04$ ), 且静、动摩擦因数接近, 几乎不吸水, 耐磨性好。③无爬行, 吸振好, 动、静摩擦因数接近微动进给, 定位好, 运动平稳, 可减少噪声和振动, 提高加工精度。④应用工艺简单, 价格较低。

(2) 粘接材质厚度的选择 粘接材质的选择直接影响人工修理工时的费用, 厚度选择过大, 增加人工刮研量, 厚度选择过小, 影响机床修复的质量, 甚至修理重新进行。厚度的选择常采用以下方法: ①如果床身导轨是第一次加工修复, 可依据记录的刨削和磨削总量  $\Delta A$ , 选择粘接材质的厚度, 并留  $0.1 \sim 0.2 \text{ mm}$  的刮削量。②如果床身导轨面不是第一次加工修复, 又不知道以前

# X62W 铣床横向螺母托架的修理

哈尔滨电机厂有限责任公司 (黑龙江 150040) 哈东生

X62W 铣床使用非常普遍,如何搞好维修保养很重要。本文介绍横向螺母托架的修理方法。

## 1. X62W 铣床横向螺母托架概述

X62W 铣床横向螺母托架(见图1)是铣床的一个主要零件,铣床工作台是靠横向丝杠的旋转,通过固定在工作台下面的螺母托架,带动它沿着升降台(见图2)上的矩形导轨 A、B 往复运动。因此,要求导轨

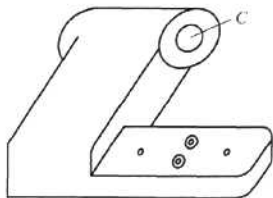


图1 X62W 铣床横向螺母托架

A、B 平行于孔 D, 孔 D 与孔 C 在同一轴线上, 工作台的加工量, 可把床鞍和溜板箱放置于已修复好的床身导轨上, 用千斤顶托起溜板箱, 在平导轨和 V 形导轨与床鞍之间垫入量块, 调整三孔与进给箱托架三孔的同心度, 并保持床鞍的水平与垂直度, 用塞尺测量床身导轨与床鞍下导轨之间的间隙  $\Delta A$  再加上 0.1 ~ 0.2mm 的刮削量, 即为粘接材质的厚度。

(3) 粘接 以选用聚四氟乙烯软带 F-4 为例, 粘接胶选用与软带配套的 J-2012 导轨胶, A、B 胶粘剂(双组份比例 1:1)应注意选择粘接材质与胶粘剂相匹配, 否则影响粘接效果。

粘接工艺根据导轨面磨损情况, 采用适当厚度的软带, 裁剪时长、宽稍微比导轨表面尺寸大些, 软带接头处及厚度面均应加工成 45° 的斜坡, 以防接头处剥离, 然后再用锯条在软带粘接面纵横 45° 或深 0.2 ~ 0.6mm 的沟槽, 增加粘接强度, 清除油污, 洗净后用丙酮清洗, 晾干后将导轨胶 A、B 按 1:1 调合均匀, 均匀地涂在床鞍下导轨和软带拉毛面上, 一般胶层控制在 0.05 ~ 0.35mm 为准, 此胶无溶剂, 不需晾干, 涂后即可把粘接的床鞍放置在床身导轨上(放前用纸隔离)压上重

的运动才能轻快平稳。

## 2. 螺母托架的常见故障

(1) X62W 铣床上设有安全保险装置。在正常情况下, 床身导轨旁和工作台底座上的撞块, 可以使工作台在要求位置停止进给, 走刀箱内的钢球离合器当实际负荷超过水平

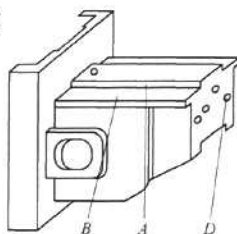


图2 X62W 铣床升降台

拖力 15 000N 时, 就会打滑而中断进给。但是, 有些维修人员在检修钢球离合器时, 忽视规定, 擅自增大弹簧钢丝直径或加长弹簧长度, 增大了离合器的压力。这物, 保证床鞍粘接面与床身导轨的吻合, 在室温下, 晾至 48 ~ 72h (冬天时间要长些) 后去压, 用刀子修去多余的飞边, 用砂布或刮刀清理表面, 涂红丹, 以修好的床身导轨为基准, 刮研粘接后的导轨面, 以达到要求为准。

## 3. 检测要点及方法

主要检测床鞍的平行度、垂直度、溜板箱齿轮与齿条的啮合间隙和三孔的同心度。检测溜板箱齿轮与齿条的啮合间隙时, 可用 0.05 ~ 0.08mm 厚的纸张放在齿轮与齿条之间, 以齿轮碾过后纸张上留有痕迹又不被切断为宜。或用压铅法, 把铅丝放在齿轮与齿条之间, 压过后的铅丝厚度在 0.08mm 左右为宜。另外, 用手转动溜板箱手轮, 能感觉用力大小均匀、适中即可确定合格。

## 4. 结语

通过床身导轨和床鞍导轨的修复, 车床精度符合 I 类精度标准。经过近两年的使用, 导轨轻微磨损, 基本不影响机床精度, 且没有出现脱胶和返修现象, 延长了车床的整机寿命, 提高了车床的精度, 减少了设备的维修成本。MW

(收稿日期: 20101126)