

钢球挤孔工艺

石家庄链轮总厂 (河北 050031) 牛长坡

钢球挤孔就是以钢球作为主要工具,完成对工件内表面的光整加工。此工艺是以一个直径比工件孔径略大的钢球,通过一定的速度穿过工件的内孔,利用钢球的高精度、高硬度和低表面粗糙度值来挤压加工零件的内孔,使材料孔产生永久变形,从而达到提高加工表面质量、表面硬度、尺寸精度和生产效率的目的。

我们在生产中多次采用钢球挤孔工艺来挤压加工零件内孔,发现在 $\phi 2 \sim \phi 35\text{mm}$,孔长不超过孔径 10 倍且孔壁大于 7mm 的内孔采用挤孔效果较好。

1. 挤孔前和挤孔过程中的基本要求

(1) 直径大于 20mm 的内孔,挤孔最好在压力机上进行,直径小于 20mm 的内孔在台钻、立钻或车床上进行即可。

(2) 工件的材料可以通过热处理来均匀、细化组织,提高加工性能,但硬度应控制在 32HRC 以下,以保证挤孔钢球的使用寿命。

(3) 工件挤孔前的内孔表面粗糙度值尽可能低,这样有利于挤孔后的精度提高,一般挤孔前内孔的表面粗糙度值应控制在 $R_a = 3.2 \sim 1.6\mu\text{m}$ 之间。

(4) 工件挤孔前应具有足够要求的形状误差和位置误差。一般 IT7 级精度经过挤孔后可提高到 IT6 级,由于挤孔是钢球循着前道工序的加工轨迹运动,所以对形状误差可以部分或全部修复,但对位置误差无法修复。

(5) 挤孔过程要求孔壁清洁并有润滑液。挤压钢件使用全损耗系统用油润滑或皂化油润滑,挤压铸件使用煤油润滑较好。

(6) 挤压速度控制在 $2 \sim 10\text{m/min}$ 较好。

2. 挤孔余量的选择

挤孔加工主要用于光整加工,基于它产生永

久变形的机理,挤孔余量选择很重要,可参考附表。

常用挤孔余量经验参数表 (单位: mm)

材料	工件直径			
	< 10	10 ~ 18	18 ~ 30	30 ~ 45
钢	0.03 ~ 0.06	0.06 ~ 0.10	0.08 ~ 0.11	0.11 ~ 0.15
铸件	0.02 ~ 0.05	0.05 ~ 0.08	0.06 ~ 0.09	0.10 ~ 0.12

由于选择钢球直径与工件壁厚、表面粗糙度、材料性能、过程润滑、挤孔速度等因素有关,还需进行大量试验,才能完善挤孔工艺。不过各生产单位采用挤孔工艺时,当确定了挤孔余量,可以在正式挤孔之前,先选择不同直径钢球进行试验,找出合适的钢球直径。

3. 结语

影响控制尺寸精度的因素较多,如结构匀称性,孔口有扩大的现象等,因此还须大家共同进一步研究和探讨。MW

(收稿日期: 20101118)

信息

更正

本刊 2010 年第 6 期第 52 页左栏最后一行“7.95”改为“8.01”,“7.965^{0.015}”改为“8.025^{0.015}”;右栏第三行“3.98”改为“4.02”;“3.97^{0.1}_{-0.01}”改为“4.01⁰_{-0.01}”;第 53 页左栏下半部“28HRC”改为“HS85A”。

给读者带来的不便敬请原谅,同时感谢热心读者聂兰启指出该错误!

本刊编辑部