

端面密封槽深测量方法改进

河北华北柴油机有限责任公司 (石家庄 050081) 张之涛

在机械加工中,轴端密封沟槽经常遇到。这类零件依靠轴端沟槽和O形圈进行密封,因此沟槽的宽度和深度尺寸很重要,直接影响密封效果。在加工中,槽宽和槽深的测量至关重要。例如我公司的动力输出口盖,就采用这种密封形式(见图1)。

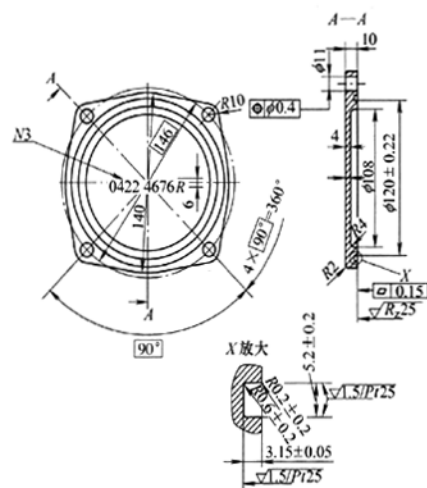


图 1

密封槽的宽度使用游标卡尺可方便地测量,在此不再赘述。密封槽的深度原来采用游标卡尺动卡上附带的测深尺进行测量,这种测量方法不准确且效率低。因为游标卡尺尺身的端面较小,测量槽深时,以端面定位,尺身容易歪斜,导致测量不准确。如果每批产品的抽检量很大,那么检测速度就会很慢,且劳动强度较大。

为了提高测量的准确性,可以使用深度游标卡尺,因为深度游标卡尺的尺框与被测零件的接触面较大,尺身不容易歪斜。但是,因为尺身宽度为10mm,所以当槽宽<10mm时,使用深度游标卡尺测量很不方便。因此,设计以下测量装置(见图

2),在百分表上增加定位套,测量端面密封槽的深度。

图2中定位套3选用碳素工具钢T8A,热处理55~60HRC。长度尺寸根据百分表杆长度和被测零件槽深确定,使定位套在百分表杆上拧紧后,其下端至百分表测量头的尺寸比零件槽深尺寸大1mm左右。即使百分表的工作范围在量程的中间部位。

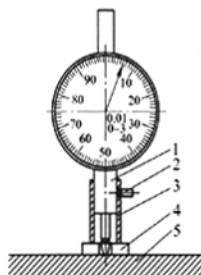


图 2

1. 百分表 2. 紧定螺钉
3. 定位套 4. 量块 5. 平台

测量原理:

(1) 装配 将定位套3装在百分表杆上,并将紧定螺钉2拧紧。

(2) 校零 选择与零件槽深尺寸一样的量块4,将其放在平台5上;然后将该测量装置的3定位套测量面贴合在量块顶面上,调整百分表的压力使表针指示在量程的中间位置较好;调整时定位套的下端面与量块要贴实,位置调好后,将百分表归零,拧紧紧定螺钉2。

(3) 测量 使用校零后的百分表测量,将定位套3的测量面贴合在零件环槽部的顶面上,注意不得倾斜,此时即可读数。读百分表指针显示值时,指针顺时针转,则槽深尺寸减小,即实测尺寸为校零时量块尺寸减去格数乘每格数值0.01mm;反之逆时针旋转,则槽深尺寸增大,即实测尺寸为校零时块规尺寸加上格数乘每格数值0.01mm。读数时注意百分表小表针的位置,防止读数误差。

经过实际验证,这种测量方式方便快捷、省时省力,取得了良好的效果。MW

(收稿日期:20110202)