

数控车床显示器维修一例

石家庄链轮总厂精密分厂 (河北 050031) 尹向光 吴邵卿 高春玲

1. 故障现象

我分厂一台配备 FANUC 0-T 系统的友嘉 FTC-20 数控车床显示器在工作时突然出现故障。该显示器为显像管式单色, FANUC 定义其型号为 A611L-0001-0093。其正常工作时文字部分为绿色, 背景色应为黑色。现在文字部分为绿色正常, 但是背景色也变成绿色, 非常刺眼。

2. 故障分析

调节显示器电路板上的亮度控制旋钮 RV401, 可以看见文字部分亮度的变化, 但是背景色仍为绿色无变化, 且文字大小、宽度都正常, 可以初步判断显示器的行、场电路部分应为正常。拔下显示器上的输入信号电缆, 文字消失, 只见一片绿色的背景色, 正常情况应为黑屏。这时开始怀疑显像管后面的插接电路板是否存在故障。

用万用表直流电压档从显像管后面的插接电路板上测量显像管(7管脚)的各个管脚电压, 第一脚在电路板上没有焊锡, 然后顺时针数为 2~7 脚, 测量结果为: 2 脚(阴极) 50V, 3、4 脚之间为显像管灯丝电压 12V, 5 脚(栅极) 9V, 6 脚(加速极) 480V, 7 脚(聚焦极) 200V。可以看出, 第 5 脚电压为正值, 这是一个明显的不正常现象, 对比其他正常的显示器, 第 5 脚电压为 -8V 左右, 其他管脚电压基本接近, 由此可以判断故障点应该在显像管第 5 脚所连接的电路中。

因手头没有显示器电路图资料, 于是根据第 5 脚电压不正常这一点, 从第 5 脚沿着印刷电路开始测绘出电路图并测量电路板上的元件, 如附图所示。

从显像管第 5 脚沿着印刷电路可以到行输出变压器的第 6、7 脚, (这之间省略了一些其他支路), 通过测量这些元件, 发现 R406 (1/8W) 的阻值为十几兆欧, 将其从电路板上焊下再测量, 阻值为无穷


大。根据电阻上面的四色环标志: 棕、黑、棕、金, 可以知道其阻值为 100Ω, 更换一个 100Ω、1/8W 的

电阻, 给显示器通电, 调节 RV401 电位器, 背景色变为黑色, 故障消除。

3. 结语

该型号显示器质量很好, 使用了很长时间, 但故障率却不高, 突然遇到这样的现象, 对于缺少电视

维修经历的我们, 一开始有些不知从哪儿下手。可以看出, 发现显像管第 5 脚电压异常是处理该故障的关键, 沿着这一思路走下去, 很容易地排除了故障。MW (收稿日期: 20110220)

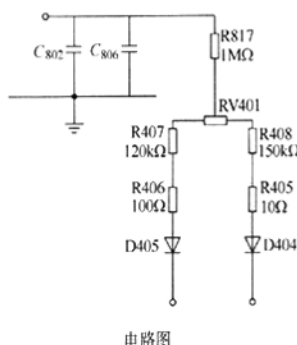

电路图

硬质合金滚压工具

本单位生产硬质合金滚压工具已有 30 余年历史。滚压加工广泛运用于机械加工、冲压、重型机械等行业, 是一种对机械零件表面进行光整和强化的工艺, 它利用硬质合金滚轮对工件表面施加压力, 使其表面产生塑性变形, 达到修整表面微观几何形状、降低表面粗糙度值的目的, 同时可提高表面硬度。滚压后, 使零件表面粗糙度值从 $R_a = 6.3 \sim 1.6 \mu\text{m}$ 降低到 $R_a = 0.8 \sim 0.1 \mu\text{m}$, 实现以滚代磨。本单位还可根据用户要求, 生产、加工各类型硬质合金制品及硬质合金模具。

靖江市城北合力滚压技术服务部 (原国营靖江汽车修造厂)

地址: 江苏靖江市真武河北路 47 号

联系人: 蒋文宏 手机: 13327780598

邮编: 214500 电话: 0523-84832767

传真: 0523-82853000 E-mail: jwh@sina.com

广告查询编号: 1008