

低合金高强钢 SA 517Gr. F 的焊接

张家港市技术监督研究所 (江苏 215632) 黄志东
张家港中集圣达因低温装备有限公司 (江苏 215632) 王淑华

【摘要】 压力容器为特殊行业,对焊缝性能提出了更高的要求,而 SA 517Gr. F 的焊接性能相对较差,且焊后热处理温度对焊缝的冲击韧性影响大。通过多次焊接试验,确定了比较合适的焊接工艺及焊后热处理工艺,保证了焊缝的性能。

近期我公司生产了一批 ASME 产品,母材为 SA 517Gr. F,属低合金调质高强钢,此类母材在压力容器上的使用在国内还属首次。SA 517Gr. F 焊接性能尚可,但要成功地焊接这批产品,必须掌握母材的焊接特性,拟定正确的焊接工艺,并严格按工艺实施。

1. 材料

(1) 材料性能 该材质的主要化学成分及力学性能如表 1、表 2 所示。

表 1 SA 517Gr. F 化学成份 (质量分数) (%)

C.	Si	Mn	P	S
0.1 ~ 0.22	0.13 ~ 0.37	0.55 ~ 1.1	≤0.035	≤0.035
Ni	Mo	Cr	V	Cu
0.67 ~ 1.03	0.36 ~ 0.64	0.36 ~ 0.69	0.02 ~ 0.09	0.12 ~ 0.53

四种相生成。

(2) TC4 钛合金钎焊的应用 采用以上 Ti-Zr-Ni-Cu 钎料及最佳焊接参数,实现了 TC4 钛合金航天发动机喷嘴的钎焊连接。经过地面试车考核验证了钎焊接头的可靠性,并将其应用于某型号航天发动机。

3. 结语

(1) 在钎焊接头的界面反应层中共生成四种产物:灰白色块状 Ti 和 Al 的化合物相,深灰色 Ti 基固溶体相,以及由 Ti 基固溶体和脆性化合物构成灰

表 2 力学性能

板材规格 /mm	屈服强度 /MPa	拉伸强度 /MPa	伸长率 A_5 (%)
≤65	≥690	795-930	≥16

(2) 焊接性分析 ①焊接冷裂纹:母材通过加入提高淬透性的合金元素,保证获得强度高、塑韧性好的低碳马氏体和部分下贝体。由于淬透性增加,连续冷却转变图大大右移,冷裂倾向较大,但由于低碳马氏体的形成温度较高,焊接过程中冷却速度较慢时,低碳马氏体可实现“自回火”过程,得到强度和韧性都较高的回火马氏体和回火贝氏体,避免冷裂纹的产生。但为了可靠地防止冷裂纹的产生,还必须严格控制焊接时的氢源并选择合适的焊接参数。②焊接接头的软化:焊接时,加热温度处于 A_{c1} 至回火温度范围的热影响区会出现强度降低即软化

白色突起相和浅灰色骨架相。

(2) 随着钎焊温度和加热时间的增加,接头抗拉强度呈现先增大再降低的趋势,当钎焊温度为 940℃ 和保温时间为 15min 时,获得最大抗拉强度为 412MPa 的钎焊接头。


(3) 采用本研究获得的最佳工艺参数及 Ti40% + Zr25% + Ni15% + Cu20% 钎料实现了 TC4 钛合金喷嘴的钎焊连接,并将其应用于某型号航天发动机。

MW (20110425)


现象,采用小热输入可以解决这一问题。③焊接再热裂纹:为加强淬透性和提高抗回火性能,加入了Cr、Mo、V等合金元素,这些合金元素都能引起再热裂纹倾向,焊接时应注意再热裂纹问题。④焊接热裂纹:热裂纹与含C、Mn、S、Ni有关,因SA 517 Gr. F含Ni量较高,应注意热裂纹的产生。焊接热输入越大,金属晶粒长得越大,热裂纹倾向越大。

2. 焊接参数的选择

(1) 焊接方法 为保证焊缝质量、提高效率,筒体的纵环缝都选用埋弧焊。按常规工艺,先筒体内侧采用埋弧焊,筒体外侧用碳弧气刨清根砂轮机打磨后,再进行埋弧焊焊接。碳弧气刨清根不仅降低了生产效率,而且此工艺可能增加焊接坡口中的含碳量,降低了焊缝质量。基于此,我们对常规工艺进行了改进,省略碳弧气刨这一工艺。先焊侧焊缝,焊接时调整焊接参数,确保焊缝焊透。此焊接工艺特别容易焊穿,为防止背面焊穿,筒体外侧用焊剂作为衬垫。内侧焊妥后,外侧砂轮机打磨,再进行埋弧焊焊接。焊接坡口如附图所示。其他焊缝(如垫板、法兰、人孔等附件与壳体的角焊缝)采用焊条电弧焊。

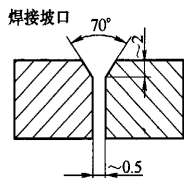

焊后成形

 

坡口形式

(2) 预热温度 为避免焊缝粗晶区脆化,不能选择较大的热输入。热输入的减小会加快焊缝的冷却速度,这增加了产生冷裂纹的可能性。为防止冷裂纹的产生,必须采取预热措施。但是预热温度过高,获得上贝体的可能性增加,焊缝的塑性会下降,所以预热温度一般不超过100℃。

产品工况、焊接热输入、预热温度决定了 $t_{8/5}$,焊缝热影响区的组织随 $t_{8/5}$ 变化而变化,通过试验,

对于我公司产品工况采用较低热输入和较低预热温度时,焊缝才能获得良好的冷裂纹性能及韧性。

焊前预热还能使母材中的水分蒸发,降低了焊缝中氢的来源,这样不仅避免了焊缝产生冷裂纹倾向,而且还降低了焊缝产生气孔的可能性。

(3) 焊接热输入 从防止冷裂纹的角度,希望热输入大一些。但是热输入过大,粗晶区会因出现混合脆性组织而脆化,所以选择合适的热输入尤其重要。通过多次试验,确定了合适的焊接参数(见表3)。

表3 焊接参数

焊层	焊接方法	极性	电流 /A	电压范围 /V	焊接速度 /m·s ⁻¹	热输入 /kJ·cm ⁻¹
先焊侧	SAW	直流反接	570~590	29~32	10	≤18.88
后焊侧	SAW	直流反接	570~590	29~32	10	≤18.88

(4) 焊接材料 由于母材产生冷裂纹的倾向较大,所以应严格控制焊接材料中的氢含量。选用低氢型或超低氢型焊材,再按照等强匹配的原则,确定了焊材牌号:焊条,E11018—G;焊丝,EF6;焊剂,氟碱型高碱度烧结剂。为保证焊缝的力学性能,我们对多个品牌的焊材进行了试验,通过对比选择了冲击值相对较高、稳定的品牌。为降低焊材中氢含量,确保焊缝性能,施焊前必须按厂家规定的焊接温度进行烘焙。烘干后的焊材应放在保温筒内随用随取,并且在保温筒内的存放时间≤4h。

(5) 焊后热处理 因封头压制过程中小R处变形较大,另外封头的压制工艺、热处理工艺对此处焊缝的冲击韧性影响也很大,为此我们做了大量的模拟试验,确定了封头对焊缝冲击韧性影响较小的压制工艺和热处理工艺。

3. 试验结果

按以上方案进行试验,试验结果都符合标准。参照此工艺施焊封头及封头试板,结果表明焊接试板的所有力学性能均满足要求。

4. 结语

这一批产品已经完成,产品的焊接试板一次合格,产品的焊缝合格率也高达98.6%,应该说此工艺是切实可行的,为此类钢种的焊接积累了经验。

MW (20110415)