

# 挖掘卧式车床的潜力

山西大同国营东华机械厂 (037036) 殷淑芳

现在, 数控设备在工厂中所占比例越来越大, 但在一些企业, 通用设备还是很多, 特别是卧式车床仍在发挥着重要作用。挖掘卧式车床的潜力, 仍有较大的空间, 下面就用我们生产中解决的具体问题做一些探讨。


## 1. 巧用对合螺母分头加工多头螺纹

车多头螺纹最主要的还是解决螺纹分头的方法, 如果分头出现误差, 使所车的多头螺纹螺距不等, 就会严重影响内外螺纹的配合性能。好多车工师傅在实践中根据工件的特点、使用的设备及加工批量的大小, 创造了很多实用的分头方法。像离合器分头、挂轮分头等属于圆周分头, 即加工完多头螺纹的一个头后, 刀具不动, 工件转过 $(360^\circ/\text{头数})$ 后, 再加工第二头, 以此类推。像小滑板分头、百分表、块规分头等属于轴向分头, 即加工完一头后, 车刀轴向移动一个螺距, 再加工第二头, 以此类推。利用对合螺母分头就是后一类分头方法。如一次配做B665牛头刨床丝杠螺母时, 它的导程为12mm, 螺距为6mm, 我们用C616A车床加工, 挂导程12mm, 加工完一头螺纹后, 抬起开合螺母, 向前或向后移动一个丝杠螺距6mm, 就可以加工另一头。又如我们加工的一种四头梯形内、外螺纹:  $\text{Tr}30 \times 16 (\text{P}4) - 8\text{e}$ , 螺纹长18mm, 螺距小, 螺纹短, 头数多, 分头频次高, 我们在CA6140上加工, 车床丝杠螺距12mm, 加工完一头后, 抬起对合螺母, 将滑板向前或向后移动一个螺距, 这样, 工件导程16mm与丝杠螺距12mm之差为4mm, 正好滑板移动了一个工件螺距, 符合轴向分头法则。

## 2. 寻找规律, 巧添挂轮表空格

一般卧式车床出厂时, 其进给箱盖上铆有该

车床能加工的螺纹表及纵横走刀量表的标牌 (见附图)。我们生产的传动轴上有左、右旋螺距 $L=38\text{mm}$ 的螺旋槽, 准备在CA6140车床上加工, 但车床螺距表中没有该螺距。

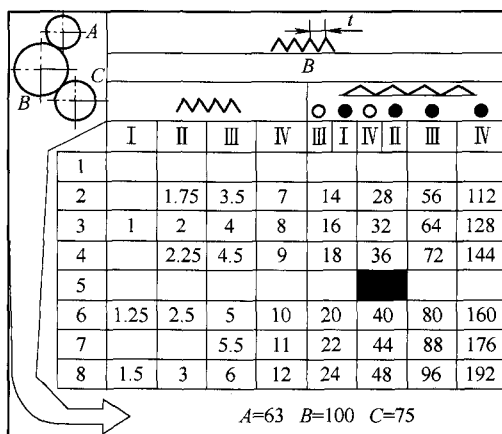

|   | I    | II   | III | IV | III | I  | IV | II  | III | IV |
|---|------|------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|
| 1 |      |      |     |    |     |    |    |     |     |    |
| 2 |      | 1.75 | 3.5 | 7  | 14  | 28 | 56 | 112 |     |    |
| 3 | 1    | 2    | 4   | 8  | 16  | 32 | 64 | 128 |     |    |
| 4 |      | 2.25 | 4.5 | 9  | 18  | 36 | 72 | 144 |     |    |
| 5 |      |      |     |    |     |    |    |     |     |    |
| 6 | 1.25 | 2.5  | 5   | 10 | 20  | 40 | 80 | 160 |     |    |
| 7 |      |      | 5.5 | 11 | 22  | 44 | 88 | 176 |     |    |
| 8 | 1.5  | 3    | 6   | 12 | 24  | 48 | 96 | 192 |     |    |

A=63 B=100 C=75

CA6140车床螺距 (部分)

在图中, 没有38螺距, 而且图中还有不少空格未标出螺距数值, 但是我们从图中可以看出:

横向螺距数值是有规律的, 即后一螺距值正好是前项的两倍。

纵向螺距数值可从走刀箱内1~8塔轮齿数之比, 算出各位位置螺距之比。1~8塔轮齿数 $z$ 分别是: 26、28、32、36、38、40、44、48, 如: 塔轮第七个轮与第六个轮齿数之比 $z_7/z_6=44/40=1.1/1.0$ , 图中同一列第七行与第六行螺距之比也是1.1/1.0, 依此规律, 则第五行与第六行螺距之比即为第五个轮与第六个轮齿数之比 $z_5/z_6=38/40$ , 由此可知表中黑格处螺距应为38 ( $40 \times z_5/z_6=40 \times 38/40=38$ )。经生产中实际使用, 完全正确, 以此规律, 需要时可将表中其他空格中螺距数值算出填上。MW

(收稿日期: 20111230)