

SKYy31550C数控转塔冲床模具

济南铸造锻压机械研究所有限公司 (山东 205306) 常记芳 迟志波 杨绪广

SKYy31550C型数控转塔冲床(见图1)是一种高精度、高效率的板材冲压加工设备,机床本身为开式,转盘上有32套模座(含有两套自转模),供用户配置不同规格使用的模具,由于模具精度及质量要求高,冲压速度快,一般直接选用国内外专业制造商,如美国MATE(见图2)、广州启泰等产品,其规格系列齐全,通用性强,并能很好地满足用户的特殊需求。



图 1

用户对设备进行模具选用和维护的水平,直接影响到工件的加工



图 2

质量和模具的使用寿命。模具作为控制设备运行成本的关键点,了解和掌握数控转塔冲床模具选用和维护的技术要点对提高效益、降低成本,将会起到重要的作用。

1. 模具的选用

模具和模座安装在上、下转盘上。非圆模具的安装,要特别注意键槽方向,确保上下模具安装方向一致。本机提供5种规格共32套模具和模座。根据用户要求,可提供专用模具及模座,如百叶窗、拉深孔、备用孔等模具和模座。自转模位使用的模具与C工位规格一致。

模具选择的因素较多,与被加工板件的孔形、尺寸、厚度、工艺流程、现有模具规格及批量等有

关。

合理选用模具,应注意以下几点:


(1) 板料的冲裁力不得超出机床的公称压力。

已知孔的冲裁力按下式计算

$$F=1.3C\delta\sigma_c$$

式中, F 为冲裁力(N); C 为孔的周长(mm); δ 为板料厚度(mm); σ_c 为材料剪切强度(MPa),可由设计手册中查得, Q235A钢板为350MPa; 1.3是一个系数,考虑材料不均匀及模具磨钝而得。

(2) 模具的间隙(双面)根据板件的厚度和材料来确定(见图3),在设计或选用模具时请参照附表。当最佳间隙时,剪切裂缝结合,如图3a所示;若间隙太小,就会产生结合不上的剪切裂缝,冲压力变大,如图3b所示。

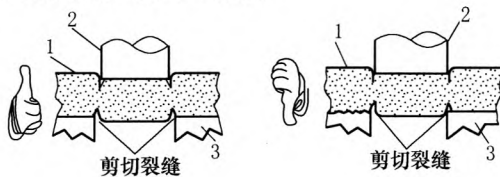

(a) 最佳间隙

(b) 间隙太小

图3 不同模具间隙对冲裁质量的影响

1.板料 2.上模 3.下模

模具的间隙 (单位: mm)

板 厚	材 料		
	碳 钢	铝	不 锈 钢
0.8 ~ 1.6	0.2 ~ 0.3	0.2 ~ 0.3	0.2 ~ 0.35
1.6 ~ 2.3	0.3 ~ 0.4	0.3 ~ 0.4	0.4 ~ 0.5
2.3 ~ 3.2	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.5	0.5 ~ 0.7
3.2 ~ 4.5	0.6 ~ 0.9	0.5 ~ 0.7	0.7 ~ 1.2
4.5 ~ 6.0	0.9 ~ 1.2	0.7 ~ 0.9	

冲模间隙合适,可以带来如下好处: ①延长模具寿命。②卸料效果更好。③减少毛刺和塌陷带。④板材冲孔干净整洁。⑤不会刮花板材。⑥减少撕

裂带宽度。⑦保持板材平直。⑧冲孔定位准确。

(3) 圆模步冲时,宜选用直径为8~20mm,且步距不得小于板厚,若小于 $\phi 8\text{mm}$,则会使模具寿命降低,故应尽量少用。

(4) 选用中心孔模具试冲,可验证加工程序或作为后续加工的基准点。

(5) 对于拉深成形模具,冲头行程需要精确调整。因为拉深模具下模高于普通模具,所以当转盘上装有浅拉深模具时,禁止使用该模位相邻的模具,否则浅拉深模具下模,会合板料相抗,从而引起板料变形。

(6) 通过优化编程来提高模具利用率,尽量减少模具的种类和冲压次数。

2. 模具的安装

(1) 安装模具时,务必保证上下模的尺寸与方位一致,尤其是异形模,否则会造成模具的损坏。

(2) 应对模具各滑动面等加稀油润滑。

(3) 安装上模时应扶正模具轻轻装入,严禁硬砸,严禁突然下落、严禁碰伤导向键。上模一定要安装到位,以免转盘旋转中模具碰撞滑块。

(4) 安装下模时,严禁不对中硬砸,下模板的螺钉及顶丝要拧紧,防止冲压中松动而啃模。

3. 模具的维护

(1) 适时刃磨可有效延长模具的使用寿命。当冲芯边缘研磨出0.13mm的圆角时或者工件出现过大的毛刺或冲压时产生异常噪声,可通过重新研磨模具,延长冲芯的整体寿命。只需将圆角磨尖即可,经常研磨可维护冲芯,比等到冲芯变钝才维护的效果更好,从而模具的寿命也得到延长,在冲切过程中减少阻力。

除了知道模具何时刃磨之外,掌握正确的刃磨方法尤其重要。模具刃磨规程如下:①刃磨时,将冲头竖直夹持在磨刀机磁性卡盘的夹具内,每次磨削量为0.03~0.05mm,重复磨削直至冲头锋利,总磨削量一般为0.1~0.3mm。②使用烧结粘合氧化铝砂轮,硬度范围D~J,磨粒大小46~60 μm ,建议采用专门用于高速研磨的低温可熔砂轮。③砂轮上装有单点或多点金刚石:下进量0.005~0.020mm,横向进给速

度为508~762mm/min。④研磨时或模具非常接近砂轮时,加冷却液可防止模具过热而开裂或退火,应按照制造商要求选用优质多用途冷却液。

⑤砂轮向下进给量0.03~0.08mm,横向进给量0.13~0.25mm,对于渗氮冲芯横向进给量0.05~0.18mm,横向进给速率2.5~3.8m/min。⑥刃磨后,用油石轻轻打磨刀口以去除毛刺,并磨出半径0.03~0.05mm的圆角,可以防止刃口崩裂。⑦冲头去磁处理并喷上润滑油,防止生锈。⑧下模的维护:冲芯的维护一样,保持下模整洁并留意磨损程度。采用相同的研磨程序,将下模固定在磨刀机的磁性卡盘上,使用相同的磨削砂轮和进给率。每次研磨后需校验下模的厚度,如需要可添加相应厚度的垫片。

(2) 尽量避免冲切过窄条料。当模具用于冲切宽度小于板材厚度的板料时,会因侧向力作用而使冲头弯曲变形,令一侧的间隙过小或磨损加剧,严重时刮伤下模,使上下模同时损坏。

建议不采用步冲宽度小于2.5倍板材厚度的窄条板料。剪切过窄条料时,板料会倾向弯入下模开口中,而不是被完全剪掉,甚至会楔入冲模的侧面。如果无法避免上述情况,建议使用退料板对冲头有支撑作用的全导向模具。

(3) 冲床模位对中性不好时的检修。如果冲床模位的对中性不好,造成模具快速钝化,工件加工质量差,可就以下几点检修:①检查机床的水平情况,必要时重新调整。②检查并润滑转盘上的模孔及导向键,如有损伤及时修复。③清洁转盘的下模座,以便下模准确安装,并检查其键或键槽的磨损情况,必要时更换。④使用专用心棒校准模具工位,如有偏差及时调整。

4. 结语

目前SKYy31550C型数控转塔冲床作为高精度、高效率的板材冲压加工设备,使用量在不断增加并已占据主导地位,正在受到广大板材冲压加工客户的青睐。鉴于冲床及模具的具体类型规格有所不同,用户还要结合实际去认识和总结经验,发挥出模具的最佳使用性能,使设备发挥良好的加工柔性和灵活性,为客户带来更多的经济效益。MW (收稿日期:20120228)