

水电转轮室的组装焊接技术

天津赛瑞机器设备有限公司 (300301) 张永明 王 东

【摘要】 本文探讨了采用工装组对, 优化焊接工艺, 防止产生未焊透、裂纹等缺陷, 选择有效的控制焊接变形的办法, 且焊后进行去应力退火工艺, 从而保证了机加工面合理的加工余量, 满足了设计尺寸偏差及几何公差, 最终成功地完成了水电转轮室的制作任务, 得到用户的好评。

1. 概述

在水轮机中, 转轮室是连接底环与尾水管形成水力通道, 并与转轮叶片外缘形成适当间隙, 埋入混凝土内的环状壳体。某水电转轮室由一法兰圈和五个锥筒组对焊接而成, 皆为厚板结构, 重量达53t, 材质主要是Q235B, 另有两锥筒的1/4周长是0Cr18Ni9Ti不锈钢, 这样就形成了数条Q235B—Q235B、0Cr18Ni9Ti—0Cr18Ni9Ti、Q235B—0Cr18Ni9Ti的纵缝和环缝的钢结构。如图1所示, 沿把合板位置线气割转轮室整体为二, 分别装焊把合板, 把合板 $\delta=90\text{mm}$, 材质为Q235B, 上法兰圈内径达7755mm。

底部锥筒V外径是7582 mm, 整体高度为3380mm。锥筒II分4段下料拼接组成, 其中有2段(约1/4周长)材质为0Cr18Ni9Ti。锥筒III分5段下料拼接组成, 其中有2段(约1/4周长)材质为0Cr18Ni9Ti。锥筒I、锥筒IV、锥筒V分别由4段拼接成, 材质为Q235B。除上法兰与锥筒I之间焊缝等级为2级外, 其余各锥筒间焊缝等级为3级, 整体高度焊后的收缩控制在10~12mm之间, 保证了组对焊接后的高度在 $(3400\pm 4)\text{mm}$, 内部各处直径公差在焊后应该控制在 -5mm 左右才可保证机加工余量。其焊接难点为: ①不锈钢0Cr18Ni9Ti及0Cr18Ni9Ti与碳钢Q235B异种金属的焊接, 如何避免裂纹、气孔等焊接缺陷。②如何减少焊接变形引

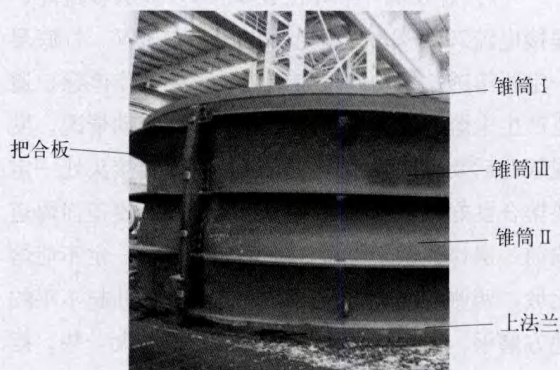


图1 某水电转轮室结构

起转轮室径向和高度收缩所导致的尺寸变化。为此我们采取了一些有效的焊接措施。

2. 上法兰的组对和焊接

(1) 矫形 依图样尺寸在平台上放样, 复核各部件尺寸, 不合格处用氧乙炔焰加热矫形, 用找圆样板核对。

(2) 开坡口 按图2气割坡口, 用角磨机修磨, 坡口要规则, 表面打磨出金属光泽, 避免底部有尖角、轮廓突变及毛刺等。合缝板位置拼缝不开坡口, 定位焊1/3厚度即可。

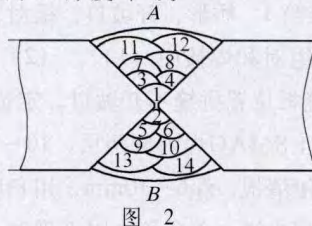


图 2

(3) 组对 组对各部件, 留间隙 $0\sim 2\text{mm}$ 。采用焊条电弧焊, 焊条为J506或J507, $\phi 3.2\text{mm}$ 、 $\phi 4.0\text{mm}$, 放入保温桶烘干后, 随用随取,

(4) 焊前准备 为防止焊接变形, 装焊“马铁”。为防止上法兰失稳, 装焊临时“K”型支撑, 要求连续角焊缝, 焊角高 10mm , 焊缝要饱满、外观无裂纹、未熔合等缺陷。装焊引弧板、引出板。打磨坡口, 焊工要培训合格, 所有拼缝皆为2级焊缝。

(5) 焊正面 平焊位置, GMAW焊对接缝正面两层 $10\sim 15\text{mm}$, 焊丝 $\phi 1.2\text{mm}$, 焊接电流 $200\sim 250\text{A}$, 电弧电压 $20\sim 27\text{V}$ 。

(6) 清根 焊件翻转 180° , 用碳弧气刨清根, 深 $6\sim 10\text{mm}$, 用角磨机打磨干净, 磨出金属光泽。着色检查以无裂纹、未熔合等缺陷为准。

(7) 焊反面 平焊位置GMAW多层多道焊, 焊接电流 $220\sim 250\text{A}$, 电弧电压 $25\sim 30\text{V}$ 。打底层一定要熔透, 摆动到坡口两边时, 要稍作停顿, 避免产生未熔合。施焊中注意观察铁液流动情况, 发现气孔后及时铲除重焊, 特别是在焊缝接头处一定要熔合良好, 层与层之间接头要错开。使盖面焊道的前一层焊道低于母材 $1.5\sim 2.5\text{mm}$, 并一定不能熔化坡口两侧的棱边, 盖面时要将前一层凸起不平的地方磨平, 焊枪摆动的幅度比填充层要大一些, 摆动时幅度要一致, 速度要均匀, 要特别注意坡口两侧熔化情况, 保证熔池边缘超过坡口两侧的棱边, 并 $\leq 2\text{mm}$ 。

(8) 焊正面 焊件翻转 180° , GMAW多层多道焊正面填充层及盖面层, 注意事项同焊接反面要求。

(9) 目测 此焊缝属ASME 2级焊缝, 焊后自检外观合格为止。

(10) 探伤 进行UT100%检查, 执行ASME标准, 缺陷返修次数不得超过三次。

3. 锥筒的组对和焊接:

(1) 锥筒 I 矫形、开坡口、组对、焊前准备同上法兰的组对和焊接中 (1)、(2)、(3)、

(4), 合缝板位置拼缝不开坡口, 定位焊 $1/3$ 厚度即可。立向上SMAG焊内侧两层, $10\sim 15\text{mm}$, 外侧用碳弧气刨清根, 深 $6\sim 10\text{mm}$, 用角磨机打磨干净, 磨出金属光泽。着色检查以无裂纹、未熔合等

缺陷为准。

注意打底层一定要熔透, 摆动到坡口两边时, 要稍作停顿, 避免产生未熔合。外侧成形后交替焊内侧成形, 焊后自检合格, 进行探伤, 缺陷返修次数不得超过三次。

(2) 锥筒 II 包括不锈钢一起同组, 开坡口、组对、焊前准备同锥筒 I, $0\text{Cr}18\text{Ni}9\text{Ti}$ 与 $\text{Q}235\text{B}$ 对接焊缝采用焊条电弧焊, 立向上焊法, 焊条采用 $\phi 3.2\text{mm}/\phi 4.0\text{mm}$, A132或A137, 烘干 $150\sim 200^\circ\text{C}$, 保温 1.5h , 放入保温筒内, 随用随取。焊前清理打磨干净坡口 20mm 范围内油锈等污物。焊工要培训合格, 持有该项目合格证。施焊电流要小, 采用 $\phi 3.2\text{mm}$ 焊条时, 焊接电流 $80\sim 110\text{A}$; 采用 $\phi 4.0\text{mm}$ 焊条时, 焊接电流 $140\sim 180\text{A}$ 。采用短弧多层焊法, 可用半圆弧的横向摆动跳弧方法, 第一层焊缝时, 可顶住电弧用均匀的速度向上运条, 同时作较小的摆动, 坡口两侧要熔合好, 合格后转机加工。不锈钢拼缝做100%PT探伤。

(3) 锥筒 III 包括不锈钢一起同组, 矫形、开坡口、组对、焊前准备、焊接同锥筒 II, 合格后转机加工, 合缝板位置拼缝不开坡口, 定位焊 $1/3$ 厚度即可。不锈钢拼缝做100%PT探伤。

(4) 锥筒 IV 矫形、开坡口、组对、焊前准备、焊接同锥筒 II。

(5) 锥筒 V 矫形、开坡口、组对、焊前准备、焊接同锥筒 II, 合缝板位置拼缝不开坡口, 定位焊 $1/3$ 厚度即可。

4. 整体组对

复验各锥筒圆度及高度尺寸, 装焊临时吊耳, 其焊缝为连续角焊缝, 以确保在吊装时人员及设备安全。平台上放样上法兰件尺寸线, 复核后就位, 依次就位锥筒 I、锥筒 II、锥筒 III、锥筒 IV 和锥筒 V, 各锥筒之间对称均布“马铁”定位, 不得损伤坡口, 且不得影响环缝焊接。依图复验各锥筒组对后半径及对角线, 偏差要控制在 3mm 以内。

5. 焊接

环缝 I 为2级焊缝; 环缝 II、III、IV 和 V 里面为2级焊缝, 外面为3级焊缝。预热 $100\sim 150^\circ\text{C}$, 各环缝里面先焊两层。

(1) 焊接环缝 I、IV 横焊, 采用多层

变压器油箱低磁钢板焊缝的检验

山东省电力学校 (泰安 271000) 曲 趵

1. 概述

变压器是电网安全运行中的重要部件,随着电压等级的不断提高,为了防止漏磁场,降低损耗,防止发热,在设计制造过程中大量采用了隔磁性能良好的低磁钢板。这种钢型号为20Mn23Al,属于合金钢,为稳定的纯奥氏体组织,有良好的低磁性能,但焊接性能较差。焊接时使用A202奥氏体不锈钢焊条,若焊接操作不当,容易产生淬硬倾向,加上焊接接头中存在的焊接残余应力较大,易产生热影响区冷裂纹,另外在焊缝表面和内部还易出现气孔、夹渣等缺陷,尤其是表面开口性缺陷是导致变压器油箱焊缝渗漏油的主要原因。因该钢板无磁性,无法采用磁粉探伤,故使用着色渗透法探伤。

2. 检验工艺

采用JB/T4730.5—2005标准推荐的铝合金淬火裂纹试块(A型对比试块)做对比试验,选择灵敏度较高的溶剂去除型着色渗透剂进行探伤检验,探伤工艺如下。

(1) 预清理 用磨光机等机械设备清除焊缝表面及两侧的焊渣、飞溅及焊瘤等污物,然后用清洗剂预清洗一遍,清洗范围包括焊缝表面及其两侧

各100mm,彻底清除油污、铁锈。清洗后,检测面上遗留的清洗剂、水分必须干燥处理,而且保证施加渗透剂之前不被污染。

(2) 渗透 要求渗透剂完全覆盖检测面,为充分渗透,要反复施加渗透剂3~4次,每隔3~5min喷涂一次,保持润湿状态,渗透时间为10~15min。

(3) 清洗 渗透时间达到后,先用干净不脱毛的纱布依次擦拭,直至焊缝表面大部分多余的渗透液去除,再用喷有清洗剂的干净不脱毛的布或纸沿一个方向擦净,直至焊缝和热影响区清洗干净为止。注意不得往复擦拭,不得用清洗液直接在被检面上冲洗。

(4) 显像 将喷灌充分摇晃,防止显像剂沉淀。喷洒要均匀,喷涂时喷灌喷嘴与焊缝纵向呈30°~45°,做扇面喷洒,使显像剂均匀覆盖整个被检区域。

(5) 观察 待显像剂干后,对焊缝及热影响区进行观察,对显示的线形缺陷、点状缺陷做出标识,必要时可用5~10倍的放大镜进行观察。

(6) 记录 缺陷的显示记录可采用照相、录像等方式记录,同时应画出草图进行标记。

(下转第66页)

炉冷却至室温,一定要把转轮室垫平。

(3) 进行UT复探,2级焊缝,100%探伤。

9. 结语

此水电转轮室采取上法兰、锥筒单独组对拼接,然后整体组装,每条拼接缝交替焊接,每条环缝四人对称施焊。碳钢-碳钢焊缝采用ER50—6焊丝、碳钢-不锈钢焊缝采用ER309焊丝、不锈钢-不

锈钢焊缝采用ER321焊丝,严格控制电流大小,多层多道焊接,同时调整焊枪的角度,避免了未熔合、未焊透等缺陷,把焊接变形控制到了最小。另外,辅以锤击焊道和去应力退火工艺,把焊缝残余应力降到最低。此组装焊接技术实用性较强,可以推广应用。 MW

(20110810)