

厚壁奥氏体不锈钢高压容器焊接研究

贵州航天乌江机电设备有限责任公司 (遵义 563003) 龚鹏程 张玉峰

【摘要】 通过对厚壁 (126mm) 奥氏体不锈钢高压容器焊接难点的分析, 结合施焊条件, 通过完善焊接方法和有效过程控制, 大大提高了一次焊接合格率, 既提高了效率又降低了成本, 解决了产品实际问题, 具有很好的借鉴意义。

1. 概述

近年来, 随着超临界 CO_2 流体萃取技术的自动化、大规模、大容积的广泛运用, 超临界 CO_2 流体萃取装置主筒体壁厚越来越厚, 有的筒体壁厚已超过 100mm, 厚壁筒体在不同领域应用越来越广泛。其主筒体一般为高压容器, 材质为奥氏体不锈钢 (0Cr18Ni9), 虽然奥氏体不锈钢与其他不锈钢相比具有优良的焊接性, 但是随着母材厚度的增加, 产生热裂纹、晶间腐蚀的现象急剧增加, 因此采取正确、合适的工艺措施, 对控制热裂纹、晶间腐蚀等焊接缺陷, 提高产品的一次焊接合格率, 具有重大的意义。

2. 产品特点

我公司给中国台湾某公司生产的 300L 萃取设备主筒体设计压力为 35MPa, 属 III 类高压容器, 筒体内径为 660mm, 筒体壁厚为 126mm (见图 1), 要求焊缝表面质量按 JB/T 4730.5—2005 标准进行 100% 渗透检测, I 级合格; 焊缝内部质量按 JB/T 4730.2—

2005 标准进行 100% 射线探伤检测, II 级合格。焊缝质量要求较高, 因此其焊接难度相当大。虽然奥氏体不锈钢相对其他不锈钢具有优良的焊接性, 但由于奥氏体不锈钢在 450 ~ 850℃ 的敏化温度区间加热时易引起晶间腐蚀, 且由于奥氏体不锈钢导热系数小、线膨胀系数大, 容易产生热裂纹, 因此对于奥氏体不锈钢的焊接应采取措施, 防止晶间腐蚀和热裂纹的产生。随着奥氏体不锈钢厚度的增加, 产生晶间腐蚀和热裂纹的现象急剧增加, 其焊缝质量就难以得到保证, 所以厚壁奥氏体不锈钢的焊接有很大的难度。

单台筒体共有 B1、B2 两条主环焊缝, 焊缝截面如图 2 所示。先焊接 B1 焊缝, 焊完后按技术要求进行检测, 探伤结果: 共拍片 10 张, 其中 3 张合格 (II 级片), 其余均为 IV 片, 缺陷主要为夹渣。从探伤底片及实物磨开的缺陷位置判断, 缺陷部位主要集中在打底的氩弧焊与填充的埋弧焊间。

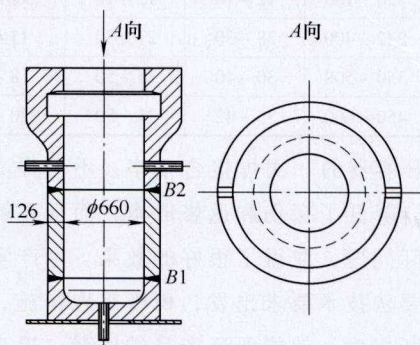


图1 主筒体

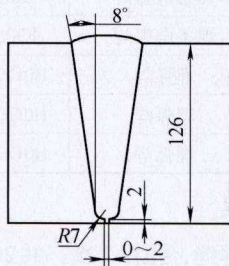


图2 焊缝截面

3. 原因分析

技术资料上选定的焊接方法为: 手工钨极氩弧焊 + 埋弧焊。手工钨极氩弧焊电弧比较集中, 熔深

大、电弧稳定,可以保证母材充分焊透,焊缝成形好,可实现单面焊双面成形。埋弧焊具有生产率高、电弧稳定、焊接质量好等优点,对厚壁大罐体非常有优势。从图2中分析可得知:本罐体壁厚126mm,坡口为U形,截面表现为窄和深,资料上规定采用手工钨极氩弧焊打底,并填焊两层,然后直接采用埋弧焊进行填充。钨极氩弧焊共焊3层,焊完后焊缝厚度8~10mm,能保证埋弧焊时不焊穿。但由于埋弧焊嘴和焊剂嘴直径约30mm,只能深入到坡口一半位置,施焊时焊嘴和焊剂嘴离焊缝距离大,电弧不稳定,焊剂覆盖厚,增加了熔池排渣和逸出气体的难度;更重要的是,在对应8~10mm深度位置的焊缝宽度小,截面两边坡度又大(近似垂直),焊接过程中翻渣较困难,易形成夹渣缺陷。所以,从理论分析,手工钨极氩弧焊+埋弧焊方法可行,但在实际操作时,由于容器壁太厚,无形中给焊接工作带来很多意想不到的问题。

4. 确定新方案

(1) 焊接方法 从上面原因分析得知,主要是手工钨极氩弧焊的焊接厚度不够,需要在埋弧焊前,将焊缝焊到一定厚度,通过试板试验分析,厚度在30mm以上较理想,综合考虑到焊接生产效率,选择厚度满足条件即可。有两种方法可实现:①打底后,采用手工钨极氩弧焊继续焊接,一直焊到30mm。②打底后,采用焊条电弧焊进行焊接。由于焊条电弧

焊相对钨极氩弧焊来说生产率较高、成本较低,更适合焊缝填充焊接。于是选择第二种方法,即手工钨极氩弧焊+焊条电弧焊+埋弧焊,如图3所示。

(2) 检测方法 容器壁厚126mm,将焊缝全部焊完后,再进行射线检测,出现缺陷后,由于射线检测在底片上无法判断其在厚度方向的位置,所以返修时打磨很困难,打磨工作量大,特别是厚度大,磨得深后,大大

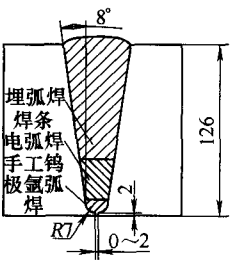


图 3

降低了返修的合格率。为保证焊缝的质量和方便返修,当焊缝厚度焊到将近母材厚度的一半时,对焊缝进行射线检测;检测合格后再继续进行焊接,最后盖面,再进行射线检测。合格后将焊缝两侧打磨光滑且与母材齐平,按JB 4730进行100%渗透检测。

5. 施焊

按新确定的方案对B2焊缝进行施焊,请技术人员进行现场指导。由于不锈钢对高温区敏感,施焊时应采用小电流小热输入,另外增加了焊条电弧焊,要求对选用的E308—16(φ3.2mm、φ4.0mm)焊条进行烘干,温度为300~350℃,保温1~2h。在焊接过程中,层与层之间焊缝起弧和收弧位置相互错开。加强层间清理,每焊完一层都用磨光机进行清理。焊接参数如附表所示。

奥氏体不锈钢筒体的焊接参数

焊缝层数	焊接方法	填充材料		极性	焊接电流 /A	电弧电压 /V	焊接速度 /cm·min ⁻¹	热输入 /kJ·cm ⁻¹
		牌号	直径/mm					
预焊	手工钨极氩弧焊	H0Cr21Ni10	2.0	直流正接	80~120	12~16	8~16	5~8
第1~3层	手工钨极氩弧焊	H0Cr21Ni10	2.0	直流正接	80~120	12~16	8~16	5~8
第4~5层	焊条电弧焊	E308—16	3.2	直流正接	90~110	12~16	12~16	5.5~8
第6~7层	焊条电弧焊	E308—16	4.0	直流正接	120~160	12~16	12~16	6~10
第8~12层	埋弧焊	H0Cr21Ni10	3.2	直流正接	242~400	28~30	27~30	15~20
第13~25层	埋弧焊	H0Cr21Ni10	4.0	直流正接	350~500	30~40	35~50	18~30
第26层~盖面	埋弧焊	H0Cr21Ni10	5.0	直流正接	450~600	35~42	35~50	20~35

6. 检测结果

筒体B2环焊缝,拍片2次,共20张片,有1张气孔缺陷,没有超出II级范围,一次焊接合格率达100%。

7. 结语

通过本次实践,大大地提高了厚壁奥氏体不

锈钢高压容器的一次焊接合格率,不但提高了生产效率,降低了探伤和返修成本,而且还解决了工程实际问题,取得了很好的效果。生产实践证明,只要从技术要求出发,积极采取措施,在实践中不断探索,就能保证产品的质量,提高生产效率。**MW**
(20120409)