

# 基于薄板折弯件的焊接工装设计

湖南三一路面机械有限公司 (长沙 412004) 崔远良 黄步云 李少文 郭 颢

**【摘要】** 焊接工装夹具作为焊接工艺中十分必要的辅助工具, 现今越来越多地应用于各种结构件的制作中, 由于结构件形式的多种多样, 焊接工装的设计方式也呈多样化。本文重点针对结构件中含有薄板折弯件的情况, 探讨如何有效地设计出适合的工装, 便于此类工件高速有效地组对定位, 以期在此类工装的设计中提供一些有意义的参考。

## 1. 概述

如何不断提高结构件的焊接质量, 一直以来是工程机械行业备受关注的课题。本文以摊铺机作业装置的重要结构件螺旋分料箱为研究对象, 重点针对该结构件中含有薄板折弯件的情况, 探讨如何有效地设计

出适合的工装, 便于其高速有效地组对定位, 以期在此类工装的设计中提供一些有意义的参考。

## 2. 工件现状分析

螺旋分料箱是路机摊铺机熨平分料系统的重要部件, 为典型箱体结构 (见图 1), 较为规整, 但其

(4) 焊后热处理 P91 钢焊接完毕后, 应立即进行热处理。首先要实现 P91 钢的马氏体转变, 马氏体转变温度在  $100 \sim 120^{\circ}\text{C}$  之间恒温 2h, 以确保得到 100% 马氏体组织, 然后立即升温热处理进行高温回火处理, 最终组织为回火马氏体。

热处理工艺参数: 升降温速度  $\leq 150^{\circ}\text{C}/\text{h}$ , 恒温温度  $750 \sim 770^{\circ}\text{C}$ ; 保温时间 4h, 升降温速度  $\leq 150^{\circ}\text{C}/\text{h}$ , 降温  $300^{\circ}\text{C}$  以下可不控制 (见图 5)。

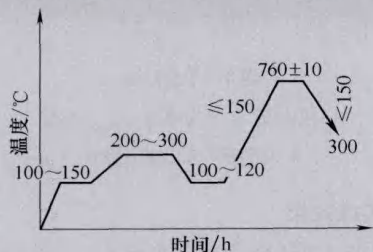


图5 焊接热处理控制曲线

焊口热处理时, 必须采用电加热, 力求管内外壁温差最小, 测温点不少于两点, 且要求对称布置, 所用仪表、热电偶及其附件, 已按计量的要求进行标定或校验。

必须保证焊接、热处理的连续性, 万一中途停电且没有备用电源的情况下, 可用火焰对焊口及热影响区进行加热到  $300 \sim 350^{\circ}\text{C}$  (便携式红外线温度计检测), 并持续约 20min, 然后用保温棉包好, 保温宽度不小于十倍的壁厚。

## 3. 管道组焊

P91 材质蒸汽管线的无应力配管及焊接规程应符合如下要求:

(1) 管口的点固焊、氩弧焊打底、电焊盖面, 需找焊接水平较高、经验较丰富的焊工进行焊接, 留作最后拼接的一个焊口必须由两名合格焊工进行对称点焊和焊接。

(2) 管段安装前必须确保管内壁焊渣杂物等清除干净, 有锈蚀的管道要进行除锈处理。

## 4. 结语

在大型火力发电机组及化工行业采用 P91 材质钢已成为一种必然的趋势, 因此选择合理的焊接、热处理工艺可以较好地保证 P91 材质管道的焊接质量和机组的安全运行。MW (20120316)

中多为薄板折弯件,如果强力压紧组对容易导致工件变形。

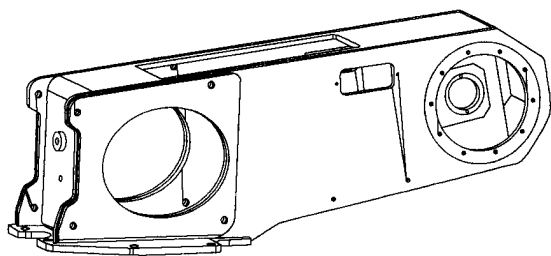


图1 螺旋分料箱结构

工艺为下料后进行焊接,之前由工人全手工组对焊接,焊接时无工装定位,完全靠工人手工多次敲击定位,依次定位组对各零部件进行定位焊。整个焊接过程约需350min,劳作强度较大。特别是前后薄板折弯件需要外力敲击进行调整,对零件伤害较大,因此,设计制作能方便快捷实现装夹定位的焊接工装,已迫在眉睫。

### 3. 方案设计与分析

(1) 初步方案设计 为防止强力组对产品产生变形,设计出如图2所示阻尼缓冲系统,当未接触时,气动压紧力使整个系统向工件方向移动;刚开始接触时,气动压紧力 $F_1$ 小于弹簧变形屈服力 $F$ 时,整个系统继续移动,并压紧工件;但当气动压紧力稍微大于弹簧变形屈服力 $F$ 后,弹簧将压缩来减缓压紧力,以防压紧力过大导致折弯薄板件变形,从而保证零部件的组对位置精度。

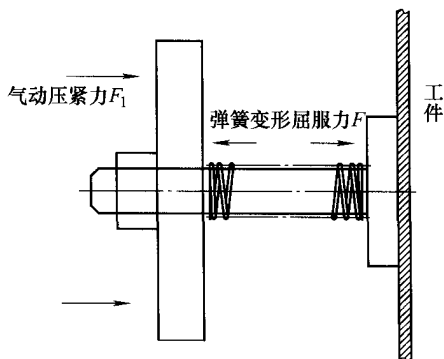


图2 抗阻尼系统

从上面分析可看出,其系统总体原则是弹簧变形屈服力 $F$ 小于产品变形屈服力。

(2) 产品变形应力模型 根据产品结构和组对特点,其相当于板料在周边固定局部受到均匀应力,可以建立薄板变形应力应变模型(见图3)。

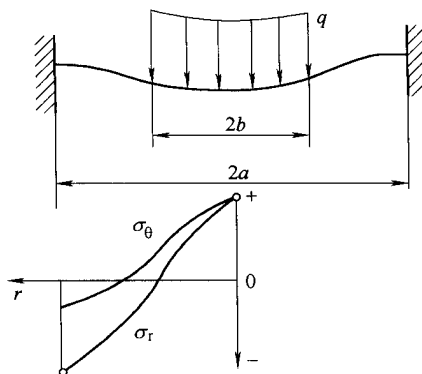


图3 薄板变形应力应变模型

分析可知,本文中的工件若受到直接压紧冲力,会产生变形,影响组对的位置精度,因此选择合适的弹簧,以阻尼力的形式缓冲压力带来的冲击是必然选择。

(3) 弹簧选用 弹簧随着其样式、材料、直径、刚度以及旋绕比不同,在同一作用力下,其变形程度都有着不同。

经过分析,本文中的弹簧选用外径为30mm, $d=3\text{mm}$ 的普通弹簧即可。

(4) 设计模型 在完成抗阻尼系统设计和元件选用后,根据产品特点,设计出如图4所示组对工装,利用厂房已有压缩气体作为动力源,添加气动元件,实现工件自动化,从而完成工装设计。

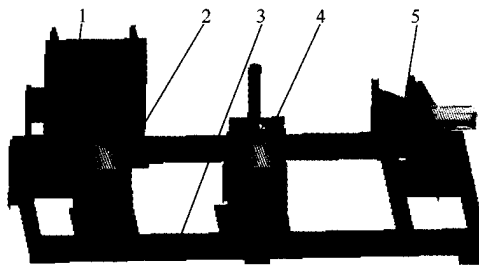


图4 工装结构

1. 限位板 2. 气动装置 3. 支撑架  
4. 压紧板 5. 折板压紧块

### 4. 实施效果

工装设计制作完成后(见图5),其组对效果良好,在组对过程中未发生一起产品因压紧力过大而变形。这种结构简单实用,目前公司箱体结构焊接件和折弯焊接件还很多,工人全手工组对焊接现象大量存在,均可参照此结构设计自动化工装,不但节约成本,而且大大减轻了工人的劳动强度。

