

大型棱锥轴加工技术应用

常州宝菱重工机械有限公司 (江苏省 213019) 郭红杰 张爱华 王亚军

【摘要】通过对棱锥轴结构及加工难点的分析,制定严格机加工工艺流程,堆焊前后基准选择,堆焊槽型设计以及堆焊过程变形控制,最终形成可行性的工艺方案,指导生产。

1. 概述

烟台东海薄板及常熟科弘卷取机卷筒主要由棱锥轴、扇形板、钳口及涨缩油缸等组成,斜面度为 7° ,棱锥轴所有斜面采用铜合金堆焊,带有钳口扇形板。棱锥轴结构如图1所示。四棱锥卷筒胀径时,由涨缩缸直接推动棱锥轴,使扇形板产生径向位移,由于没有中间零件,棱锥轴直径大,强度高,可承受较大的张力(通常可达400~600kN),常用于多辊可逆式冷轧机的大张力卷取和冷连轧机组的卷取机。

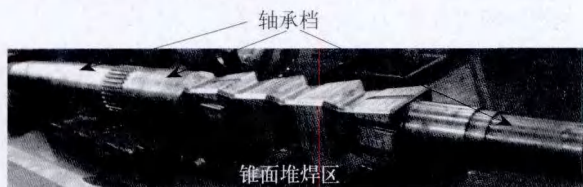


图1 棱锥轴结构

2. 棱锥轴结构及加工难点分析

(1) 棱锥轴结构分析 棱锥轴由轴承档、短齿(传动)、锥面堆焊区(实现扇形板胀缩)三部分组成。

(2) 加工难点分析 ①棱锥轴外花键为 20° 压力角、短齿、渐开线花键不是常规规格,精度要求较高。需要咨询相关协作厂家并讨论具体的加工方案,落实相关具体内容。②棱锥轴堆焊工作量比较大,易产生变形,堆焊后要求堆焊层1.5mm,并且

四面均匀一致,表面质量很难控制,对堆焊操作人员的技能水平有较高的要求。

通过对外协单位调研,最终找到两家可以分别加工棱锥轴外花键,按用户要求做好加工花键基准即可。

现在难点就是棱锥轴铝青铜的堆焊及加工,不像其他单面堆焊,在非堆焊一侧留下足够余量即可。该棱锥轴长4403mm,重量2221kg,关键技术是如何控制棱锥轴堆焊后,堆焊层四面均匀一致。

3. 加工难点解决方案

(1) 制定工艺流程控制图 针对棱锥轴加工难点,以前又没有加工过类似产品,为此制定了严格的工艺流程,如图2所示。

(2) 棱锥轴堆焊前后工艺基准选择及统一 通过分析棱锥轴结构,选取堆焊区两端外圆为径向基准,第一斜面端面为轴向基准。在堆焊后严格按这三档基准进行后续加工,如图3所示。

(3) 堆焊槽型的设计及标准化 在堆焊铝青铜时,如果堆焊层余量多,不仅增加了堆焊成本,而且还会增加机加工时间和机加工成本;反之,堆焊层余量少了,会影响堆焊层表面质量,重新返工,不仅没有节约成本,反而增加了费用。因此为了控制堆焊成本,设计了堆焊槽(见图4),通过机加工控制堆焊槽的深度尺寸A,作为堆焊时的参考基准,堆焊时只需把槽堆焊平即可。这样即不浪

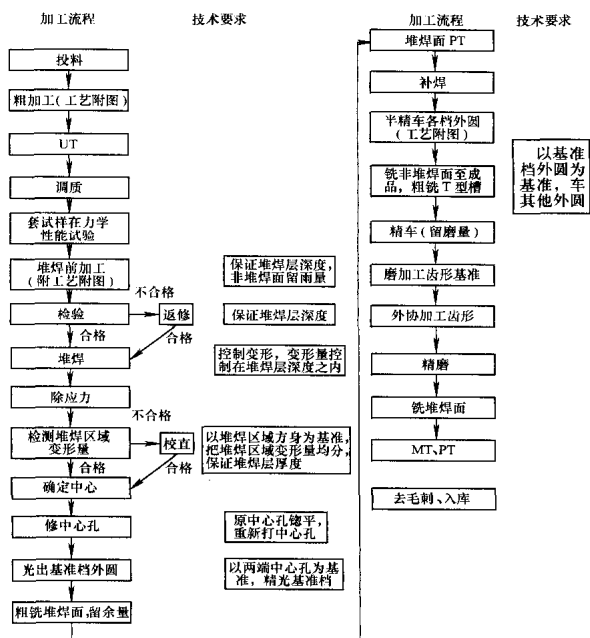


图2 工艺流程

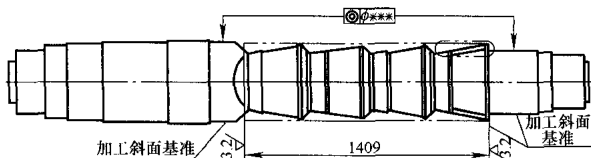


图3 堆焊前后基准示意

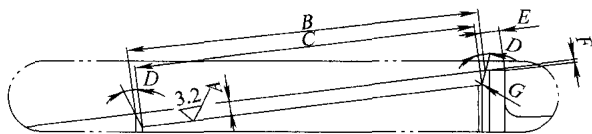


图4 堆焊槽

费堆焊材料,又保证了堆焊层余量,为获得良好的成品表面做好了准备。

(4) 棱锥轴堆焊过程变形控制 铝青铜堆焊对焊前预热处理要求比较严格,吸附在焊丝和部件焊接区域两侧的油脂、水分、其他杂质,以及金属表面的氧化膜都必须仔细清理,直至露出金属光泽。这是避免焊缝出现气孔的最基本、最有效的工艺措施之一。焊接前必须做好各项准备工作,准备齐全各种工具。要控制堆焊变形,就要考虑堆焊顺序,如图5所示。

棱锥轴要四面堆焊,每面又有四块堆焊区,暂且把四面定义为A、B、C、D面。堆焊顺序依次为

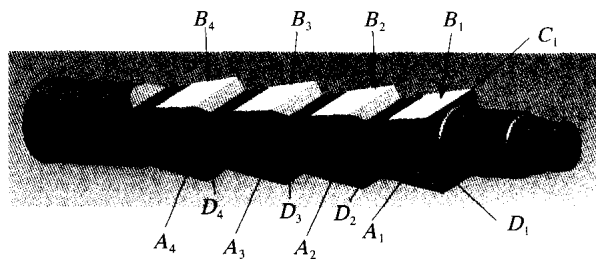


图5 棱锥轴堆焊示意

A₁、A₃、C₁、C₃、B₁、B₃、D₁、D₃、A₂、A₄、C₂、C₄、B₂、B₄、D₂、D₄进行堆焊,在堆焊过程中用电热毯对零件加热并严格控制堆焊温度。先依次堆焊一层过渡层,再堆焊,这样可以大大抵消内部应力。

4. 结语

通过上述的工艺流程及加工过程中质量控制,充分掌握了大型棱锥轴堆焊制造工艺。同时解决了生产加工中的技术难题。MW (20120719)

《金属加工(冷加工)》 2012年第20期要目

缸筒深孔镗削工艺改进前后特点分析

压力机大规格螺杆精加工研究

多线螺纹的穿插加工法

机床主轴螺母内螺纹加工中去毛刺

在普通数控车床上切削螺纹半牙

夹持可换刀片铣刀的多功能性

CA6140和CA6150车床螺距的开发

数控刀具在现代加工中的应用

高速动车组餐车地板排水孔铣削装置

液压缸筒斜孔加工工装设计

巧用杠杆尺寸原理加工偏心孔

大型铝锭铣皮专用机床电气设计

FANUC中断型用户宏程序的应用

传动轴冷挤压工艺及模具设计

以内花键为基准的另类检验心轴

内锥和外锥斜度的测量

无线电测头在数控机床上的应用

重载大型数控立体储存库的整体设计及机构分析

在UG中制定企业统一制图标准

高速电主轴故障分析及维修

横向滑板与传动螺母相对位置的调整方法

设备维修改造中的设计体会