

地铁车辆侧墙门角的二次修补焊接试验

南车南京浦镇车辆有限公司 (江苏 210031) 孙景南 孟宪伟 吴 斌

1. 概述

地铁车辆的门角是侧墙的重要受力部件, 由于组装焊接过程中在门角处产生应力集中现象, 某项目的门角焊缝出现裂纹。据统计, 出现裂纹的门角共有21个, 若不进行二次修补焊接, 需对整辆车的侧墙进行重新购置、加工、焊接, 其成本巨大。为弥补这一损失, 用现有的生产用门角进行二次焊接。为验证此方法的可行性, 进行以下试验过程。

本文利用该试验方法, 并使用Fooker机加工设备将原门角切除, 采取新的焊接工艺进行门角重新组装焊接。

2. 材料与修补过程

(1) 试验材料 本试验研究的是地铁列车用铝合金型材6005A, 其化学成分如表1所示。

表1 6005A的化学成分 (质量分数) (%)

元素	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr
含量	0.60 ~ 0.90	≤ 0.35	≤ 0.10	≤ 0.10	0.40 ~ 0.60	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10

侧墙整体如图1所示。



图1 侧墙整体示意

门角示意如图2所示。

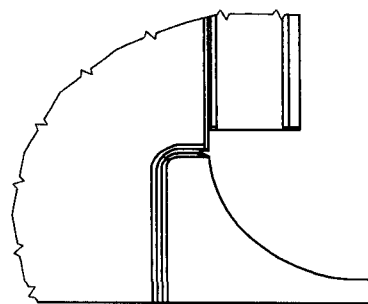


图2 门角示意

形进行门角切除, 门角与边梁焊接底部预留3mm焊缝余量, 以确保修补时便于手工打磨。在立柱上一侧加工焊接坡口, 另一侧在修补准备时手工修磨, 如图3所示。

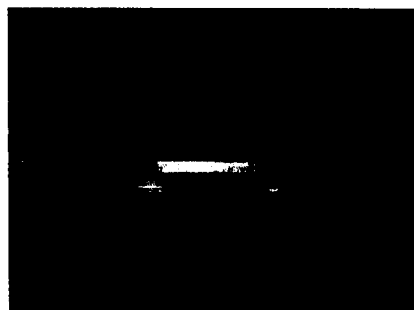


图3 切除门角示意

第二, 门角的加工。原侧墙的焊接工艺过程: ①焊接立柱门角。②加工焊接后的立柱门角。③侧墙组装, 焊接立柱门角和边梁的角焊缝。立柱和边梁已焊接成整体, 如图4所示, 门角上自带垫板, 先将门角下部加工后, 仍无法组装。如图5所示, 只有将门角端部13mm高、3mm厚的垫板加工掉, 再取另一个门角加工23mm高、3mm厚的垫板, 先将垫板组装点焊到立柱上, 再将加工过的门角平行于边梁推移组装到位, 垫板和门角组合成一个新的门角, 便于组装。

(2) 修补工艺过程 第一, 侧墙缺陷门角的切除。门角与侧墙立柱及边梁已焊接成一个整体, 采用手工方法将有裂纹的门角去除很困难, 也难以保证立柱上的焊接坡口的精度。因此采用福克(Fooker)机加工设备进行机加工切除。按门角原

变形,焊完后可松开。③夹具与机床连接部位要求配合良好,能快速固定,零件环形焊缝的中心与焊接机床旋转中心同轴。④由于零件较小,要求夹具尽量轻巧。

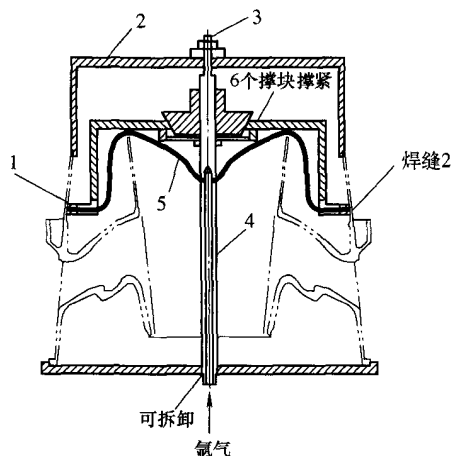


图4 焊缝2零件装夹示意
1.纯铜 2.盖板 3、4.主轴 5.气管

(2) 真空钎焊 钎焊温度在1050~1080℃之间,选用镍基钎料,图2中的支架钎焊需满足力学性能要求,焊缝抗拉强度为基体材料的75%,油管钎焊处需要进行气密性试验,要求在0.7MPa的压力下保持3min不漏气。

钎焊完成后进行的气密性试验一旦发现漏气,由于零件结构的限制将无法进行补焊,零件将直接报废。经过多次试验,从以下4个方面进行解决。

第一,控制油管钎焊处焊前配合间隙在0.05~0.10mm以内,机械加工时严格控制与油管相配处

的孔尺寸大小,对于超差的部位需钳工修配油管直径;

第二,焊前应将零件清洗干净,去除污染物,将钎焊部位打磨光滑露出金属光泽,去除表面氧化膜,油管刷镀镍镀层0.005mm,可增加钎焊时钎料高温状态熔化的湿润性。

第三,选三类镍基钎料:厚度0.04mm的非晶态钎料、厚度0.15mm粘带钎料和膏状钎料。油管两端钎焊前,先在油管钎焊处的外圆上缠绕一圈非晶态钎料,装配完成后再添加膏状钎料、阻流剂;对于支架,先用电阻焊将非晶态钎料压在支架钎焊面上,氩弧焊定位前在支架间隙处贴上粘带钎料,最后添加膏状钎料和阻流剂。

第四,为保证三个油管的位置度,设计了一套氩弧焊定位夹具,钎料填充后前将管道和管接头进行钨极氩弧焊定位。

经过多次试验,解决了零件压力试验漏气、焊后油管的位置度的问题。在后续几批零件的加工过程中,零件真空钎焊工序合格率达到100%。

3. 结语

该零件属于典型的中小航空发动机机匣类零件,该类零件的焊接需着重解决先后顺序、焊接夹具、焊接参数等方面的问题,以减少薄壁零件的焊接变形,保证焊接质量。产品最终达到了图样设计要求,钨极氩弧焊达到了AWS D17.1的要求,真空钎焊达到了AWS C3.6的要求,产品顺利交付。

MW (20110823)

(上接第59页)

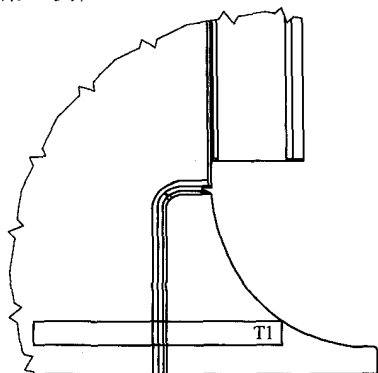


图6 拉伸试验取样示意

T1试样抗拉强度 $R_m=187\text{MPa}$,断口位置在热影响区上靠立柱一侧,离焊缝边缘6mm处。

T2试样抗拉强度 $R_m=192\text{MPa}$,断口位置在热

影响区上靠立柱一侧,离焊缝边缘8mm处。

经过6次焊接试验后取样做拉伸试验,试验结果合格,焊缝的最低强度均能达到母材强度的60%~70%。

4. 结语

根据试验结果可知:修补后的门角焊接质量完好,经100%的着色探伤检验,未发现裂纹和气孔等超标缺陷,符合ISO 10042 标准中的C级标准。经过再加工、再焊接过程,能够与原结构要求的焊接强度保持一致,焊缝最低强度可达母材强度的60%~70%。侧墙门角经焊接修复后,可以满足设计与工艺的要求。MW (20120713)