

新的设计理念促成热成形模具的 互换和重复使用

中国铁建重工集团隆昌铁路器材有限公司 (四川内江 642150) 邓超云

生产用的热成形模具都是上下模一一对应, 配套后难以互换, 其中一个模具失效, 整个模具无法使用。且失效后的模具不能再使用, 致使生产成本增加。“用最简单的办法, 得到最好的结果”是我们设计理念的追求, 要保证工装模具设计的精度, 除提高加工精度外, 最为有效的就是设计、加工、测量、装配等基准的重合。

模具的加工方法在不断地创新, 加工的精度也在不断提高。担心原有加工精度影响模具精度, 而在设计上采取补救措施的复杂手段也要随之减少。这促使我们的设计理念, 也要随着改变。能否使工装模具安装、调试、操作的难度降低? 这篇文章告诉了一个答案。

根据模腔的特性, 建立一个平面坐标系, 使之能最简便地确定模具分型平面任意位置参数。由于采用了好的方法, 模具的加工、装配、调试、返修后重复使用和互换因有了统一的基准而变得顺理成章。现在有了新的加工方法(如电火花、线切割、加工中心等), 也使得加工精度有了保证和提高, 加工的方法得到简化。

另外, 采用此符合新加工工艺的设计理念, 可以简化许多原有的辅助工装, 因此也简化了装配和调试。模具返修后重复使用、互换安装使用也变得更加容易, 安装模具基本上不用找正, 把模具副引导轴合好后做好紧固即可, 调节高度方向的尺寸, 模具的安装调试就可基本完成。

1. 降低模具成本

我们在试制高速铁路道岔用的一种零件时, 除了模具失效, 有时还有可能因模具加工周期长, 来

不及加工而影响生产进度。热压模具常见的失效形式是模腔边沿或模腔表面失效。现在的成形模大多采用电火花成形, 因此, 只要能保证返修后的安装精度, 可通过磨削去掉失效部分, 用电火花再次成形模腔, 就变成能重复使用的成形模。模具具有互换性和重复使用性后, 可以大幅降低模具的加工成本和使用成本。

2. 影响模具不能互换和重复使用的主要原因

造成模具不能互换和重复使用的原因很多。其主要原因有:

(1) 模具安装误差。模具安装时上下模具定位基准(不是工装装配基准)不一样, 或者根本没有定位基准, 靠目测或其他辅助方法及经验找正。

(2) 模具加工基准与安装基准不一样。

(3) 模具重复加工的定位基准误差; 或不同模具副加工的定位基准误差。

(4) 工装、模具的累计尺寸误差。

(5) 工装、模具的累计形位误差。

模具经返修后加工误差会更大, 致使模具副重合性不好, 不能重复使用, 更谈不上互换使用。

3. 新工艺带来新构思

现在有了电火花、线切割、加工中心等, 模具的加工方法在不断地创新, 加工精度也在不断提高。原来我们在模具和工装的设计中, 为提高装配精度, 通常采用的方法为: 尽量使工装的安装基准与加工基准重合; 在工装上设置导向柱等。但模具安装时, 上下定位基准在工装的上下两部分; 怎样才能使其重合? 引入辅助基准会增加成本和加工难度。利用导向柱, 因与模具的基准不一致, 还有重

