

铸钢件微裂纹的形成与防止

宁夏天地奔牛实业集团有限公司 (石嘴山 753001) 王福京

近期,在我公司生产的铸钢件产品中,经常在加工过程中出现微裂纹的现象。该微裂纹均出现在冒口处,且气割冒口后,该微裂纹无法看到,冒口所在的加工面,其加工量一般为3~4mm。只有冒口所在的加工面,在冒口余量及其加工量被加工去除后,该微裂纹才能看到。该微裂纹的长度一般为20mm左右,深度在3~5mm。铸钢件微裂纹经焊修后均已使用,但这在无形当中增加了工作量,降低了工作效率。为此,我公司上下高度重视,决定彻底查找原因所在,并针对原因进行有效整改,以避免再发生类似问题。

(1) 原气割冒口工艺 铸钢件从砂型中清理出后,待降到一定温度将冒口气割掉,剩余冒口高度留35mm左右。然后,待铸钢件温度降到室温时对铸钢件进行去应力退火处理,之后再对铸钢件进行抛丸处理,最后将铸钢件转到粗加工车间,将剩余冒口车铣掉。这些工序完成后,就进入正常的机加工工序。采用这种气割冒口的工艺方法,从未发生过上述的微裂纹现象,但需经机加工将剩余冒口车铣掉,生产效率较低。

(2) 优化工艺流程 将粗加工工序撤消,不再进行将剩余冒口车铣掉。故此,我们将气割冒口的工艺方法调整为:铸钢件从砂型中清理出,待降到一定温度后将冒口全部气割掉,即使冒口处的高度与铸钢件毛坯面高度一致,或高出铸钢件毛坯面2~3mm,之后对铸钢件进行去应力退火处理。退火工序进行完后,再对铸钢件进行抛丸清理,然后就进入正常的机加工工序。结果就造成在冒口处产生微裂纹的现象,即冒口所在的加工面产生微裂纹现象。

针对上述现象,对气割冒口工艺方法进行调
整。我们经过仔细分析后一致认为:首先,微裂纹均出现在冒口区域内,主要是因为调整气割冒口工艺方法后,在气割冒口时,一次性将冒口全部气割去除,这样使氧乙炔焰离铸钢件表面太近,导致铸钢件因局部过热而引起各部分的膨胀不一致,使铸钢件产生微裂纹。其次,一次性将冒口全部气割去除,此时铸钢件还未进行去应力退火处理,铸钢件内部存在铸造应力,因此在一次性将冒口全部气割去除过程中,使铸造应力得以释放,也易使铸钢件产生微裂纹。另外,铸钢件在进行去应力退火处理时,由于铸钢件在退火炉中的摆放位置不一样,导致铸钢件受热不均,从而引起各部分的温度膨胀或收缩不一致,使铸钢件产生微裂纹。

针对微裂纹的产生原因,我们采取以下措施:

第一,铸钢件从砂型中清理出来后,待降到一定温度,气割冒口时采取两次气割。第一次气割冒口后,剩余冒口的高度距铸钢件毛坯面35mm左右,待铸钢件进行完去应力退火处理,使铸造应力消除后,再进行二次气割冒口,这次将冒口全部气割掉,即使冒口处的高度与铸钢件毛坯面高度一致或高出铸钢件毛坯面2~3mm,随后对铸钢件进行抛丸处理,然后进入正常的机加工工序。

第二,在对铸钢件进行去应力退火处理时,调整铸钢件与退火炉内壁,以及各个铸钢件之间的距离,使铸钢件在炉内均匀受热。

通过以上措施的实施,再次生产的各种铸钢件,未发生微裂纹的现象,证明了我们对于微裂纹的产生原因分析是正确的,防止微裂纹产生所采取的措施也是合理的。MW (20120826)