

中部壳体组件加工工艺

河南平原光电有限公司 (焦作 454001) 李广周 李红义 王三民

中部壳体组件是我公司某产品中一个重要部件, 承装着电动机、旋变、滚珠等零件。它在装配中处于中间位置, 上面联接着头部壳体, 下面联接着激光器座, 起着“承上启下”的作用。整个组件的加工质量直接影响产品的性能、精度和寿命。中部壳体组件由不同材料的三种零件组成, 零件的尺寸及形位精度要求很高。由于加工后零件变形和误差累积, 其精度不易保证, 零件返修率很高, 大大增加了加工成本, 生产效率较低。经过多次加工试验, 总结出了中部壳体组件的加工工艺, 提高了生产效率和产品质量。

1. 零件结构特点

图1所示为公司加工的某型号产品中的中部壳体组件, 它是由中部壳体1、导轨3、导轨6三种零件通过定位销、螺钉联接在一起组成, 其中中部壳体材料为ZL101A铸造铝合金, 导轨6材料为20CrMnTi, 导轨3材料为GCr15。该零件具有以下特点:

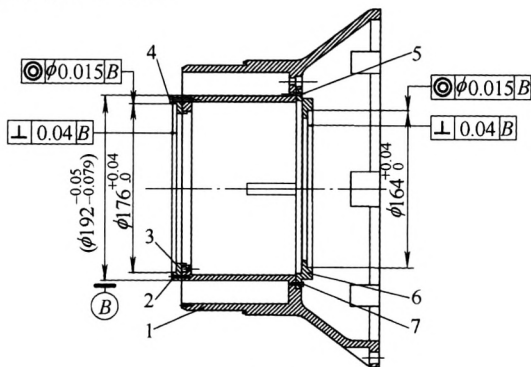


图 1

1.中部壳体 2.销 3、6.导轨 4、7.螺钉 5.销

(1) 精度要求高。中部壳体组件内孔孔径较大, 尺寸精度达IT7级, 孔系同轴度 $\phi 0.015\text{mm}$, 孔底面垂直度 0.04mm 。

(2) 零件刚性差。零件结构为环形薄壁, 孔侧壁有穿线槽, 结构刚性低, 容易变形。

(3) 中部壳体 (见图2) 为铸件毛坯, 加工余量大。该零件为砂铸件毛坯, 为了保证工作尺寸要求, 其加工余量较大。

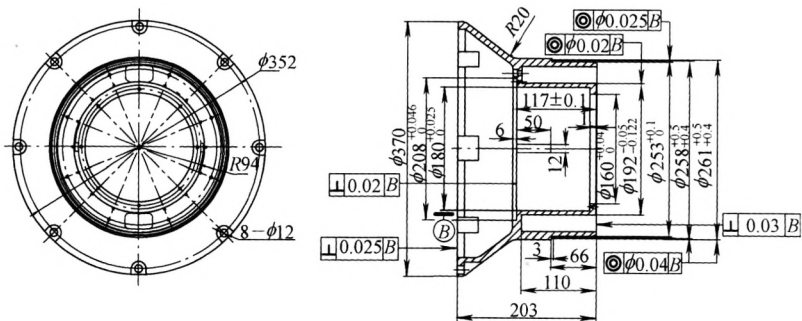


图 2

(4) 导轨件硬度高。导轨零件硬度要求 $58 \sim 65\text{HRC}$, 对刀具硬度和耐用度有较高要求。

(5) 零件外形尺寸大。零件外形尺寸 $\phi 370\text{mm} \times 203\text{mm}$, 并且中空壁薄, 按常规装夹方法容易变形, 要做专用工装。

2. 零件工艺性分析

根据中部壳体组件及其零件的结构特点, 该零件加工难度大, 加工后尺寸稳定性差, 加工过程中存在以下薄弱环节:

(1) 零件为环形薄壁件, 结构刚性差, 加工过程中对装夹力, 切削力很敏感, 易造成零件变形, 存在较大的加工应力, 各项精度指标不易保证。

(2) 中部壳体是铸件, 加工余量较大, 铸造应力、结构应力、加工中产生的加工应力, 都会对后续加工精度和尺寸稳定性产生不利影响。

(3) 热处理安排是否合理, 能否使应力充分释放, 也是影响尺寸稳定性的一个重要因素。

综上所述, 从毛坯的铸造到加工过程中的装夹定位、刀具参数、切削参数的选择, 热处理的安排等各个环节都应严格控制, 从而加工时残余应力小, 消除残余应力措施有效, 继而提高零件稳定性。

3. 工艺方案的确定

方案一: 分别完成单件的精加工, 最后通过调整组装完成中部组件。凭以往经验, 按照此方案加工, 就要提高单件精度。提高零件精度会增加加工成本, 对设备有较高要求, 工艺中的各个环节都要严格控制, 一个环节出问题, 就影响整体要求。另外, 由于存在误差累计, 组装后易出现返工返修情况。

方案二: 分别完成单件的半精加工, 最后组合精加工。按此方案加工, 不用提高单件精度, 只留合适的加工余量, 生产组织较为简洁。精加工时, 各单件组合在一起进行, 生产成本会降低, 不存在误差累计, 比较可靠。

通过分析比较, 结合公司设备、工装具体情况, 工艺上采取第二种方案。

4. 热处理方案的确定

由于单件结构形式局限, 零件在半精加工后仍会产生较大的后续变形, 故各零件在常规热处理以后, 均安排稳定化处理工序。

GCr15材料的稳定化处理一般在磨削加工后进行, 其目的是为了消除部分磨削应力, 进一步稳定组织, 提高尺寸稳定性。其回火温度比淬火时回火稳定低 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$, 保温时间在4h以上。本零件采用油浴炉设备、回火温度 $130\sim 140^{\circ}\text{C}$, 保温时间5h。

20CrMnTi材料属渗碳模具钢, 渗碳淬火后具有高的硬度和低的脆性, 易形成网状渗碳体。为了稳定组织、消除脆性, 通常需要长时间回火来解决, 即稳定化处理。本零件采用油浴炉设备、回火稳定 $120\sim 130^{\circ}\text{C}$, 保温时间12h。

ZL101A材料的稳定化处理, 以获得良好的稳

定组织和性能为目的, 对于在较高温度条件下工作的铸造铝合金, 稳定化时效温度应接近或超过工作温度。本零件时效处理后、精加工前, 采用随室温逐渐冷却到 45°C , 保温时间2h, 再逐渐升温到 120°C 保温时间6~8h, 随炉冷却到室温。

5. 中部壳体组件的工艺设计

(1) 导轨6的加工工艺流程设计: 下料→车→渗碳→车→线切割→数铣→钳→热处理(淬火)→磨→稳定化处理→钳。

加工导轨6时应采取的措施和注意事项: 热处理过程中变形较大的, 应采取校正措施; 磨削大面时, 采取多次翻面的方式进行, 使粗磨、半精磨、精磨分开进行; 为了保证尺寸的稳定性, 采取稳定化处理; 稳定化处理后, 为防止后续机械加工产生的切削力和装夹变形, 采用钳工研磨定位面; 零件加工完后, 要保证的尺寸及达到的要求如图3所示, 待组合加工用。

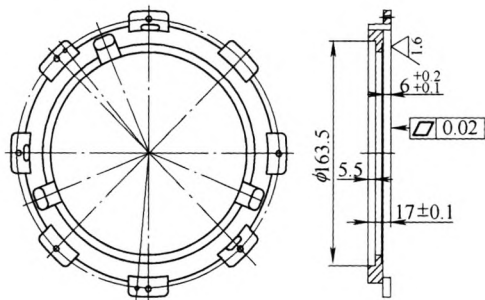


图 3

(2) 导轨3的加工工艺流程设计: 下料→车→热处理(时效)→车→数铣→钳→热处理(淬火)→磨→热处理(回火)→磨→钳。

加工导轨3时应采取的措施和注意事项: 磨削时, 同样采取多次翻面的方式进行, 粗磨、半精磨、精磨分开进行; 磨削过程中要经过消磁、退磁和回火处理, 以消除应力, 稳定尺寸; 定位基准面要靠磨出来, 在达到精度要求的同时, 不许存在“中凸”现象; 零件加工完后, 要保证的尺寸及达到的要求如图4所示, 待组合加工用。

(3) 中部壳体零件的加工工艺流程设计: 铸造→热处理(时效)→铣→钳→数铣→数车→数铣→钳→热处理(时效)→数车→数铣→钳→电脉冲→稳定化处理。

加工中部壳体零件时应采取的措施和注意事

项：该零件为砂铸毛坯，加工余量比较大，为了防止加工应力引起的变形，采取了粗加工、半精加工分开

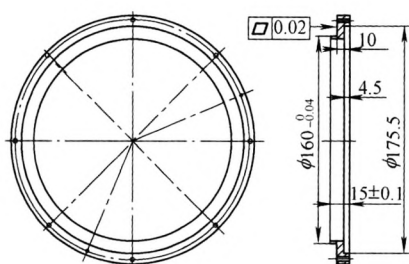


图 4

进行，加工中采取了时效和稳定化措施，零件壁厚较薄，夹紧时应避免径向夹紧，要采取轴向压紧方式；为了避免在组合加工时装夹引起零件变形，要加工出工艺夹紧螺纹，如图5中M256×1-6h；零件加工完后，要保证的尺寸及达到的要求如图5所示，待组合加工用。

(4) 中部

壳体组件的加工。工艺流程设计：数车（与导轨6组合）→钳→数车（与导轨3组合）→钳→表面处理。与导轨6的组合加工如图6所示。

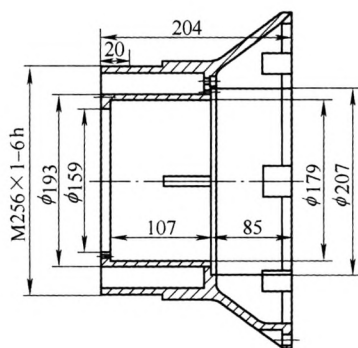


图 5

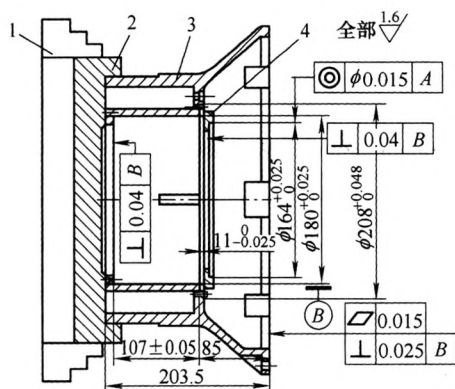


图 6

1.卡爪 2.工装 3.中部壳体 4.导轨6

加工采取的措施和注意事项：做专用工装，采取螺纹夹头方法装夹零件，防止装夹变形。螺纹夹头如图7所示；先加工完成中部壳体零件上的尺寸特征后，零件不取下，把导轨6装上，螺钉拧紧，再加工 $\phi 164^{+0.025}_0$ mm尺寸达到要求；由于导轨6硬

度高，加工参数选择要适当，刀具选择超合金刀头，转速200r/min左右，背吃刀量0.02~0.05mm；加工完后，钳工要打上定位销并做上标记。

与导轨3的组合加工如图8所示。

加工采取的措施和注意事项：为确保零件装夹定位可靠，要做法兰心轴专用工装；加工前要先打

表检查零件是否装正，打表应控制在0.015mm以内；先加工完成中部壳体零件上的尺寸特征后，零件不取下，把导轨3装上，螺钉拧紧，再加工 $\phi 176^{+0.04}_0$ mm尺寸达到要求；由于导轨3硬度高，加工参数选择要适当，刀具选择超合金刀头，转速200r/min左右，背吃刀量0.02~0.05mm；加工完后，钳工要打上定位销并做上标记。

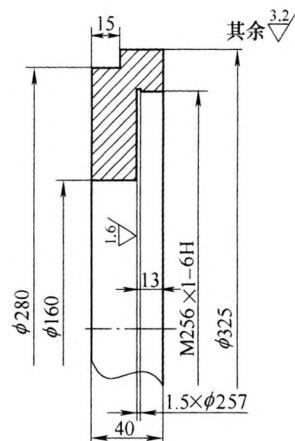


图 7

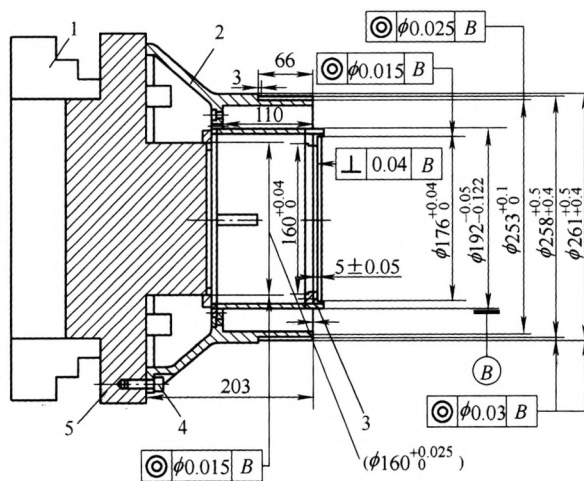


图 8

1.卡爪 2.工装 3.导轨3 4.压紧螺钉 5.工装

6. 结语

通过生产实践证明，对中部壳体组件的加工所采用的方案、工艺路线、工艺措施及各项工艺参数的选择都比较合理，保证了中部壳体组件的加工精度和质量。启示：在选取加工方式时，应结合现场的实际情况，在不断解决问题的过程中，可使我们的工艺水平得到提高，甚至使设计结构趋于合理、完善。MW (收稿日期：20121010)