

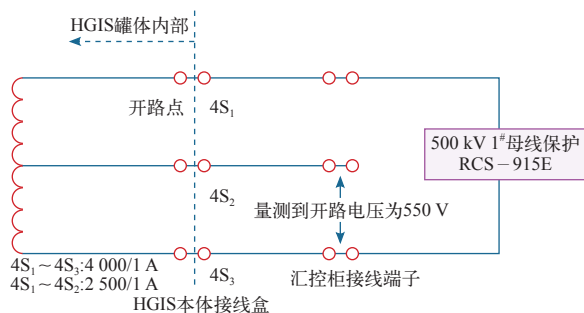


图2 RCS-915E母线差动用CT圈示意图

排除了投运以来该CT线圈持续开路的情况。

对5031断路器A相SF₆气体微水及组分进行测试，结果如表3所示，未见异常。

表3 5031断路器A相SF₆气体

测试项目	微水 (≤300 PPMS)	分解物/ (μL/L)			
		SO ₂	H ₂ S	HF	CO
结果	90	0	0	0	0

现场解体检查

2012年9月2日，对5031断路器A相2#主变压器侧CT现场解体，检查内部二次接线无脱落，编号为CT14的CT线圈本体浇注层存在开裂现象，如图3所示。在CT本体处测量，线圈直流电阻为无穷大，确认CT14线圈损坏。2012年9月3日，将5031间隔A相拆除，返厂检修。



图3 CT线圈本体浇注层开裂实物图

厂内解体检查

1. CT14线圈结构

该CT线圈由铁心、铜绕线层、聚酯薄膜层、缓冲层和环氧树脂浇注层组成，如图4所示。其中，铜绕线层通常由4~5层组成，每一层用聚酯薄

膜层隔开。在浇注和固化过程中，重点是真空度和温度的控制。真空度要求为3 000 Pa，真空度不足容易在浇注时进气泡；温度应严格满足固化时的温度要求，温度过高，固化后的材料比较脆，温度过低，不容易固化。



图4 CT各组成部分

2. CT14线圈检查

CT14线圈裂缝呈贯穿性，如图5所示。CT线圈内、外表面无磕碰受力痕迹；断裂部分表面无明显瑕疵和气泡，排除了外力碰撞及浇注缺陷导致CT线圈开裂的可能。



图5 贯穿性裂纹

检查破开的浇注层，发现线圈的4S₁抽头二次接线在开裂处断线，断线位置的环氧树脂浇注层有烧蚀痕迹，应为CT开路后断线过程中产生的放电烧蚀所致。测试断线与4S₂、4S₃二次接头，均为导通状态，确认该处的断线即为造成CT14线圈开路的原因。

对开裂部位的环氧树脂浇注层分别进行密度、吸虹和热变形温度试验，结果如表4所示，未见异常。

表4 环氧树脂浇注层相关试验

测试项目	测试值	要求值
密度/ (g/cm ³)	2.066	1.8~2.2
吸虹试验	致密	致密
热变形温度/℃	68	60~70

3. 垫块的检测

在CT线圈制作过程中会用到垫块，每一个线圈通常使用4个，垫块的作用是固定线圈，确保线圈与模具之间保持间隙均匀、同心。垫块的材料与浇注层相同，也为环氧树脂材料。

对CT14线圈裂缝处的垫块进行热变形温度试验，试验温度为60℃，试验结果符合表4要求，排除了因垫块与线圈浇注层温度收缩系数差别过大，不能紧密结合的情况。另外，用铁锤重击CT14线圈其余3个垫块所在位置，其裂纹为发散状，不能形成贯穿性的裂纹，证明CT线圈浇注层出现贯穿性的开裂不是由垫块引起的。

4. 其余6只CT线圈检查

本次返厂的HGIS设备，共有7只CT，检查剩余的6只CT线圈，外观未发现有裂纹、外力撞击等痕迹，对其进行直流电阻、电流比和伏安特性等试验，均符合要求。

原因分析

1. 制造过程中工艺控制不好，线圈内应力较大

根据制造厂“真空浇注工艺流程”，线圈制作过程中温度应保持稳定，时长应满足工艺要求。检查损坏的CT14（编号4194）线圈制造记录，发现其后固化过程的温度曲线曾有短时的降低，时间约为5 min，温度从110℃降至105℃，怀疑该炉在线圈后固化过程中曾出现过短时的停电。该次停电虽很快恢复，但仍然在CT线圈内部产生了较大的应力。CT14的断裂面为贯穿性，且断裂面比较平整，这是明显存在内部应力的特征。从上述环氧树脂浇注层的相关试验结果分析，该内部应力还未达到短时造成浇注层开裂的程度。

2. 线圈受到外部作用力影响

开裂的CT14线圈在HGIS内部的装配位置处于各CT的最外侧，外部还需安装有屏蔽罩。检查

发现，该屏蔽罩的固定螺栓正好处于浇注层的开裂附近（同类型的屏蔽罩均在该位置处固定）。运输及传动过程中，在线圈的内应力较大的情况下，螺栓的紧固作用力会对浇注层的破坏起到推波助澜的作用。图6为HGIS CT线圈装配图。

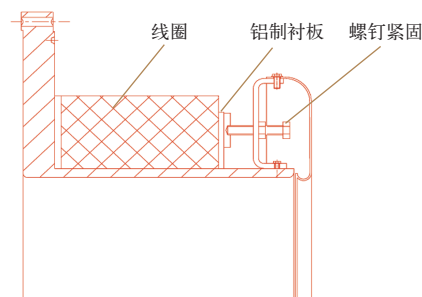


图6 HGIS CT线圈装配图

综上所述，该CT14线圈浇注层开裂由多方面原因造成。首先是开裂的CT14线圈在后固化过程中温度控制不好，造成环氧树脂浇注层的内应力大；其次是装配用屏蔽罩的固定螺栓正好处于浇注层的开裂附近，运输及传动过程中，在线圈内应力较大的情况下，螺栓的紧固作用力会对浇注层的破坏起到推波助澜的作用；最终设备在运行过程中，在内部应力的不断作用下，造成线圈浇注层开裂。

结束语

1) 专业巡检作为检修试验的一种补充手段，对设备的稳定运行起到了重要作用，各公司应重视专业巡检工作。

2) 作为巡检项目，专业人员应重视母线差动保护三相电流之间的微小差异，不能因为保护装置正常就忽略异常数据。

3) 各制造厂家，应注意做好过程工艺控制，同时做好厂内制造记录及工艺标准的检查。

（收稿日期：2014-03-10） EA

欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎刊登广告