

矢量方向在三坐标测量中的应用

■ 山东滨州渤海活塞股份有限公司 (256602) 郑亮 王秀金 赵春芝

摘要: 探讨使用PC-DMIS软件对样件空间尺寸测量时, 面与面相交其交线方向的判定、圆与圆相交点的判定、线与圆相交点的判定和几种夹角的评定原理, 总结出PC-DMIS软件使用过程中的一些规律。

矢量方向在特征构造中的应用

1. 平面与平面相交

平面与平面相交时得到一条直线, 此直线的方向怎么确定呢? 根据经验得到一个规律, 即此直线方向的确定符合“右手定则”。

如图1所示是一个V形块。看一下平面间的交线情况。

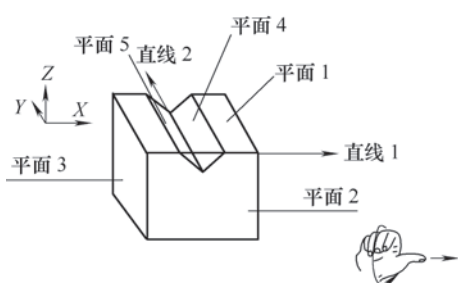


图 1

(1) 平面1与平面2相交得直线1, 平面1的矢量方向为Z+, 平面2的矢量方向为Y-, 按“右手定

则”, 四指由Z+到Y-旋转, 拇指所指方向为直线方向, 则能确定直线1的方向为X+。若平面2与平面1相交, 按“右手定则”得到的直线方向正好相反, 则为X-。

(2) 相同道理可得平面1与平面3相交, 得直线方向Y-; 平面2与平面3相交的直线方向为Z-; 平面3与平面2相交的直线方向为Z+。

(3) 平面4与平面5相交的直线方向如图2所示。用“右手定则”判定平面4与平面5相交的直线2方向为Y+。



图 2

应用实例: 样件销孔铜套缺口位置度的测量。

样件销孔衬套图样要求如图3所示。测量时, 将工件放在平板上, 缺口朝向X+方向并露出 (见图4), 便

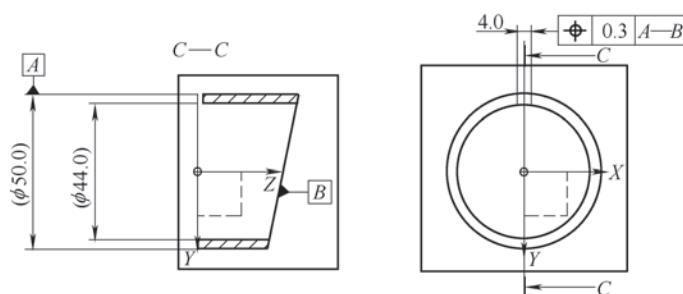


图 3

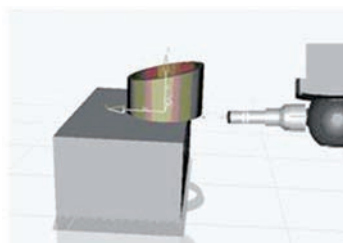


图4 测量示意图

于测量。测量平板作为平面1，斜平面为平面2，再测量外圆1，建坐标系时用平面1作为找正轴，平面1与平面2的交线作为旋转轴。为了直观，使工件坐标系与机器坐标系方向一致。为此先要确定交直线的方向。在构造直线时，要使得到的直线方向与机器坐标系Y+一致，根据“右手定则”，应选择平面2到平面1的相交直线（见图5）。建坐标系时，用平面1找正Z+并归Z原点，直线1旋转到Y+，圆1原点在XY平面。这样建好的坐标系与机器的坐标系一致（见图6）。然后测量缺口小圆，看其Y坐标值就行了。

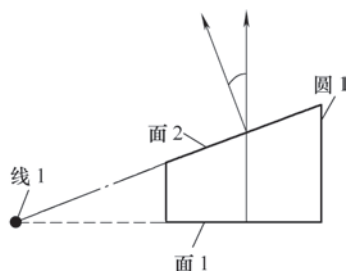


图 5

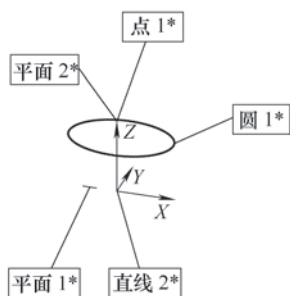


图 6

部分程序如下：

直线1=特征/直线，直角坐标，非定界，否

理论值/ <-135.4869, 0.2649, 0>, <0.0069439, 0.9999759, 0>

实际值/ <-135.0906, 7.5584, 0>, <0.0616133, 0.9981001, 0>

构造/直线，相交，平面2，平面1

A2 =坐标系/开始，回调：A1，列表=是

建坐标系/找平，Z正，平面1

建坐标系/平移，Z轴，平面1

建坐标系/旋转，Y正，至，直线1，关于，Z正

建坐标系/平移，X轴，圆1

建坐标系/平移，Y轴，圆1

坐标系/终止

移动/点，常规，<-19.9925, -13.0149, 69.4574>

移动/点，常规，<180.0599, -11.5814, 68.1633>

测尖/T1A90B-90，柱测尖IJK=1, 0.0069, -0.0001, 角度=-89.9964

移动/点，常规，<30.5912, -0.2487, 1.558>

工作平面/X正

圆2=特征/圆，直角坐标，内，最小二乘方

理论值/ <24.1993, 0.0373, 1.7435>, <1, 0, 0>, 3.9204

实际值/ <24.1993, 0.0373, 1.7435>, <1, 0, 0>, 3.9204

测定/圆，6，工作平面

触测/基本，常规，<24.1023, 1.4917, 3.0006>, <0, -0.4063598, -0.9137132>, <24.1559, 1.2307, 3.303>, 使用理论值=是

触测/基本，常规，<24.2309, -0.5169, 3.2334>, <0, 0.6187715, -0.785571>, <24.1766, 0.5713, 3.6222>, 使用理论值=是

触测/基本，常规，<24.2464, -0.9139, 2.9593>, <0, 0.7530521, -0.6579609>, <24.1915, 0.0609, 3.7048>, 使用理论值=是

触测/基本，常规，<24.2717, -1.1625, 2.5346>, <0, 0.8790354, -0.4767565>, <24.2065, -0.403, 3.6542>, 使用理论值=是

触测/基本，常规，<24.2816, -1.4438, 2.8382>, <0, 0.7343389, -0.6787831>, <24.2247, -1.0323, 3.3917>, 使用理论值=是

触测/基本，常规，<24.3029, -1.7338, 2.2719>, <0, 0.8395681, -0.5432545>, <24.2405, -1.5461, 2.894>, 使用理论值=是

终止测量/

以上程序中，圆2的Y值 $0.0373 \times 2 = 0.0746$ 即为所求位置度。

2. 圆与圆相交

圆与圆相交时得到两个交点，而这两个交点需要分两部构造，如图7所示，圆1与圆2相交得到的交点也可以由“右手定则”判定，掌心朝向纸面，将右手拇指由圆1指向圆2，四指指向纸面一侧的交点1为圆1与圆2的交点。同样得到圆2与圆1的交点2。

应用实例：样件销孔减压腔角度的测量。样件减压腔是在样件销孔内对称地铣两个圆弧，要求测量 45° 与 10° （见图8）。需要分别测得销孔圆2和

减压腔圆弧圆3、圆4，再用圆2和减压腔圆弧圆3、圆4构造交点1、点2、点3和点4（见图9），然后用这四个点分别与圆2连线，评价直线的角度。

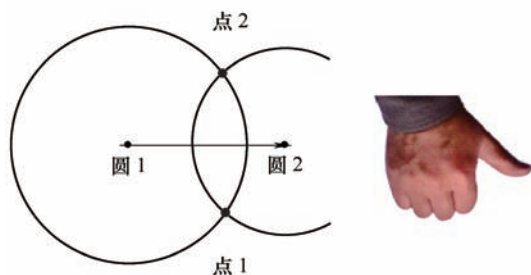


图 7

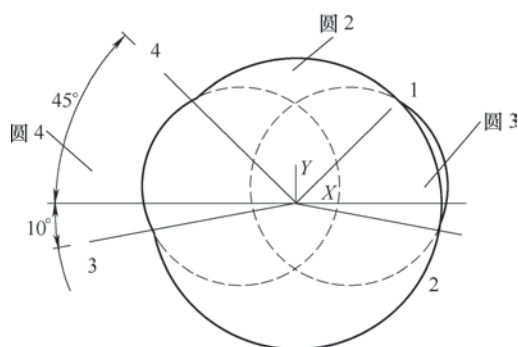


图 8

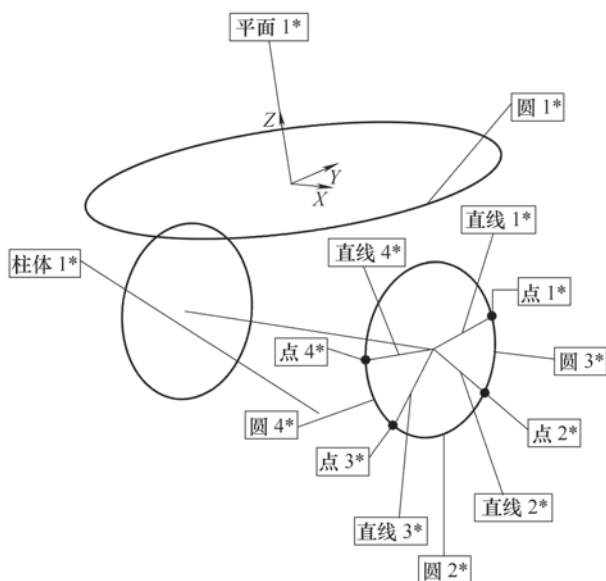


图 9

其部分测量程序如下：

点1=特征/点，直角坐标，否

理论值/<55.7058, 25.6852, -42.6699>, <1, 0, 0>

实际值/<55.7013, 25.6684, -42.3551>, <1, 0, 0>

构造/点，相交，圆3，圆2

点2=特征/点，直角坐标，否

理论值/<55.7615, 18.4612, -64.847>, <1, 0, 0>

实际值/<55.7611, 18.4475, -64.5091>, <1, 0, 0>

构造/点，相交，圆2，圆3

点3=特征/点，直角坐标，否

理论值/<55.8373, -18.5005, -64.8498>, <1, 0, 0>

实际值/<55.841, -18.542, -64.5001>, <1, 0, 0>

构造/点，相交，圆4，圆2

点4=特征/点，直角坐标，否

理论值/<55.7615, -25.7199, -42.6156>, <1, 0, 0>

实际值/<55.7611, -25.7531, -42.342>, <1, 0, 0>

构造/点，相交，圆2，圆4

直线1=特征/直线，直角坐标，非定界，否

理论值/<55.7336, 25.6852, -42.6699>, <0, -0.9887373, -0.1496618>

实际值/<55.7312, 25.6684, -42.3551>, <0, -0.988845, -0.1489485>

构造/直线，最佳拟合，2D，点1，圆2，

局外层_移除/关，3

过滤器/关，波长=0

直线2=特征/直线，直角坐标，非定界，否

理论值/<55.7615, 18.4612, -64.847>, <0, -0.7108762, 0.7033172>

实际值/<55.7611, 18.4475, -64.5091>, <0, -0.7111272, 0.7030633>

构造/直线，最佳拟合，2D，点2，圆2，

局外层_移除/关，3

过滤器/关，波长=0

直线3=特征/直线，直角坐标，非定界，否

理论值/<55.7994, -18.5005, -64.8498>, <0, 0.7107571, 0.7034376>

实际值/<55.8011, -18.542, -64.5001>, <0, 0.7114542, 0.7027325>

构造/直线，最佳拟合，2D，点3，圆2，

局外层_移除/关，3

过滤器/关，波长=0

直线4=特征/直线，直角坐标，非定界，否

理论值/<55.7615, -25.7199, -42.6156>, <0, 0.9884188, -0.1517509>

实际值/<55.7611, -25.7531, -42.342>, <0, 0.9887691, -0.1494514>

构造/直线, 最佳拟合, 2D, 点4, 圆2,
局外层_移除/关, 3
过滤器/关, 波长=0
格式/, 选项, , , , ; 测定值, , , , ,
DIM 角度1
A 171° 26' 02"
DIM 角度2
A -135° 19' 36"
DIM 角度3
A -44° 38' 48"
DIM 角度4
A 8° 35' 42"

3. 线与圆相交

线与圆相交得到两个点。如图10所示, 线1与圆1的交点应为穿进去的点1。

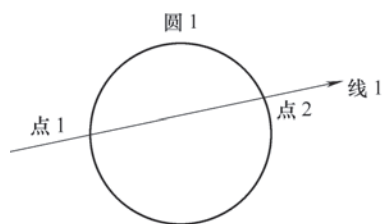


图 10

应用实例: 如图11所示样板, 如果要测量106.3°这个值, 要先测量R100.0mm的圆弧, 再测量一条直线, 用直线与圆刺穿得到一个交点, 当然这个交点与直线的方向有关, 这个点是直线方向上穿进去的点。然后构造这条直线的反向直线。用构造的这条反向直线与圆刺穿得到另一个交点。然后用这两个交点分别与圆心连线评价这两条直线的夹角。

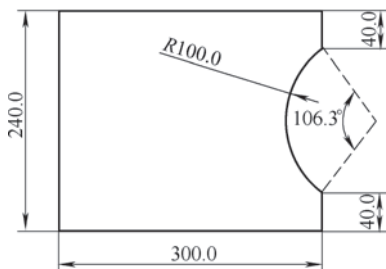


图 11

矢量方向在角度评价中的应用

1. 面与面的夹角

面与面的夹角为两平面法线的夹角。

应用实例: 如果要测量一量块的两垂直平面间的角度。在PC-DMIS中直接评价两平面间的三维夹角, 所得的结果应该是哪一个角度呢? 如图12所示, 平面1的矢量方向是垂直于平面1向上, 平面2的矢量方向是垂直于平面2向上。在PC-DMIS中, 评价平面1与平面2间的三维夹角为角1, 而我们要测量量块平面1与平面2之间的夹角即角2, 所以软件直接评价出的结果与我们想要的结果是互补关系。

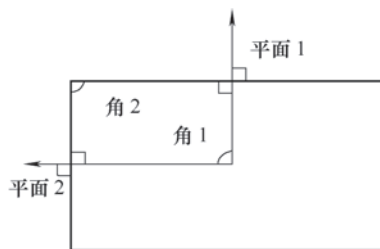


图 12

2. 线与线的夹角

两条线的夹角为在其工作平面上, 由一条直线的正方向到另一条直线的正方向组成的角。此角为小于180°的角。如图13所示, 直线1与直线2的夹角为角1。

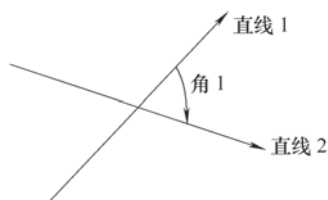


图 13

应用实例: 样件内档垂直。内档垂直是指销孔内挡面相对于销孔在样件横截面上应该是垂直的(见图14), 工艺要求偏差不大于25', 但是实际加工中不可能正好垂直, 比90°或大或小。如果客户问我们内挡面相对于销孔向哪个方向偏的, 怎么判



图 14

软橡胶螺纹的磨削加工

■ 北京南口轨道交通机械有限责任公司 (102202) 郑文虎 李秋彤

摘要: 由于软橡胶材料的性能与切削特点, 在此种材料上切削加工螺纹或螺旋槽极为困难, 加工一般小导程螺纹就更加困难。如果采用砂轮磨削出, 就非常容易达到要求。本文用实例介绍软橡胶辊的磨削方法与磨削条件。

软橡胶除具有一般非金属材料所共有的强度低 ($\sigma_b=19.6\sim24.5\text{MPa}$)、导热性差 [热导率 $k=0.2\text{ W/(m}\cdot\text{k)}$] , 分别为一般钢材的1/27和1/350的特性外, 其重要性能特点是在 $-50\sim150^\circ\text{C}$ 内具有良好的弹性、柔顺性和复原性。软橡胶的弹性模量极小, 为 $1.9\sim3.9\text{MPa}$, 是钢材的1/50 000。它还有良好的延伸率 ($\delta=500\%\sim700\%$) , 是钢材的30倍左右。要在以上性能的材料上切削加工各种螺纹, 是极为困难的。如果采用砂轮来磨削加工, 却是十分容易的

事, 而且加工效率高。磨削加工出的螺纹无毛刺飞边, 牙型表面粗糙度值也低。磨削时, 可在车床上安装一个可调螺旋角的电动或风动磨头来磨削, 也可在螺纹磨床或铲齿车床上进行磨削。

1. 在车床上磨削软橡胶螺纹的准备工作

(1) 磨头。在车床上磨削螺纹, 需要在车床刀架上安装一个可任意调整螺旋角的车床附加磨头。在螺纹精度较低的情况下, 可制作一个夹具安装风动磨头来代替。磨头砂轮速度 $v_c=15\sim20\text{m/s}$ 。采用磨料为

定呢?





我们在分析偏斜角度时, 是用测得的内挡面与止口面相交构造直线, 然后看它按X轴(测销孔轴线作为X轴)的角度。PC-DMIS中有逆时针为正、顺时针为负的规定。在实际工作中笔者总结规律, 测得的结果不外乎附表所示的4种情况, 只看结果就能知道怎么偏。

明白了销孔相对于内挡的偏转情况, 就为操作者调整工装提供了理论依据。

参考文献:

- [1] 郝建忠. 机械测量技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.
- [2] 徐学林. 互换性与测量技术基础[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2007.

测量结果表

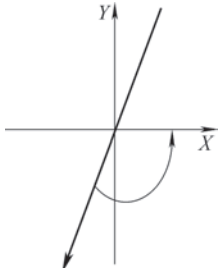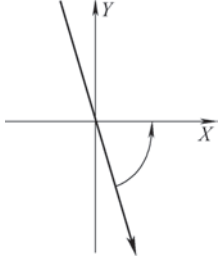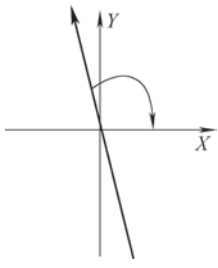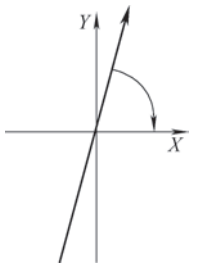角度为正值, 大于 90° , 内挡面偏在一、三象限	角度为正值, 小于 90° , 内挡面偏在二、四象限	角度为负值, 绝对值大于 90° , 内挡面偏在二、四象限	角度为负值, 绝对值小于 90° , 内挡面偏在一、三象限
			

MW (收稿日期: 20150803)