

曲线轮廓锯削方法

■ 武汉铁路技师学院 (湖北 430064) 吴 清

摘要: 在锯削加工和实训教学实践中, 对锯削加工方法进行研究和总结, 提出了曲线轮廓锯削方法。该方法简单、实用, 适宜于单件和小批量板材曲线轮廓零件的下料。

1. 锯条形状及尺寸和磨制要求

有时候需要在板料上进行曲线轮廓的锯削, 这就需要对锯条进行适当的处理。为了尽量锯削比较小的曲线半径轮廓, 需要将条身磨制成如图1所示的形状及尺寸, 其工作部分的长度为150mm左右、宽度为5mm左右, 两端要圆弧过渡。磨制过程中需要注意的问题是: ①要及时放入水中冷却, 以防止退火、降低硬度。②要在细条身(5mm左右)两端磨出圆弧过渡, 以利于切削并防止条身折断。

2. 锯削外曲线轮廓的方法

进行外曲线轮廓锯削时, 要尽量调紧锯条, 先从工件外部锯出一个切线切入口, 如图2a所示; 然后再沿着曲线轮廓加工线锯削, 如图2b所示; 最后得到内曲线轮廓工件, 如图2c所示。

3. 锯削内曲线轮廓的方法

进行内曲线轮廓锯削时, 先从工件内部接近加工线的地方钻出一个工艺孔(直径为15~18mm), 再穿上锯条并尽量调紧锯条, 然后锯出一个弧线切入

口, 如图3a所示; 再沿着曲线轮廓加工线锯削, 如图3b所示; 最

后得到内曲线轮廓工件, 如图3c所示。

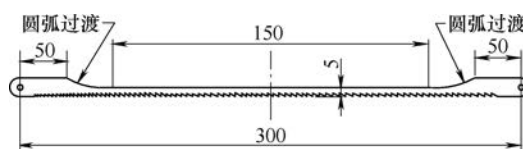


图1 曲线锯条形状及尺寸

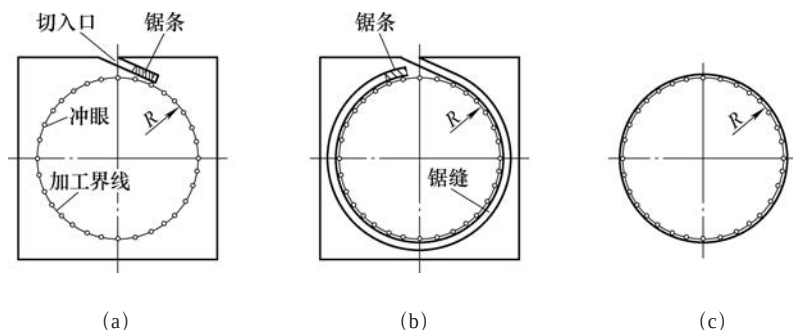


图2 锯削外曲线轮廓

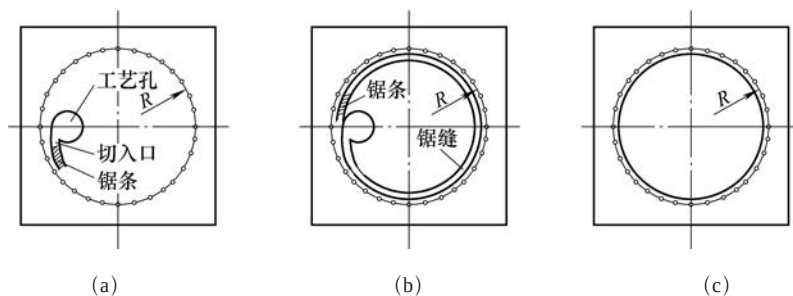


图3 锯削内曲线轮廓

4. 注意事项

进行曲线轮廓锯削时, 压力不宜过大, 锯削速度要稍慢一些, 控制在30次/min左右。

参考文献:

[1] 吴清. 钳工基础技术 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.

MW (收稿日期: 20160408)