

液压千斤顶活柱修复工艺

■ 河南南车重型装备有限公司 (义马 472300) 冯双双 陈振超 杨阿盼 翟翔 郭强

摘要: 在煤矿井下高盐、高硫、高温、高湿度的环境中, 液压千斤顶活柱外露部分会出现表面腐蚀或镀层脱落现象, 密封性被破坏, 本文介绍了一种活柱修复工艺, 修复效率高, 修复合格率高, 比更换新造的活柱节约大量成本。

随着液压支架在综采工作面的广泛应用, 煤矿井下高盐、高硫、高温和高湿度的环境, 造成液压支架在井下支撑工作一段时间后需要进行维修, 液压支架上所安装的液压千斤顶是液压支架的关键部件, 液压千斤顶能否正常工作, 直接影响到煤矿的生产

任务和工人的生命安全, 因此维修的另一个重点就是液压千斤顶活柱的修复技术。在煤矿井下腐蚀性较强的恶劣环境下, 虽然活柱的材质是合金结构钢, 但是伸出外露的活柱长时间与水及空气接触, 会大面积出现锈蚀现象, 锈蚀后会出现锈斑凹坑。当立柱

更换密封后再次装配时, 锈斑会损坏密封, 进而影响密封性能, 导致立柱出现窜液、不保压等现象, 影响支架正常使用。

1. 千斤顶活柱表面锈蚀的后果

经过对支架维修现场跟踪, 并做统计分析发现, 维修支架的

中, 结果还是一样的问题。

这应该就是系统内部的问题, 跟外部线路应该没有关系。但实在是想不到系统方面还有什么问题会造成这种情况了, 万般无奈之下还是检查一下外部线路。

把从I/O接口板连接出去的外部线路拆除, 然后再试验一下, 结果问题解决, 可以进行正常切换。这就奇怪了, 明显是系统内部的问题, 怎么外部线路会对它有影响呢? 既然是与外部有关, 那就一点点排除吧! 整个外部的线路应该是从I/O接口板接到中间继电器线圈, 然后通过继电器的开点控制一个液压电磁阀, 先排除中间继电器线路, 把去液压电磁阀的线路拆掉, 结果还是没有问题。这样问题可能就是液压电

磁阀影响造成的, 把线路重新都正常连接, 重新试验, 问题又出现了。这样就确定问题出现在液压电磁阀上。液压电磁阀的问题怎么能影响NC系统的输出控制呢? 思考后突然恍然大悟, 液压电磁阀的动作会产生液压动作, 液压动作会产生液压压力波动, 在看看程序上前面有个M4.7地址即为液压压力检测开关信号。这点很可能是问题所在, 把这个地址暂时屏蔽一下, 试验按钮点动作果然问题不再出现。

3. 故障总结

这样问题就明了了, 在用系统命令控制的时候, 因为系统只发一个很短脉冲就断掉, 所以系统压力M4.7波动的时候, 后面的程序已经断开, 因此不会对输出产生影响; 当按钮控制时, 由于

按钮按下瞬间, M4.7波动一下, 手并没有脱离按钮, 后面的程序一直联通, 这样就等同对按钮的连击, 快速地改变了输出的状态。

4. 故障处理

由于故障是液压压力开关不稳造成的, 这样处理就很简单了。到液压站查看, 发现液压储能罐没有开启, 打开阀门则问题解决。如果有些液压站没有储能罐, 则可能是液压站上的压力继电器未调整到合理的位置, 可以通过调节液压压力继电器来解决。

参考文献:

[1] 西门子(中国)有限公司. STEP 7 V5.2编程手册[E]. 北京: 西门子(中国)有限公司, 2003.

MW (收稿日期: 20160427)

MW (收稿日期: 20160420)

φ 210mm活柱	材料费/ (元·件-1)	加工费用/ (元·件-1)	镀铬费/ (元·件-1)	合计/ (元·件-1)
新制造	1 000	2 250	700	3 950
修复	500	200	580	1 280