

# 密集排布小方孔冲模设计

■ 安徽淮南凯盛重工责任有限公司 (232058) 丁一林

**摘要:** 本文设计了一种密集排布小方孔的模具,使凸凹模强度大大增加,工件在一套模具上完成冲裁,既节约了模具及生产成本,保证了工艺简单性,又延长了模具的使用寿命。

在机械设计中经常遇到在一定面积内制作密集排布的小方孔零件,主要用于通风、散热和为了美观,如电动机尾罩等。由于其批量大,需用模具冲裁成形,零件如图1所示。目前主要采用的冲孔方式是一次或分几次冲孔成形,但一次冲孔时,由于凸模细小且凹模的孔间距太小,凸凹模强度不够,导致易损坏,需要经常维修;而几次冲孔时,工艺繁琐,增加劳动力和模具成本。

## 1. 工艺性分析

鉴于此零件的结构特殊性,介绍一种冲裁密集排布小方孔的方法。①本方法通过计算和排

样,根据重新确定的最小孔距(19mm),将密集小方孔相间分割成图2所示的四个区域。②如图3所示,在不同象限中形成稀疏小孔排布。③分别通过逆时针或顺时针方向旋转凹模 $90^\circ$ 、 $180^\circ$ 和 $270^\circ$ ,原密集排布小方孔经4次冲孔后,完成冲裁。

## 2. 模具结构及特点

根据上述方法制成的模具,首先,凹模孔距增大,强度增强,但凹模须通过转动机构转动 $90^\circ$ 、 $180^\circ$ 和 $270^\circ$ ,完成密集小方孔的冲裁;其次,凸模截面积小,易折断,故凸模做成短轴式。如此,凸凹模强度均大大增

加,而且工件在一套模具上完成冲裁,既延长了模具使用寿命,又节约了成本,保证了工艺的简单性。

## 3. 模具设计

该模具整体结构如图4~图6所示,包括凸模部分、凹模部分和转动部分。其中,凸模部分由凸模、安装板、压板和压块组成,凸模镶于安装板内,安装板连同凸模在压板孔内滑动,压块在安装板上方;凹模部分包括固定凹模、活动凹模和驱动凹模,驱动凹模上安装有驱动棘爪,棘轮通过键安装于活动凹模的上方;其转动部分由电动机输出

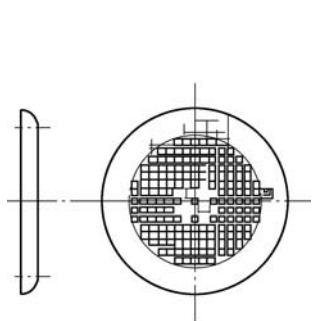


图1 零件

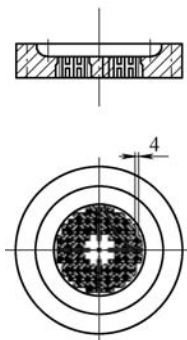


图2 改善前凹模

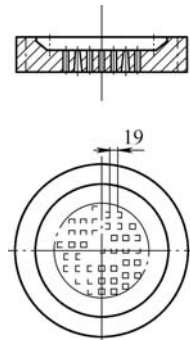


图3 改善后凹模

轴、曲柄套、连杆、摇杆、改向轴安装座、改向轴、销轴、安装座及拉杆组成，摇杆与安装于改向轴安装座上的改向轴及其下方摆杆焊接在一起。

凸模部分的凸模采用短轴式，由于凸模细长（截面为11mm×11mm），易变形折断，为增加强度，做成短轴式；工作时上模下行，压板在弹簧作用下先压住工件，接着镶有凸模的安装板于压块作用下，在压板孔及安装板上导杆的导向下，向下运行进行冲孔。为增大精确度，安装板通过导杆导向，且压板通过安装于上模座的导轨导向。

为了提高凹模部分的精确度，固定凹模与活动凹模间安装有径向轴承，所述活动凹模与驱动凹模间安装有径向轴承，活动凹模与驱动凹模下方与凹模固定座分别安装有推力轴承。

为防止推力轴承窜动，其在凹模固定座上各装有固定销。为了方便安装，连杆通过调节螺母调节长度。为防止工件窜动，在固定凹模上安装有紧定螺钉，装上工件后，拧紧紧定螺钉。

模具具体工作过程如下：工作时，凸模下行，压板在弹簧作用下压住工件，同时在传动部分运动下，驱动凹模顺时针旋转，驱动棘爪在棘轮上滑过，同时，联接于机身安装杆上的止动棘爪使活动凹模与工件静止不动，凸模继续下行冲出小孔；回程时，凸模上行，通过传动部分使驱动凹模逆时针旋转，驱使所述棘轮运动，从而使活动凹模与工件一起逆时针转动90°，冲第二次孔。如此，工件继续逆时针旋转180°和270°，分别冲第三、四次孔，共四次冲孔，完成密集小方孔的冲裁。

#### 4. 结语

本文介绍的密集排布小方孔冲模同样适用于密集排布小圆孔，但小圆孔的凹模旋转度数并不局限于90°及其整数倍。我公司采用上述模具生产电动机通风尾罩，良品率几乎100%，生产率高，得到了客户的好评，而且模具寿命长，很少维修。于此，在此领域中与同行互相学习和交流。

#### 参考文献：

- [1] 任建伟，陈剑鹤，吴云飞. 模具设计基础[M]. 2版. 北京：机械工业出版社，2011.
- [2] 古特·孟尼格，克劳斯·斯托克赫特，任冬云. 模具制造手册[M]. 3版. 北京：化学工业出版社，2016.

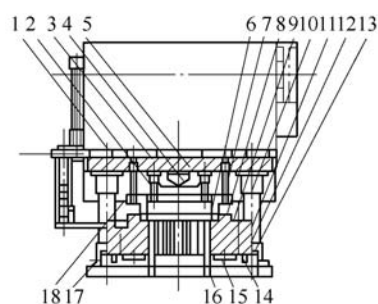


图 4

1. 导轴 2. 凸模安装板 3. 凸模
4. 压块 5. 压板 6. 固定凹模 7. 工件
8. 紧定螺钉 9. 活动凹模
- 10、11. 推力轴承 12. 固定销
13. 凹模固定座 14、15. 径向轴承
16. 螺钉 17. 导杆 18. 弹簧

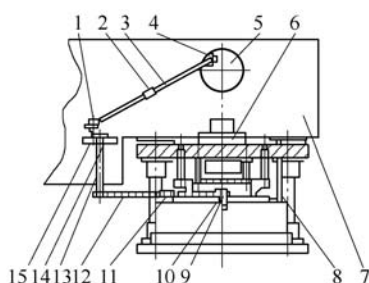


图 5

1. 摇杆 2. 调节螺母 3、12. 连杆
4. 曲柄套 5. 电动机输出轴 6. 模柄
7. 机身 8. 安装杆 9. 安装座
10. 销轴 11. 调节螺母 13. 摆杆
14. 改向轴 15. 改向轴安装座

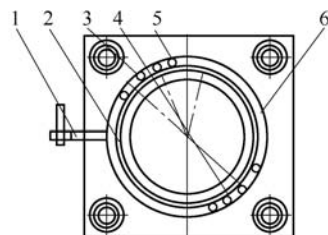


图 6

1. 拉杆 2. 棘轮 3. 驱动棘爪
4. 止动棘爪 5. 键 6. 驱动凹模

MW (收稿日期：20160426)