

高压截止阀阀头的失效分析

■ 李斌, 杨永良, 刘智民, 王田勇, 王丹

某客户委托我公司维修一台高压截止阀。据介绍, 阀头基体材料为20CrMnTi, 基体热处理状态为淬火+回火, 其密封面通过渗WC工艺提高抗擦伤性能。阀门在使用过程中, 阀头密封面受到冲刷腐蚀(见图1)。为了找到阀头密封面失效的原因, 进行了以下分析。

1. 试样制备和试验方法

从失效阀头基体车削屑样, 制备化学成分分析试样, 分析基体的成分是否合格。采用线切割从失效阀头基体和密封面部位截取金相试样, 进行微观组织分

析、光谱分析和硬度检测。从阀头基体割取3个拉伸试样和3个冲击试样, 进行拉伸性能试验和冲击性能试验。

采用化学分析方法对阀头基体材料进行成分分析, XJZ-1A型金相显微镜对微观组织进行分析, NITON XLY898型直读光谱仪对渗层成分进行分析, HB-3000型布氏硬度计和HR-150型洛氏硬度计对阀头基体和渗层的硬度进行检测, WE-60型万能试验机进行拉伸性能测试, JB-30B型冲击试验机进行冲击性能测试。

2. 试验结果与分析

(1) 宏观观察 从图1可见, 在阀头密封面, 横向和纵向都有较深的沟槽, 延伸到基体。说明在阀门开启状态下, 阀头密封面受到介质中硬颗粒的强力冲刷。

(2) 阀头基体的化学成分分析 从失效阀头基体位置取样进行化学成分分析, 结果见表1。从结果看, 各个元素含量均在标准范围内, 阀头基体的化学成分符合标准GB/T3077—1999对20CrMnTi钢的成分要求。

(3) 阀头基体的力学性能分析 阀头基体的拉伸和冲击试验数据见表2。可见, 阀头基体的抗拉强度和塑性指标皆符合国家标准规定的20CrMnTi钢淬火+回火后的性能指标。



图1 失效的阀头形貌

系振动在标准范围内, 利用停机机会对泵轴进行渗透检测, 特别注意键槽处。

(5) 加强设备巡检, 注意闭式循环水泵振动、轴承温度等。

参考文献

- [1] 国家技术监督局.GB/T 13298—1991金属显微组织检验方法[S].北京: 中国标准出版社, 1991.
- [2] 国家技术监督局.GB/T 229—2007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法[S].北京: 中国标准

出版社, 2007.

- [3] 国家技术监督局.GB/T 1220—2007 不锈钢棒[S].北京: 中国标准出版社, 2007.
- [4] 陈显坪.电厂金属材料手册[M].北京: 中国电力出版社, 2011.
- [5] 张启军.3Cr13传动轴的热处理工艺选择[J].金属加工(热加工), 2004(7).

作者简介: 程强, 助理工程师, 临涣中利发电有限公司; 王若民, 安徽省电力科学研究院。

MW 20160417

表1 阀头基材的化学成分 (质量分数)

(%)

元素	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti
实测值	0.20	0.22	0.97	0.020	0.015	1.12	0.005	0.004	0.09
标准值	0.17~0.23	0.17~0.37	0.8~1.10	≤0.035	≤0.035	1.00~1.30	≤0.30	≤0.30	0.04~0.10

表2 阀头基材的力学性能试验数据

项目	抗拉强度/MPa	屈服强度/MPa	伸长率 (%)	断面收缩率 (%)	冲击吸收能量/J
实测值	1120	880	14	57	91
GB3077—1999	1080	850	10	45	55

(4) 阀头基材的硬度检测 对阀头基材进行硬度检测, 硬度值为197HBW、193HBW、204HBW、213HBW、200HBW、193HBW, 说明基材属于韧性材料。

(5) 阀头密封面渗层的硬度检测 对阀头密封面渗层进行硬度检测, 硬度值为43.8HRC、44.1HRC、37HRC、39.5HRC、41.5HRC、39HRC、37HRC, 平均硬度为40.3HRC。可见作为易受冲刷的部位, 密封面渗层的硬度不高。

(6) 阀头基材及渗层金相分析 使用4%的硝酸酒精溶液对金相抛光态试样进行化学侵蚀, 并对渗层及基材部位进行观察。如图2、图3所示, 近表层组织为针状马氏体、残留奥氏体及WC, 心部主要为低碳马氏体、贝氏体及少量铁素体, 渗碳表层未见WC金相组织。也未有明显的渗层组织及深度。

(7) 阀头密封面渗层的光谱分析 采用直读光谱仪对渗层进行金属元素分析, 发现材料中含W量极低, 检测值为0.05%。

3. 分析与讨论

阀头密封面存在多处较深的沟槽。阀头基体的化学成分、力

学性能和硬度符合标准要求。可见, 密封面渗层不耐冲刷与渗层组织和硬度有关。

由金相检测结果可见, 基体心部组织主要为低碳马氏体、贝氏体及少量铁素体等韧性组织, 心部组织正常, 渗层组织未见WC组织。WC组织含量太少, 必然降低渗层的耐磨性能。渗层组织检测中未发现金属元素W, 说明渗WC工艺不成功。

渗WC工艺属于高温热扩渗工艺。被渗元素(C、W)在基体金属中要有一定的渗入速度。提高渗入速度的最重要手段之一就是

将工件加热到足够高的温度, 使溶质元素能够有足够大的扩散系数和扩散速度。如果降低渗WC工艺的加热温度, 或缩短保温时间, 必然造成渗层中的WC含量不足或渗层太浅, 降低密封面渗层的耐磨性能。

4. 结语

该阀头密封面的损坏属于渗层硬度不足造成的冲刷腐蚀。渗层中WC含量太低, 降低了密封面的耐磨性能。建议严格执行确定的渗WC工艺, 保证充分的加热温度和保温时间, 保证要求的WC含量和渗层深度。通过“表面具有WC的高硬度、高耐磨, 心部保留20CrMnTi基体调质状态的硬度、强度和韧性”的合理结构, 来保证阀头密封面的耐磨性能。

参考文献

- [1] 曾晓雁, 吴懿平. 表面工程学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001.
- [2] 赵天林, 赵钢. 高能粒子注渗WC的实用效果及耐磨分析[J]. 中国表面工程, 2003, (5): 36-37.

作者简介: 李斌、杨永良、刘智民、王田勇、王丹, 西安泵阀总厂有限公司。MW 20160419



图2 阀头渗层低倍组织 (100×)

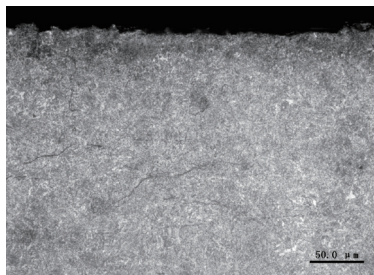


图3 阀头渗层高倍组织 (500×)