

# 40CrMn轮毂调质后裂纹成因分析

■ 刘庆涛, 冉胜旺, 冯显磊

**摘要:** 利用直读光谱仪、蔡司扫描电镜、蔡司显微镜等设备对裂纹件40CrMn轮毂基体化学成分、裂纹处物质构成、金相组织、晶粒度进行检验, 并对原材料的非金属夹杂物进行检验, 最终发现裂纹处有氧化物, 尾端呈圆顿状, 两侧有明显的脱碳现象, 分析了裂纹产生的原因, 为零件生产厂家改进工艺提供了理论依据。

**关键词:** 40CrMn; 脱碳; 锻造裂纹; 裂纹分析

40CrMn轮毂为我公司某外协厂家提供的正火毛坯件, 我公司进行下一步热处理: 840℃箱式炉加热保温105min, 出炉淬火(浓度为1.5%的AQ251淬火液)冷却3min, 发现批量裂纹。故对裂纹产生的原因进行分析。

## 1. 宏观检验

轮毂裂纹位置均发生在凸台过渡区, 如图1所示, 取裂纹处纵截面, 了解裂纹的深度及裂纹的成因, 如图2所示。

## 2. 理化检验

(1) 化学成分分析 裂纹件40CrMn轮毂化学成分分析结果见表1, 化学成分符合GB/T 3077—1999技术要求。

(2) 能谱分析 利用ZEISS EVO18扫描电镜, 对裂纹处及裂纹外缘(即基体)的物质进行能

谱激发, 得到含量较多的元素, 如图3、图4所示, 以及各元素对应的质量分数、原子分数, 见表2、表3。

通过能谱分析得知, 裂纹外缘(即基体)材质符合要求, 裂

纹处有氧化物存在。

(3) 金相组织和晶粒度检验 对所取裂纹试样粗磨、半精磨、精磨、抛光和腐蚀后, 使用ZEISS Axiovert 40 MAT显微镜在500倍视野下观察, 基体金相组

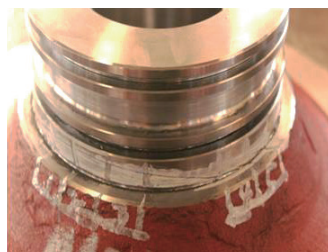


图1 裂纹形态


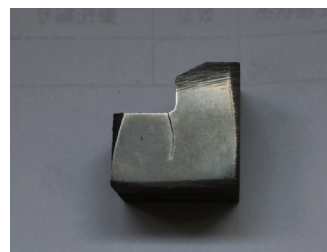


图2 裂纹件纵截面



(a) 裂纹处能谱激发位置

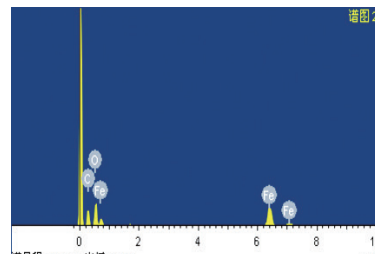

(b) 该处元素种类

图 3

表1 化学成分 (质量分数) (%)

| 元素  | C         | Si        | Mn        | P      | S      | Cr        | Mo    | Ni    | Cu    |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 标准值 | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90~1.20 | ≤0.15 | ≤0.30 | ≤0.30 |
| 裂纹件 | 0.40      | 0.22      | 1.00      | 0.008  | 0.018  | 1.02      | 0.002 | 0.016 | 0.014 |

织为回火索氏体，如图5所示。

在50倍视野下，对裂纹全貌进行观察，裂纹两端都有明显的脱碳现象，如图6所示。在100倍下观察，基体晶粒度8级，裂纹区金相组织为回火索氏体+铁素体，且发现裂纹尾端圆顿（见图7），并不符合淬火裂纹特征<sup>[1]</sup>（见图8，100×）。

（4）原材料非金属夹杂物检验 对原材料取样进行检测，非金属夹杂物级别为D0.5<sup>[2]</sup>（见图9，100×）。

### 3. 分析与讨论

40CrMn轮毂化学成分、金相组织、晶粒度符合要求，原材料非金属夹杂物也符合要求，裂纹中含有氧化物，且裂纹两侧有明显的脱碳现象，裂纹端部呈圆顿状，金相组织中含有铁素体，故判断此裂纹为锻造时形成的非淬火裂纹<sup>[3-4]</sup>。

### 4. 结语

（1）轮毂使用的钢材符合技术标准要求，热处理工艺也符合调质工艺要求。


（2）锻造裂纹产生的原因很多，如锻打工艺不良或操作不当，过热、过烧或终锻温度太低，以及锻后冷却速度过快等，建议厂家检查生产设备，改进生产技术，避免类似现象再次发生。

### 参考文献


- [1] 刘进益.热处理裂纹分析—典型淬火裂纹[J].东方电机，2009（1）：44-51.
- [2] 中国钢铁工业协会.GB/T 10561—2005，钢中非金属夹杂物含量的标准评级图显微

表2 裂纹处激发点各元素对应表 (%)

| 元素 | 质量分数  | 原子分数  |
|----|-------|-------|
| C  | 33.69 | 51.29 |
| O  | 33.10 | 37.84 |
| Fe | 33.21 | 10.87 |
| 总量 | 100   | 100   |

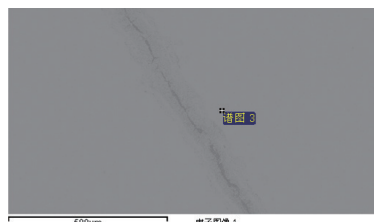

(a) 裂纹外缘能谱激发位置

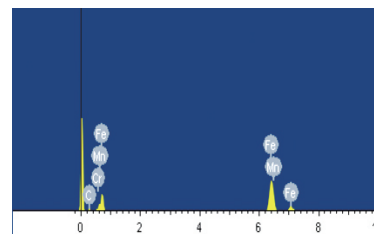

(b) 该处元素种类

图 4



图5 回火索氏体

表3 裂纹外缘激发点各元素对应表 (%)

| 元素 | 质量分数  | 原子分数  |
|----|-------|-------|
| C  | 12.53 | 39.96 |
| Cr | 1.03  | 0.76  |
| Mn | 0.77  | 0.54  |
| Fe | 85.67 | 58.74 |
| 总量 | 100   | 100   |

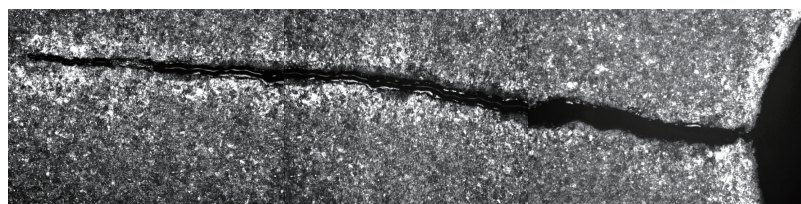


图6 裂纹全貌

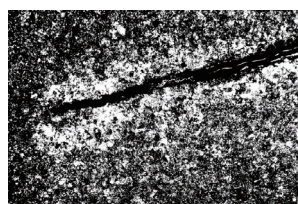


图7 裂纹尾端

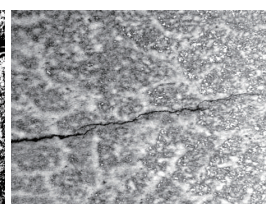


图8 典型淬火裂纹



图9 非金属夹杂物

检验法[S].北京：中国标准出版社，2005.

- [3] 王忠诚，王东.热处理常见缺陷分析与对策[M].北京：化学工业出版社，2012.
- [4] 崇鹏.浅谈锻造裂纹与热处理裂纹[J].鄂钢科技，2009（04）：22-24.

作者简介：刘庆涛，硕士研究生，山推工程机械股份有限公司，主要研究方向为理化检测的研究；冉胜旺、冯显磊，山推工程机械股份有限公司。

MW 20160510