

某型号发动机壳体热裂纹失效分析

■ 袁钰坤, 张鹏博, 杨立合, 张志正

摘要: 某型号发动机铝合金壳体在工艺试验过程中出现热处理裂纹, 通过对裂纹失效壳体的化学成分和力学性能进行分析, 借助光学显微镜和扫描电镜观察了裂纹的宏观、微观形态及断口形貌, 分析了裂纹与金相组织的关系, 指出了造成热处理裂纹的主要原因是过烧和第二相粒子夹杂, 并提出了预防产生裂纹的措施。

关键词: 发动机; 铝合金; 热处理; 裂纹分析

1. 前言

某型号发动机壳体(下文简称为壳体)为薄壁多孔筒型结构(见图1)。2A12铝合金因其具有密度小、比强度高、导电导热性好、耐腐蚀等特点, 成为我所某型号发动机壳体的设计选材, 采用该材料生产加工的壳体在热处理工艺试验过程中出现裂纹。

本文就开裂情况较严重的壳体展开分析。

2. 试验方法及结果分析

(1) 热处理裂纹情况统计
失效件名称: 壳体。毛坯尺寸: $\phi 320\text{mm} \times 25\text{mm} \times 295\text{mm}$, 2件, 材料为2A12-H112厚度为25mm的铝管(热轧)。壳体加工工序为: 材料复验→下料→粗车→钳→热处理→半精车→稳定化处理→数控铣→高低温循环→精车→数控铣→表面处理。

裂纹发生在第一次热处理后(工艺参数: 498°C , 保温90min, 水冷), 淬水后目视检测发现2件壳体毛坯均有不同程

度的裂纹。

对裂纹最严重的部位目视及着色观察, 发现裂纹宏观外貌细直、非连续, 两端尖细, 裂纹棱边起源, 裂纹长度20~30mm; 深度2~4mm; 裂纹扩展方向垂直于管料的轴向(见图2)

(2) 失效壳体化学成分和力学性能 采用能量色散X射线荧光分析了失效壳体的化学成分, 结果如表1所示。

从表1中可看出, 材料的化学成分符合技术要求。但Cu含量处于技术要求上限, 该情况会使

得材料过烧温度线下移。

检测试样在失效壳体未开裂位置截取, 检测结果见表2。可见, 试样的力学性能符合设计要求, 但测试结果试样轴向与弦向断后伸长率差异较大。

(3) 失效壳体热处理裂纹形态与金属金相组织关系 首先沿裂纹打开失效壳体, 目视可见断口断面平齐, 有氧化色, 整个断面无明显断裂线。其次, 沿裂纹切取试样, 目测裂纹位置冷加工车刀痕迹明显。在扫描电镜下观察裂纹形态, 裂纹起始于表


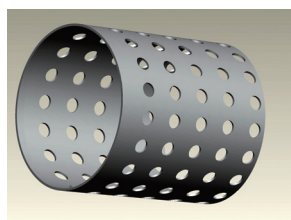


图1 壳体结构示意图

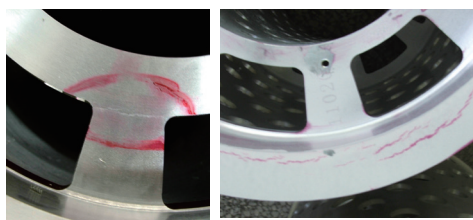

(a) 壳体外壁 (b) 壳体端面着色

图2 宏观裂纹形貌

表1 失效壳体化学成分(质量分数) (%)

元素	Si	Fe	Cu	Mg	Ni	Zn	Al
含量	0.10	0.26	4.83	1.5	0.01	0.07	余量
技术要求	≤0.50	≤0.50	3.80~4.90	1.20~1.80	≤0.10	≤0.3	余量

面,由外向里呈不连续状,两侧较平齐,不具有耦合特性,尾端具有一定圆角(见图3a、3b)。再次,从裂纹上切取金相试样做腐蚀处理,失效壳体热加工流线明显,第二相粒子、晶界及夹杂物等沿管料轧制流线方向排列,连续的脆性相粒子割裂了韧性基体相的连续分布,并造成应力集中(见图3c、3d)。裂纹为典型沿晶裂纹,孪晶和晶界处有过热痕迹,裂纹附近的晶界上有液相球、三角晶界、晶界变粗、发毛等过烧的特征(见图3e、3f)。

(4) 失效壳体裂纹断口微观形态 用扫描电镜观察失效壳体热处理裂纹的断口形态,对断面上的氧化物和第二相粒子进行能谱分析。研究发现:热处理裂纹扩展面积大,其上存在水平线状痕迹,附着层状氧化物,局部氧化物有脱落迹象(见图4);断口金相试验和能谱分析发现铝合金中存在片状 Al_2O_3 (见表3)。

3. 结论及预防措施

(1) 失效壳体热加工流线明显,连续的脆性相粒子割裂了韧性基体相的连续分布,并造成应力集中。失效壳体沿厚度方向的棱边发生过热,晶界发黑变粗,出现类三角晶界和液相球。

(2) 热处理裂纹沿管材的扁平晶粒的边界扩展。裂纹断口清晰,互相平行呈线状痕迹。在高倍显微镜下可见热处理裂纹沿晶界扩展,其上有清晰的氧化层痕迹;氧化层皱裂沿变形晶粒边界出现二次裂纹。

(3) 失效壳体存在局部过热点、第二相粒子脱落点、冷加

工的车刀痕迹等,都是壳体毛坯在淬火处理时热应力集中点,当热应力数值达到或超过2A12管料的强度极限时,就会萌生裂纹。

(4) 在淬水过程中,壳体


毛坯迅速冷却过程产生的热应力,促进了热处理裂纹的扩展,并在新裸露的金属断面上不断形成 Al_2O_3 层,氧化层厚度的增加,产生了促进裂纹延伸的附加



(a) 扫描电镜下裂纹形态 (2mm)



(b) 扫描电镜下裂纹形态 (500 μm)

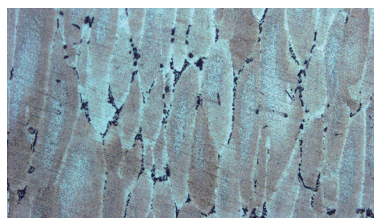


(c) 金相组织 (500×)



(d) 金相组织 (200×)




(e) 金相组织 (200×)

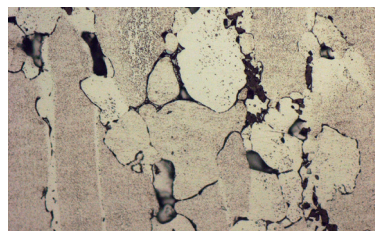


(f) 金相组织 (500×)

图3 裂纹形态与金属金相组织

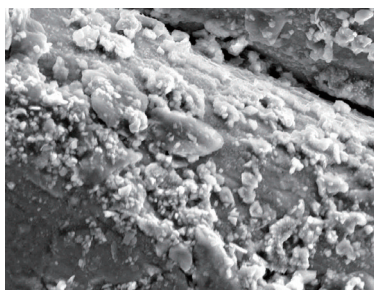

(a)

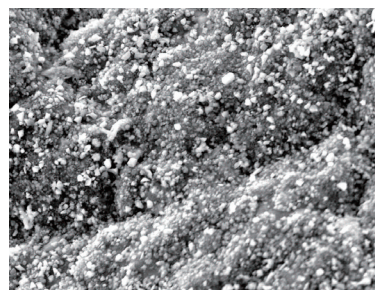


(b)

图4 扫描电镜裂纹的断口状态 (50 μm)

表2 失效壳体力学性能测定

测定指标	σ_b /MPa	σ_s /MPa	A (%)	HBW
01 (轴向)	480	345	12.4	132
02 (轴向)	475	365	11.8	128
03 (弦向)	458	345	3.2 (非指标项)	126
04 (弦向)	474	375	2.8 (非指标项)	130
技术要求	≥ 390	≥ 255	10.0 (轴向)	≥ 120

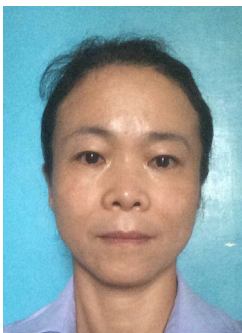

薄壁铝合金零件的断裂分析

董芳

摘要: 对薄壁铝合金成品零件在模拟直升机起飞→降落疲劳试验中早期疲劳失效的性质与原因进行了分析研究, 表明该零件早期断裂非材质原因而是由于机械加工因素引起。

关键词: 薄壁件; 铝合金; 断裂; 直升机

我公司生产的一批薄壁铝合金零件按试验大纲要求, 在成品中抽取一定比例的零件进行直升机起飞→降落的模拟疲劳试验。

在疲劳试验中, 共进行了四级加载, 每级载荷循环15000次, 每次循环薄壁铝合金零件的转速变化为0→4000→0r/min(模拟飞机一个起降过程), 试验结束后, 根据载荷和循环次数给出

该批薄壁铝合金零件的疲劳寿命, 该批零件在第一级载荷下进行了9081次循环即发现裂纹, 为找出提前断裂原因特做此试验。

1. 试验过程

该零件采用材料为2024UT351PL, 板厚3.2mm, 零件号为J₂-5。该零件经机加工、300℃退火、冲压成形、300℃退

火、机加工、495℃±5℃固溶处理+自然时效。

该零件破坏做物理性能试验, 其结果见表1。

在零件的裂纹处截取一块试样, 从裂纹处压断, 在扫描电镜下进行断口分析, 其内容和结果见表2。

补充试验: 取合格零件I₂-2薄壁铝合金零件相同部位比较,

应力, 热应力和Al₂O₃层产生的附加应力, 致使裂纹不断扩展。

(5) 在确保Al₂Cu和Al₂CuMg相充分溶解的条件下, 降低固溶保温温度, 适当延长保温时间, 可有效减小裂纹产生。

(6) 提高壳体毛坯热处理前表面质量, 改进设计结构, 适当增大棱边过渡圆角的曲率半径, 以尽可能减小应力集中, 可有效减小裂纹产生。

(7) 机加工前增加锻造工序, 以使热加工流线合理分布, 减少材料各向异性, 并提高材料韧性, 有效减少裂纹产生。

表3 层状氧化物化学成分能谱分析结果 (%)

元素	质量分数	原子分数
O	31.54	44.20
Mg	2.10	1.94
Al	63.58	52.93
Cu	2.78	0.93

参考文献

- [1] 刘瑞堂.机械零件时效分析[M].哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2003.
- [2] 郭艳红.壁筒形零件加工中应用[J].机械工程师, 2010.
- [3] 阎承沛.零件热处理缺陷分析

及对策[M].北京: 机械工业出版社.

- [4] 陈惠民.热处理温度和时间对LC4和LY12变形铝合金机械性能的影响[J].金属热处理, 1981, (6): 16-20.
- [5] 陈绍康.LY12合金低熔点共晶相组成及相变温度研究[J].理化检验, 物理分册, 1984, (2): 2-5.

作者简介: 袁钰坤、张鹏博、杨立合、张志正, 航天科工集团第六研究院210所。

MW 20160704