

形小,变形常以热应力为主,适当降低淬火温度,可减小淬火时的热应力。

(2) 工件结构尺寸的影响 该零件外圆 $\phi 356\text{mm}$ 、 $\phi 298\text{mm}$ 之间有一个凹凸的台阶,内圈为传动齿,14个定位孔呈不对称分布,零件淬火时由于定位孔分布不均匀,在加热和冷却时,即孔径在A-A方向上缩小,在B-B方向上涨大,使孔产生椭圆,由于孔分布不均匀,孔的变形使齿轮的公法线长度变动量增加,如图2所示。另外,齿轮为盘形零件,采用齿轮轴线与冷却油液面垂直的入油方式,淬火时易产生翘曲变形,淬火过程中应避免重叠堆放,减少重力影响,齿圈间应有间距,确保圆周冷却均匀。因此,需确定合适的装夹方式。

2. 工艺试验

采用两种方案进行工艺试验,技术要求为渗层深度:0.5~0.8mm(550HV1);表面硬度:58~63HRC;表面组织:马氏体+残留奥氏体(1~5级合格);心部硬度:35~48HRC。

方案1:多用炉内富化气为丙烷 C_3H_8 , NH_3 经过加减压过滤后通入炉内。设备PHQ(F)-10密封箱式多用炉,装炉量10件,平放(装夹方式),经过 $180^\circ\text{C}\pm 10^\circ\text{C}$ 回火120min(见图3a)。

方案2:多用炉内富化气为丙烷 C_3H_8 , NH_3 经过加减压过滤后通入炉内。设备PHQ(F)-10密封箱式多用炉,装炉量10件,吊装(装夹方式),经过

$180^\circ\text{C}\pm 10^\circ\text{C}$ 回火120min(见图3b)。

3. 热处理后性能检测分析

金相检测抽检结果如表2所示,热处理后机械尺寸检测结果如表3所示。

降低共渗及淬火温度,保证足够的扩散时间,不仅可以降低热应力的影响,也有利于渗层马氏体组织的细化,还可以减少圆度误差;提高淬火冷却介质温度,减少淬火变形;入油方式改为齿轮轴线与冷却油液面平行的吊装方式,使齿轮冷却较均匀,减小淬火时的热应力。

方案1、方案2的比较,之后又经过10个批次的方案2生产试验,该零件 $\phi 356\text{mm}$ 外圆对B面平面度跳动量合格率均超过95%以上,工艺取得较为满意的结果。


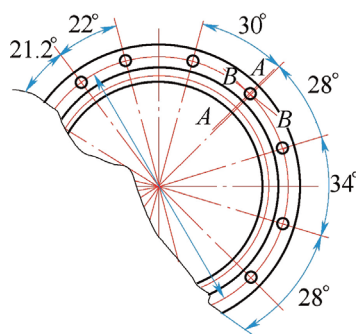


图2 定位孔变形情况



(a) 方案1

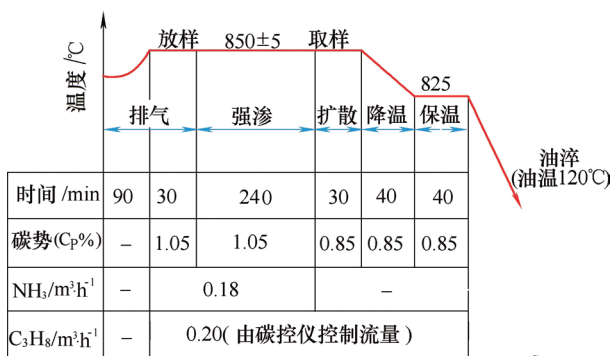

(b) 方案2

图3 20CrMnTi传动齿圈热处理

表2 金相检测抽检结果

检测项目	工艺1			工艺2		
表面硬度HRC	58	59	59	58	58	59
金相组织(级)	A'	M	F	A'	M	F
	3	3	—	2	2	—
心部硬度HRC	41	41	41	37	37	37
渗层深度(550HV1)/mm	0.62			0.54		

表3 热处理后变形量检测结果 (mm)

方案1	方案2
$\phi 356\text{mm}$ 外圆对B面的平面度跳动量 0.30~0.45	$\phi 356\text{mm}$ 外圆对B面的平面度跳动量 0.1~0.18
$\phi 298\text{mm}$ 外圆对A面的平面度跳动量 0.10~0.15	$\phi 298\text{mm}$ 外圆对A面的平面度跳动量 0.12~0.18

4. 结语

通过分析, 变形以热应力为主, 因此采取了一系列措施降低热应力, 如为减少齿圈变形, 强渗时加热温度取下限 (850°C), 保温时间安排合理, 降低淬火温度 (825°C), 并尽量保持零件各部分温度均匀一致时淬火, 油温适当提高 (120°C), 以减少淬火畸变倾向, 工件应根据其形状采取了正

确的装夹 (采用吊装), 经过理论分析, 制订相应的工艺并付诸试验, 对减少变形工作中取得一定成效。

参考文献

- [1] 张长英. 传动齿轮在碳氮共渗和淬火中的畸变控制[J]. 热加工工艺, 2011, 40 (8): 196-197.
- [2] 陆伯昌, 裴凤琴. 内齿圈碳氮

共渗和淬火的变形控制[J]. 热处理技术与装备, 2010, 31 (3): 39-40.

- [3] 孟羽, 谢付英, 等. 20CrMnTi 钢齿轮渗碳淬火开裂原因分析[J]. 金属热处理, 2011, 36 (3): 109-110.

作者简介: 吴华, 吉林松原人, 硕士, 讲师, 常州机电职业技术学院模具技术系任教, 从事焊接及金属材料表面强化研究; 卞云霞, 湖北三江航天红林探控有限公司。

MW 20160618

(上接第16页)

+回火马氏体。42CrMo钢在调质工艺下的正常金相组织应该为回火马氏体或回火索氏体, 而该齿轮的金相组织未到达调质工艺下正常金相组织的要求。

取样进行力学性能试验, 该齿轮材料的抗拉强度为880MPa, 断后伸长率为13%。


4. 电镜分析

图4是在SEM下观测到的断口形貌, 微观断口较平整, 断口宏观没有明显的塑性变形, 未见疲劳纹, 整个断口微观形貌呈准解理断口特征, 为脆性断裂。

5. 分析与讨论

斗轮机回转齿轮由于热处理不当, 加热温度偏低, 原始珠光体已转变为奥氏体, 而铁素体则未完全溶解, 有少量铁素体残留在晶界处, 淬火冷却时, 又因冷却较缓, 一直沿着未溶解铁素体晶界析出细片状珠光体。一部分过冷奥氏体在马氏体形成温度

时转变为淬火马氏体组织, 形成了该齿轮铁素体+珠光体+回火马氏体的金相组织, 这种组织属于不完全淬火组织。参照GB/T3077—1999《合金结构钢》标准, 42CrMo钢在正常调质处理后其抗拉强度可达到1080MPa, 而该断裂的齿轮因调质工艺不到位, 导致淬火对工件的硬化作用达不到充分的发挥, 其抗拉强度仅有880MPa。在齿轮的运行中因强度不够导致齿轮整体呈脆性断裂。

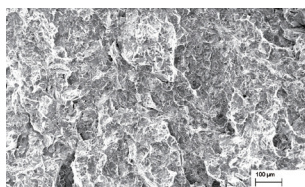

(a)


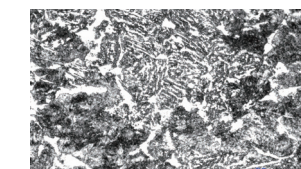


图3 金相照片

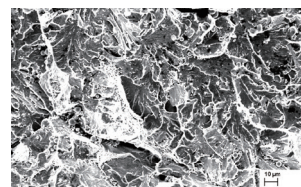

(b)

图4 断口形貌

连杆接头化学成分 (质量分数) (%)

元素	GB3077—1999	齿轮
C	0.38~0.45	0.42
Si	0.17~0.37	0.28
Mn	0.50~0.80	0.64
S	≤ 0.035	0.030
P	≤ 0.035	0.028
Cr	0.90~1.20	1.06
Mo	0.15~0.25	0.18

作者简介: 邹君文, 浙江省电力锅炉压力容器检验所有限公司, 专科, 助理工程师, 现主要从事电力设备理化检验方面的工作。

MW 20160802