

高精密钛合金零件在车削加工中的实现方法

中国电子科技集团第三十八研究所 (安徽合肥 230031) 王韶平

摘要: 通过对高精密钛合金零件图样的仔细研究, 确定了加工方案和工艺参数, 利用现有的普通车床设备, 达到了零件的加工要求。

1. 加工难点分析

有一批来自某光机所的生产任务,该任务无论在加工材料、还是在加工精度上,都是一种全新的挑战,其中凸透镜旋转轴(见图1)的加工存在以下难题:

(1) 凸透镜旋转轴采用的是钛合金材料, 由于其强度大、硬度高, 加工时极易产生表面硬化层, 而且材料导热系数小、弹性模量小, 切削时加工表面的回弹量很大, 造成刀具后刀面的剧烈摩擦、粘附和粘结磨损。

(2) 在保证外形加工精度的同时, 零件两端同轴度要求 0.006mm , 这对于现有机床来说, 几乎是难以达到的。因为现有机床在启动后, 自身主轴跳动已 $>0.01\text{mm}$, 在这样的机床上完成加工任务难度可想而知。

(3) 零件外形和孔的尺寸精度要求都非常高, 分别为0.005mm和0.01mm, 要求表面粗糙度值 $R_a=0.8\mu\text{m}$ 。正常情况下需要在磨床上加工才能实现该图样要求。由于分厂内没有磨床设备

进行精密加工，于是该任务必须由车床来完成。

加工前首先对图样进行了仔细的研究,分析了多种加工方案,最终决定采取如下方法进行加工。

2. 工艺参数的选择

根据钛合金材料特性, 优选强度性能高、耐磨损性能较好、牌号为YW系列的刀具材料进行加工。

(1) 刀具参数: 选用主偏角为 90° 的正反外圆偏刀和横槽车刀各一把。在保证刀具切削强度的同时, 为减小切削阻力, 防止材料在切削过程中过热变形, 刀具前角选择较大的 $20^\circ \sim 25^\circ$ 。

为避免刀具后刀面在切削过程中与零件表面的急剧摩擦、粘结,刀具后角选择为 $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$ 。

(2) 切削参数: 由于钛合金材料导热系数低、弹性模量小, 加工过程中易产生粘结, 所以在加工中切削参数值不易设置过大, 主轴转速选择在350~500 r/min, 不宜过高。背吃刀量和进给量粗车时选择大一些, 精车时选择小一些。

3. 加工工艺方法

(1) 粗车: 首先使用横槽车刀将零件两端外形进行粗车(见图2), 单边留余量0.5mm。由于横槽车刀切削过程中阻力小、易断屑, 所以使用横槽刀对两端外

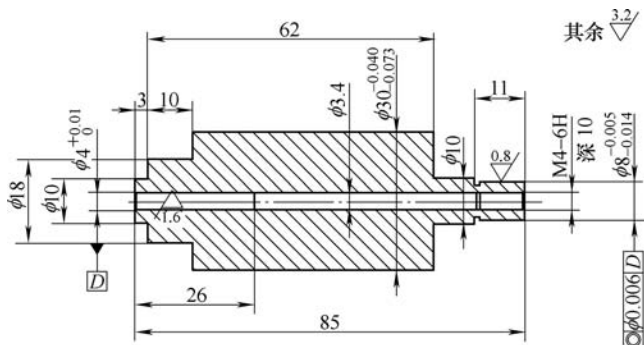


图 1

形粗车效果较好。但由于钛合金材料在加工中极易热变形，所以在切削过程中必须使用切削液进行充分冷却。

(2) 半精车：待零件彻底冷却后，再使用 90° 外圆偏刀将零件的基准外圆车出，通过软爪夹持零件外形，利用微米杠杆表校正零件外形（见图3），使圆跳动达到 0.005mm 以内，对零件一头进行加工，不能一次加工到位，单边留余量 $0.1\sim 0.2\text{mm}$ 。

(3) 精车：①零件外形余量切除后，钻孔、镗孔，保证尺寸和精度要求。再次校正零件外形，保证尺寸精度在 0.005mm 以内，精车外形留余量 0.05mm 。由于双顶以两端内孔为定位基准，且零件最终精车前的外形余量较小（ 0.05mm ），所以钻孔和镗孔与精车外形在一次装夹找正中完成，并做好孔口倒角，为下一道双顶工序做好准备。②在机床上车一顶尖，将零件通过双顶的方法，使用正反偏刀对两头外形进行精车（见图4），抛光零件外形，达到表面粗糙度值 $R_a=0.8\mu\text{m}$ 的要求。



图 2



图 3



图 4

4. 结语

采用此加工工艺方法，最终顺利完成了零件的加工，实现了在车床上完成只有磨床才能达到的加工精度要求。通过检测，零件各尺寸精度和形位公差均达到了设计图样要求。

参考文献：

- [1] 王先逵. 机械制造工艺学[M]. 北京：机械工业出版社，2006.
- [2] 陈宏钧. 实用机械加工工艺手册[M]. 北京：机械工业出版社，2009.

MW（收稿日期：20161103）

专家点评



本例中的凸透镜旋转轴采用钛合金材料，同轴度和表面粗糙度要求都比较严格。作者在加工方案和工艺参数方面有着丰富的经验，通过现有的普通车床设备，达到了高精密零件的加工要求。



oelheld
德国欧海工业润滑油

一直被模仿
从未被超越

- 磨削加工
- 放电加工
- 水基产品
- 锻模产品
- 成型冲压



欧海官方微信

◆广告 查询编号：3027

欧海工业润滑油（太仓）有限公司
江苏省太仓经济开发区苏州路5号
0512-8278 0027
www.oelheld.com.cn

